

ÉMIS POUR SOUMISSION

2013 / 08 / 30

RÉHABILITATION DE LA MAISON CHARRON

GATINEAU, QUÉBEC



LISTE DES DESSINS

- A-000 PAGE COUVERTURE
- A-001 BORDEREAUX.
- A-002 PLAN D'AMÉNAGEMENT
- A-100 PLAN DU SOUS-SOL
- A-101 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
- A-102 PLAN DU TOIT
- A-200 ÉLEVATIONS NORD ET EST
- A-201 ÉLEVATIONS SUD ET OUEST
- A-300 COUPES DU BÂTIMENT
- A-400 PLAN RÉFLÉCHI DU PLAFOND
- A-500 DÉTAILS
- A-501 DÉTAILS - TOIT
- A-502 DÉTAILS - CHEMINÉES, TOIT, MURS
- A-503 LUCARNE, MUR, BOISERIES
- E-001 DÉMOLITION DE L'ÉCLAIRAGE ET DE L'ALIMENTATION AU REZ-DE-CHAUSSÉE
- E-002 PLAN DI REZ-DE-CHAUSSÉE ET ALIMENTATION NEUFS
- M-001 DÉMOLITION DE LA PLOMBERIE ET DU DRAINAGE ET NOUVEAUX TRAVAUX
- M-002 DÉMOLITION DE LA PROTECTION INCENDIE ET NOUVEAUX TRAVAUX
- M-003 DÉMOLITION DE LA VENTILATION ET NOUVEAUX TRAVAUX
- M-004 DÉMOLITION DES DISPOSITIFS DE COMMANDE ET NOUVEAUX TRAVAUX

LÉGENDE

- (X) NOTE DE CONSTRUCTION
- Wx TYPE DE MUR
- XX NOTE DE DÉMOLITION
- X X X INDICATEUR DE COUPE.
- X X X INDICATEUR D'ÉLÉVATION
- X X X INDICATEUR DE DÉTAIL
- ### NUMÉRO DE FENÊTRE/LUCARNE
- xxx No. DICATEUR DE SALLE

- N.I.C. HORS CONTRAT
- SIM. SEMBLABLE
- TYP. TYPIQUE
- S/S ACIER INOXYDABLE



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture architecture

Robertson Martin Architects

216 Pretoria Ave.
Ottawa, ON, K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

RMA

(L+D)

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2000 400-207 Queen Street
www.lplusd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6E5

mechanical/electrical mécanique/électrique

DESSAU

2625 QUEENSWAY DR.
SUITE 102
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised émis ou revisé		
1	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
no.	description	date

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

PAGE COUVERTURE

approved by
approuvé par

designed by
conçu par

drawn by
dessiné par

date

scale
échelle

NCC project no.
no. du projet de la CCN

sheet no.
no. de la feuille

COMME INDIQUÉ

A-000

BORDEREAU DE MISE EN PHASE DES TRAVAUX

	Detail Item/ Détail de l'item	Phase I	Phase II
Windows (exterior/interior) Fenêtres (extérieur/intérieur)			
	Make hardware operable/ <i>Rendre la quincaillerie fonctionnelle.</i>	I	
	Replace defective/missing hardware / <i>Remplacer la quincaillerie défectueuse/manquante.</i>	I	
	Restore wood shutter/ <i>Restaurer le volet de bois.</i>	I	
	Replicate muntin bar + trim/ <i>Reproduire les meneaux verticaux et les moulures.</i>	I	
	Replace brick mould/ <i>Remplacer les moulures à brique.</i>	I	
	Restore dormer windows and woodwork/ <i>Restaurer les fenêtres et les moulurations des lucarnes.</i>	I	
	Repaint windows (including frames, sills, trim and shutters)/ <i>Repeinturer les fenêtres (incluant les cadres, les seuils, les moulures et les volets).</i>	I	
	Reapply sealant on perimeter of windows/ <i>Réappliquer un scellant au périmètre des fenêtres.</i>		II

	Detail Item/ Détail de l'item	Phase I	Phase II
Doors (exterior/interior) / Portes (extérieur/ intérieur)			
	Main door modifications for barrier-free access/ <i>Modifications de la porte principale pour accès universel.</i>	I	
	Restore rear patio doors (including modifications for new threshold)/ <i>Restaurer les portes du patio arrière (incluant les modifications pour le nouveau seuil).</i>	I	
	Paint doors/ <i>Peinturer les portes.</i>	I	
	Apply sealant on perimeter/ <i>Appliquer un scellant au périmètre.</i>		II
	Wireless barrier free operator for door D103/ <i>Opérateur sans fil pour accessibilité universelle à la porte D103.</i>	I	
	Replace lock for door D104/ <i>Remplacer la serrure pour la porte D104.</i>	I	
	Replace door handle for door D106 and D107/ <i>Remplacer les poignées des portes D106 et D107.</i>	I	

	Detail Item/ Détail de l'item	Phase I	Phase II
Interior Work/ Travaux intérieurs			
	Masonry Repairs at exposed masonry wall (including raking and repointing joints, removing and resetting loose stone, fabricating missing stones, including stone cutting and installation)/ <i>Réparations de la maçonnerie murale apparente (incluant le dégammissage et le rejointoiement des joints; l'enlèvement et le repositionnement des pierres déserrées; et la fabrication des pierres manquantes - incluant le taillage et l'installation)</i>	I	
	Refinish interior floors/ <i>Refinition des planchers</i>	I	
	Install ramp and thresholds/ <i>L'installation des rampes et des seuils</i>	I	
	Sand and refinish existing wood floors/ <i>ponçage et refinition des planchers de bois</i>	I	
	Paint all first floor walls/ <i>Peinturer toutes les cloisons du premier étage</i>	I	
	Interior lights (pot lights, track lights) / <i>Appareils d'éclairage intérieurs (encastrés, sur rails)</i>	I	
	Patch and repair walls at thermostat and interior light installations / <i>Ragréer et réparer les cloisons aux thermostats et aux installations des appareils d'éclairage intérieurs.</i>	I	
	Reset and anchor interior panels/ <i>Repositionner et fixer les panneaux intérieurs</i>	I	
	Paint all first floor gypsum ceilings/ <i>Peinturer tout les plafonds au premier étage.</i>	I	
	Patch and repair ceiling at track lighting installation/ <i>Ragréer et réparer le plafond aux installations des rails pour l'éclairage sur rail.</i>	I	
	Sand and restain display area ceiling/ <i>Poncer et reindre le plafond de la zone d'expsition.</i>	I	
	Install custom damper in fireplaces/ <i>Installer les régulateurs de tirage fabriqués sur mesure aux foyers.</i>	I	
	Upgrade sprinkler system/ <i>Valorisation du système de gicleurs.</i>	I	
	Washroom thermostat/ <i>Thermostat de salle de toilette.</i>	I	
	Washroom trap guards/ <i>Plaques de garde pour siphons des salles de toilettes.</i>	I	
	Cabinet unit heater temporary relocation/ <i>Repositionnement temporaire de l'aérotherme en coffet.</i>	I	
	Furnace service/ <i>Service de la chaudière.</i>	I	
	Heat pump service/ <i>Service de la pompe à chaleur.</i>	I	
	Ventilator service / <i>Service du ventilateur.</i>	I	
	Duct cleaning/ <i>Nettoyage des gaines.</i>	I	
Stucco (exterior)/ Stucco (extérieur)			
	Stucco repairs and cleaning/ <i>Réparation et nettoyage du stucco.</i>		II
	Mineral paint application / <i>Application de la peinture minérale.</i>		II
	Anchor removals and repairs/ <i>Enlèvement et réparation des fixations.</i>		II

	Detail Item/ Détail de l'item	Phase I	Phase II
Exterior Work / Travaux extérieurs			
	Install exterior lighting/ <i>Installer les appareils d'éclairage extérieurs.</i>	I	
	Install exterior receptacle (power)/ <i>Installer les prises de courant extérieures.</i>	I	
	Remove and reinstall receptacle (power) and lights to allow stucco repairs and application of mineral paint/ <i>Enlever and re-installer la prise de courant (appareil électrique) et les lumières pour effectuer les réparations de stuc et l'application de la peinture minérale.</i>		II
	Install garbage cans (supplied by NCC)/ <i>Installer les poubelles (fournies par la CCN)</i>		II
	Grout and plaster stone walls for new exterior light/ <i>Sceller au coulis de plâtre les murs de pierres pour les nouveaux appareils d'éclairage extérieurs.</i>	I	
	Repaint exterior wall siding/ <i>Repeinturer le recouvrement mural extérieur.</i>	I	
	Clean and sand existing wood deck / <i>Nettoyer et poncer le bois de la terrasse existante.</i>		II
	Apply slip resistant coating to wood deck/ <i>Appliquer une couche anti-dérapante au bois de la terrasse.</i>		II
Re-grading (exterior)/			
	Regrading/ <i>Terrassement</i>		II
	Relay existing flagstone patio on compacted base/ <i>Repositionner les dalles de pierre du patio sur une base compactée</i>		II
	Repave existing (including new asphalt ramps) / <i>Revêtir l'existant (incluant de nouvelles rampes en asphalte).</i>		II
	New riverstone swale / <i>Fosse végétalisée avec galets</i>		II
	Plant new perennial grass/ <i>Planter des nouvelles graminées vivaces</i>		II
	Transplant and reinstall existing plants/ <i>Transplanter et réinstaller les plantes existantes.</i>		II
	Install below grade drainage pipe for down pipe/ <i>Installer un tuyau dessous le niveau du sol pour le tuyau d'évacuation.</i>		II
	Install drainage pipe below deck (2 locations)/ <i>Installer un tuyau d'évacuation dessous la terrasse (2 endroits).</i>		II
Roof (exterior)/ Toit (extérieur)			
	Remove wood shingles and install new ventilated cedar roof system/ <i>Enlever les bardeaux de bois et installer le nouveau système de toit ventilé en cèdre.</i>		II
	Remove chimneys flue caps; replace with ventilated chimney caps/ <i>Enlever les couronnements de cheminées; les remplacer avec des couronnements ventilés.</i>		II
	Replace roof decking/ <i>Remplacer le platelage du toit.</i>		II
	Install new down spouts, eaves troughs and miscellaneous flashings/ <i>Installer les nouveaux tuyaux de descente, les gouttières et la solins divers.</i>		II
	Install ice and water membrane & breathable membrane/ <i>Installer la membrane anti-givrage perméable à l'air</i>		II
	Fascia and soffit modifications/ <i>Modifications aux panneaux et au sous-face.</i>		II
	Restore fascia, soffit and trim/ <i>Restaurer les panneaux, le sous-face et les moulures.</i>		II

BORDERAU DES FENÊTRES

No.	EMPLACEMENT	FENÊTRE	CADRE	VITRAGE	OUVRABLE	VOLET	NOTES
		LARGEUR	HAUTEUR	MAT.	FINI	MAT.	FINI
B100	CUISINE 005	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W101	102 SERVICES DE NOURRITURE	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W102	ESCALIER B	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W103	ESCALIER B	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W104	102 SERVICE NOURR (INTÉRIEUR)	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W105	103 VESTIBULE	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W106	102 SERVICE DE NOURRITURE	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W107	101 AIRE D'EXPOSITION	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W108	101 AIRE D'EXPOSITION	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W109	101 AIRE D'EXPOSITION	685	760	WD	PT	WD	PT
W110	101 AIRE D'EXPOSITION	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W111	102 SERVICES DE NOURRITURE	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W112	102 SERVICES DE NOURRITURE	1000	1300	WD	PT	WD	PT
W201	VOLET	740	1000	WD	PT	WD	PT
W202	VOLET	740	1000	WD	PT	WD	PT
W203	102 SERVICES DE NOURRITURE	900	1200	WD	PT	WD	PT
W204	ESPACE DE GRENIER	1000	1200	WD	PT	WD	PT

LÉGENDE - BORDEREAU DES FENÊTRES		NOTES - BORDEREAU DES FENÊTRES
EX	EXISTANT	1- FAIRE LA REVUE DE LA QUINCAILLERIE DES FENÊTRES ET DES VOLET. RÉGLER LA QUINCAILLERIE POUR UNE OPÉRATION LISSE.LUBRIFIER LES PARTIE MOBILES. INCLURE POUR LE REMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS DÉFECTUEUX, DÉTÉRIORÉS OU MANQUANTS: 6 CHARNIÈRES, 2 VERROUS LONG DE SURFACE, 2 VERROUS COURTS DE SURFACE, 6 GÂCHES EN SURFACE, 8 AGRAPHES ET 1 CROCHET DE PERSOENNE. 2 - REPRODUIRE ET INSTALLERLES MENEAUXET MOULURES DE BOIS MANQUANTS. 3 - REMPLACER LES MOULURES À BRIQUES. 4 -APPLIQUER UN SCELLANT AU POUTOUR DES MOULURES DES FENÊTRE ET LE STUCCO.
WD	BOIS	
PT	PEINTURE - RAGRÉER ET RÉPARER TOUTES LES SURFACES AVENT DE REPEINTURER; SURFACES EXTÉRIEURES SEULEMENT, SAUF LES FENÊTRES AVEC RÉPARATIONS INTÉRIÈRES.	
OP	OPÉRATIONEL	
NOTE: TOUTES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES.		

BORDEREAU DES PORTES

No.	EMPLACEMENT	FENÊTRE				CADRE		NOTES
		LARG	HAUT	MAT.	FINI	MAT.	FINI	
D101	101 AIRE D'EXPOSITION	1000	2030	WD	PT	WD	PT	1, 2, 4, 7
D102	102 SERVICE DE NOURR.	1000	2030	WD	PT	WD	PT	1, 2, 4, 7
D103	103 VESTIBULE	1000	2030	WD	PT	WD	PT	3, 7
D104	104 TOILETTE A	1000	2030	WD	PT	WD	PT	5
D105	105 TOILETTE B	1000	2030	WD	PT	WD	PT	
D106	106 TOILETTE C							6, 7
D107	107 TOILETTE D							6, 7

<u>LÉGENDE - BORDEREAU DES PORTES</u>		
WD	BOIS	1- RESTAURATION - VOIR LE DEVIS. 2- SURFACE INTÉRIEURE ET ARÊTES DES PORTES: FINI DE PEINTURE DE TEINTURE EXTÉRIEURE. 3- AMÉLIORER LA PORTE À L'AIDE D'UN OPÉRATEUR DE PORTE POUR ACCÈS UNIVERSEL. VOIR DEVIS POUR LA QUINCAILLERIE. 4- MODIFIER LE BAS DE PORTE POUR ACCOMMODER LE NOUVEAU SEUIL. RÉFÉRÉ 1/A500 POUR LES DÉTAILS. 5- REMPLACER LA SERRURE EXISTANTE. SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LES DÉTAILS. 6- REMPLACER LA POIGNÉS DE PORTE EXISTANTE.SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LES DÉTAILS 7- POSER UN SCELLANT AU POURTOUR DES MOULURES DE PORTE ET LES SURFACES ADJACENTES..
PT	PEINTURE - RAGRÉER ET RÉPARER TOUTES LES SURFACES AVANT DE REPEINTURER. EXTÉRIEURS SAUF D101 AND D102 SURFACES INTÉRIEURES AUSSI.	
<u>NOTES - BORDEREAU DES PORTES</u>		<u>NOTE:</u> DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES.



D102 (D101 SIM.)



D103



ÉLÉVATIONS TYPIQUES DES FENÊTRES

1 A001 ÉLÉVATIONS TYPIQUES DES PORTES ET DES FENÊTRES N.T.S.

BORDEREAU DES FINIS

No.	ENDROIT	PLANCHER	PLYNTHÉ	MUR NORD	MUR SUD	MUR EST	MUR OUEST	PLAFOND	NOTES
		MAT.	FIN.	MAT.	FIN.	MAT.	FIN.	MAT.	FIN.
001	MÉCANIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-
002	SALLE D'ENTREPOSAGE A	-	-	-	-	-	-	-	-
003	CORRIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-
004	SALLE D'ENTREPOSAGE B	-	-	-	-	-	-	-	-
005	CUISINE	-	-	-	-	-	-	-	-
006	ÉLECTRICITÉ	-	-	-	-	-	-	-	-
100	TERRACE	-	ASC	-	-	PT	-	PT	-
101	AIRE D'EXPOSITION	-	ST	-	-	PT	-	PT	1, 2, 3
102	SERVICES DE NOURRITURE	-	ST	-	-	PT	-	PT	1, 3, 4
103	VESTIBULE	-	ST	-	-	PT	-	PT	5, 6
104	TOILETTE A	-	-	-	-	PT	-	PT	7, 8
105	TOILETTE B	-	-	-	-	PT	-	PT	7, 8
106	TOILETTE C	-	-	-	-	PT	-	PT	7, 8
107	TOILETTE D	-	-	-	-	PT	-	PT	7, 8
108	PLATFORME	-	-	-	-	-	-	-	-

LÉGENDE - BORDEREAU DES FINIS	
WD	BOIS - INSÉRER POUR APPAREILLER LE PLAFOND EXISTANT
ST	TEINTURE - TOUT PLANCHERS DE BOIS EXISTANTS DOIVENT ÊTRE PONCÉS À LA MAIN ET REFINIS POUR APPAREILLER L'EXISTANT, VOIR DEVIS POUR LES DÉTAILS DE FINITION.
PT	INSÉRATIONS DE BOIS: DOIVENT ÊTRE TEINTS POUR APPAREILLER LE PLAFOND EXISTANT.
ASC	PEINTURE - RAGRÉER ET RÉPARER TOUTES LES SURFACES AVANT DE REPEINTURER.. ENDUIT ANTI-DÉRAPANT - SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LES DÉTAILS.
NOTES - BORDEREAU DES FINIS	
1. FINIR LES NOUVELLES RAMPES EN BOIS AUX PORTES AVEC LE PLANCHER DE BOIS EXISTANT..	
2. RAGRÉER , RÉPARER ET APPLIQUER UNE TEINTURE AU PLAFOND EXISTANTET AU NOUVEAUX ÉLÉMENTS POUR APPAREILLER L'EXISTANT. VOIS LE DÉTAIL2/A500, ÉLECTRICITÉ ET LE DEVIS POUR DÉTAILS.	
3. RAGRÉER, RÉPARER ET PEINTURER LES MURS ET LE PLAFOND AFFECTÉS PAR L'INSTALLATION DES NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURS. VOIR DÉTAIL4/A502.	
4. RAGRÉER, RÉPARER ET PEINTURER LES PLAFOND AFFECTÉS PAR L'INSTALLATION DES RAILS D'ÉCLAIRAGE.	
5. AGRÉER, RÉPARER ET PEINTURER LES MURS AFFECTÉS PAR L'INSTALLATION DES OPÉRATEURS DE PORTES.	
6. AGRÉER, RÉPARER ET PEINTURER LES MURS AFFECTÉS PAR L'INSTALLATION DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉS.	
7. AGRÉER, RÉPARER ET PEINTURER LES MURS ET LES PLAFONDS AFFECTÉS PAR L'INSTALLATIONS DES THERMOSTATS. LES PERCEMENTS COMPLETS DANS LES CARREAUX DE TUILES NE SONT PERMIS QUE S'ILS SONT DANS DES ENDROITS RECOUVERTS.	
8. REPEINTURER LES MURS AU-DESSUS DES CARREAUX DE TUILES EXISTANTS.	

BORDEREAU DES ASSEMBLAGES

TOIT	
R1	TOIT R1: - SYSTÈME DE BARDEAUX DE CÈDRE - 39mm X 76mm FOURRURE DE BOIS PERPENDICULAIRE À LA PENTE DU TOIT. - 19mm X 92mm FOURRURE DE BOIS À 400mm D'ENTRAXE. PARALLÈLE À LA PENTE. - MEMBRANE PERMÉABLE À LA VAPEUR/ IMPERMÉABLE À L'EAU - PLATELAGE DE TOIT EXISTANT, STRUCTURE ET FINIS
R2	TOIT R2: - SYSTÈME DE BARDEAUX DE CÈDRE. - 39mm X 76mm FOURRURE DE BOIS PERPENDICULAIRE À LA PENTE DU TOIT. - 19mm X 92mm WOOD FOURRURE DE BOIS À 400mm D'ENTRAXE. PARALLÈLE À LA PENTE. - MEMBRANE ANIT-GIVRAGE. - PLATELAGE DE TOIT EXISTANT, STRUCTURE ET FINIS



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture

Robertson Martin Architects

216 Prentiss Ave.
Ottawa, ON K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

RMA



mechanical/electrical

DESSAU



Issued or revised émis ou révisé		
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POURCOORDINATION	2013/03/20
no.	description	date
project projet		

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

BORDEREAUX

approved by
approuvé par

designed by
conçu par

drawn by
dessiné par

date


scale
échelle

NCC project no.
no. du projet de la CCN



sheet no.
no. de la feuille

DC-4080

A-001

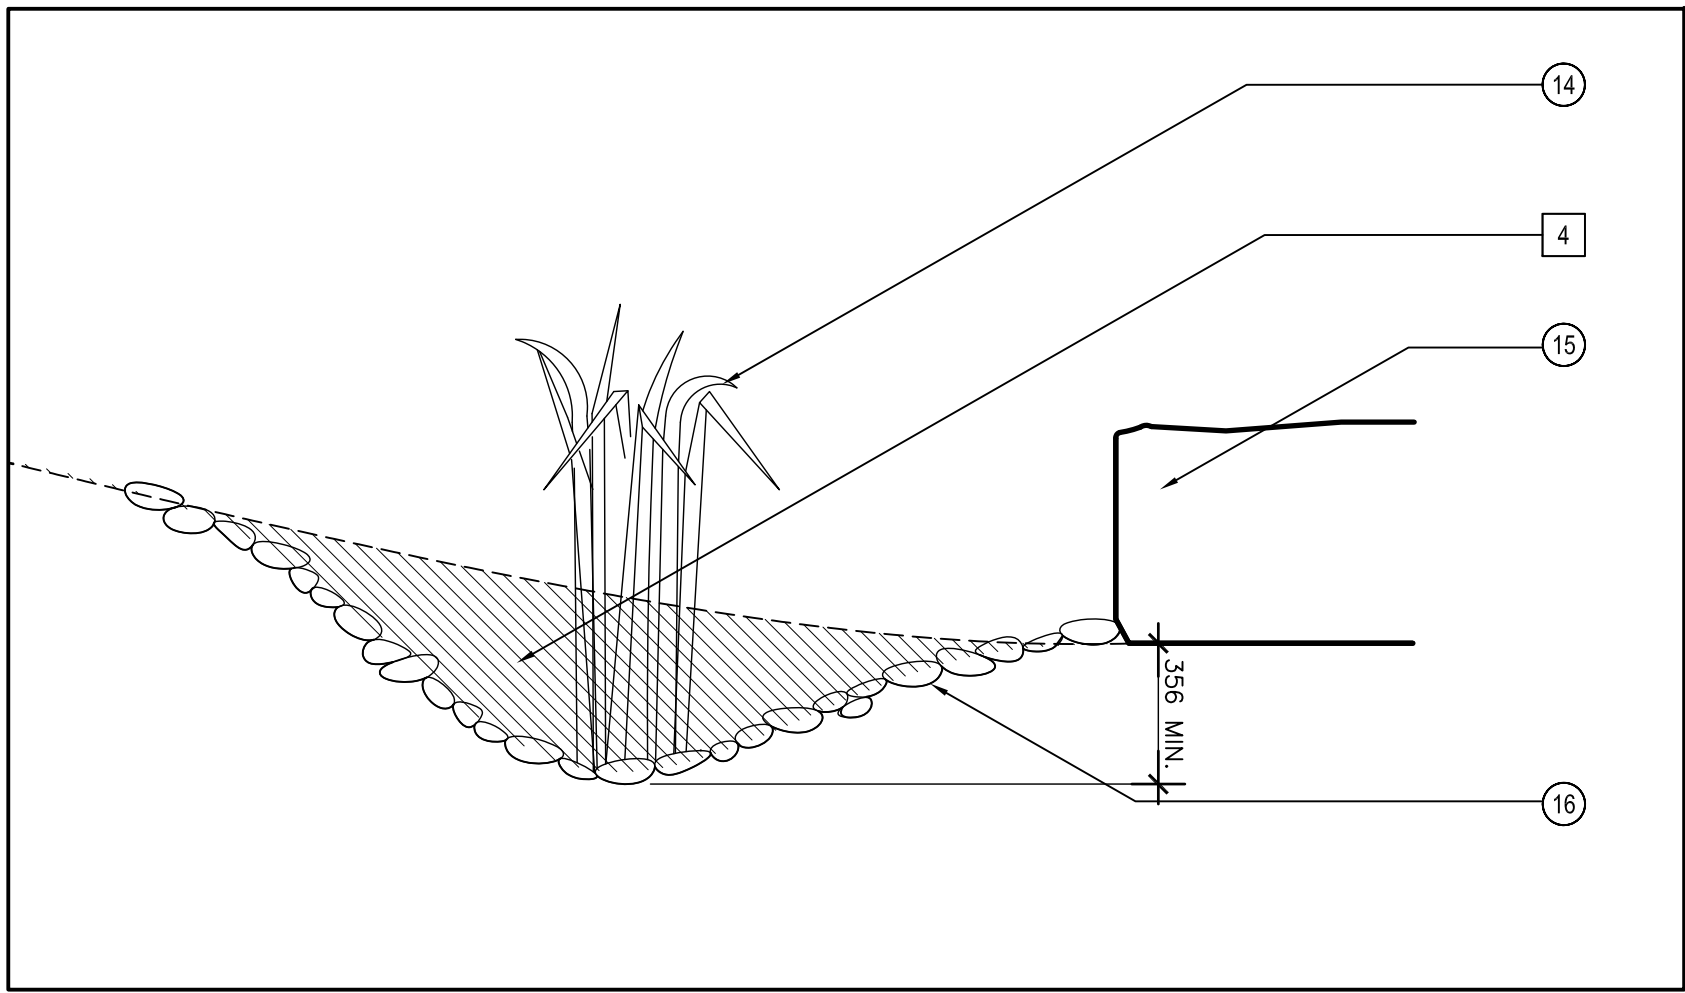

2
A002
DÉTAIL DU FOSSÉ VÉGÉTALISÉ
1 : 20

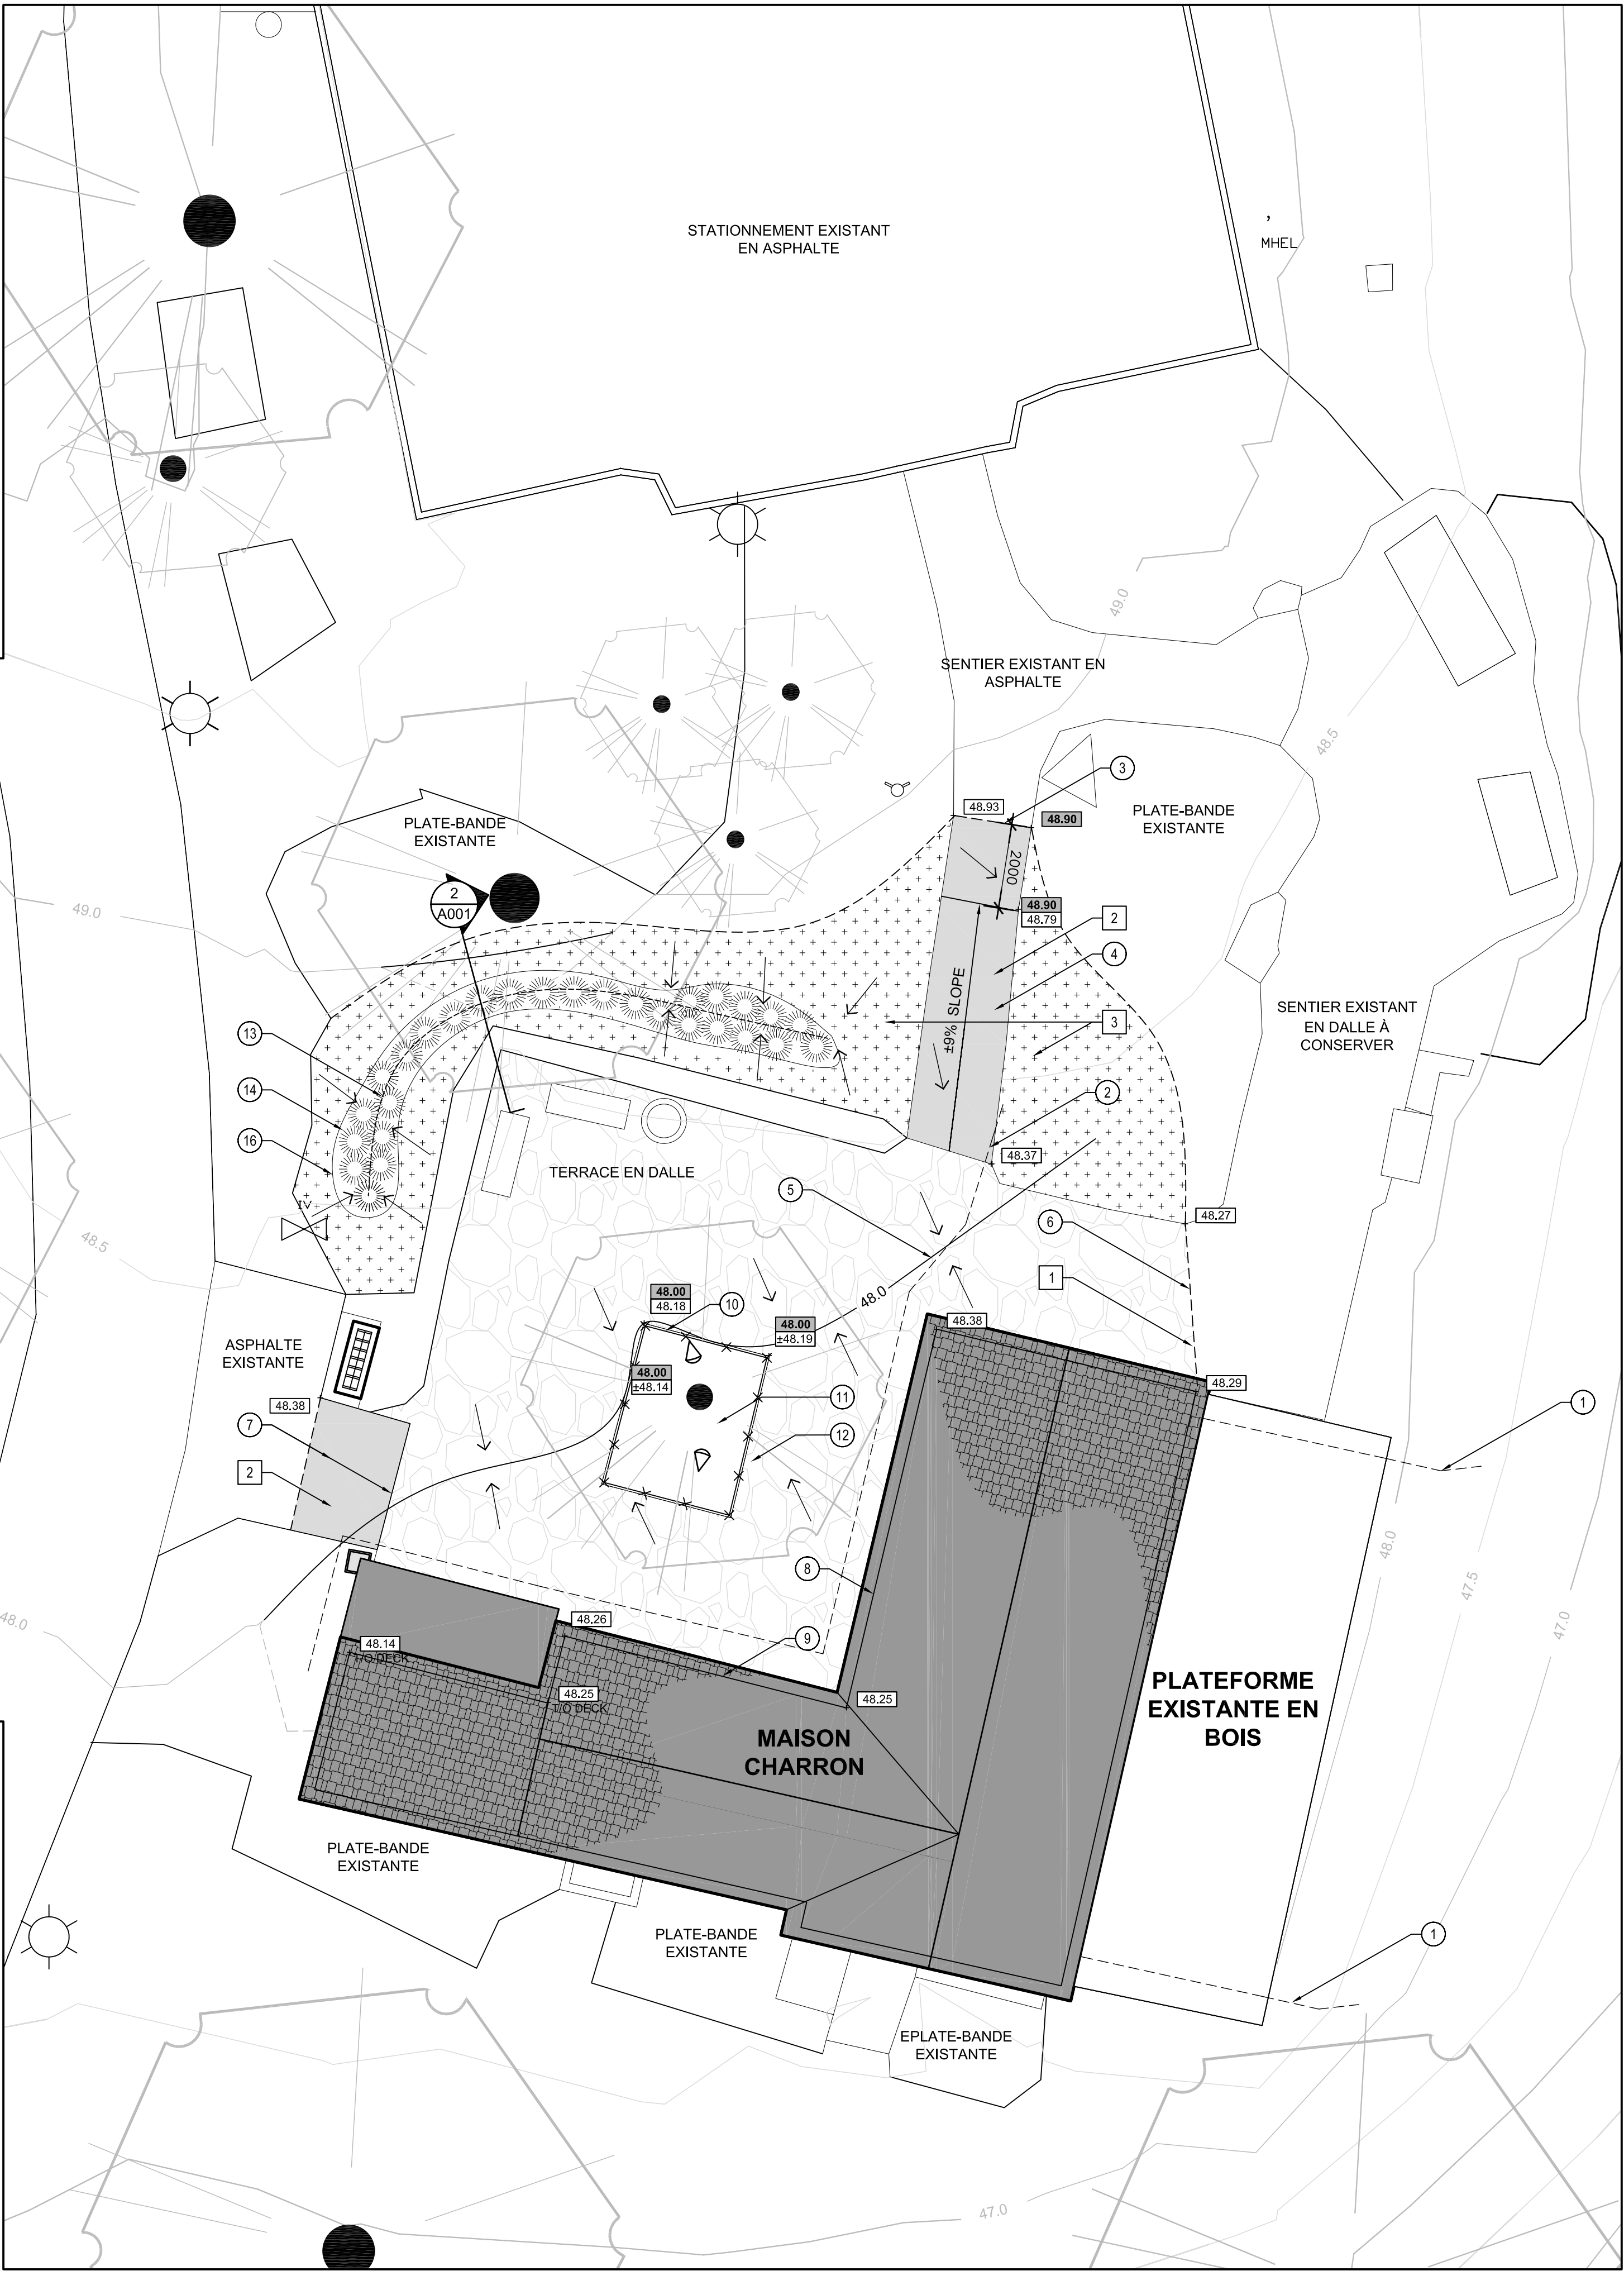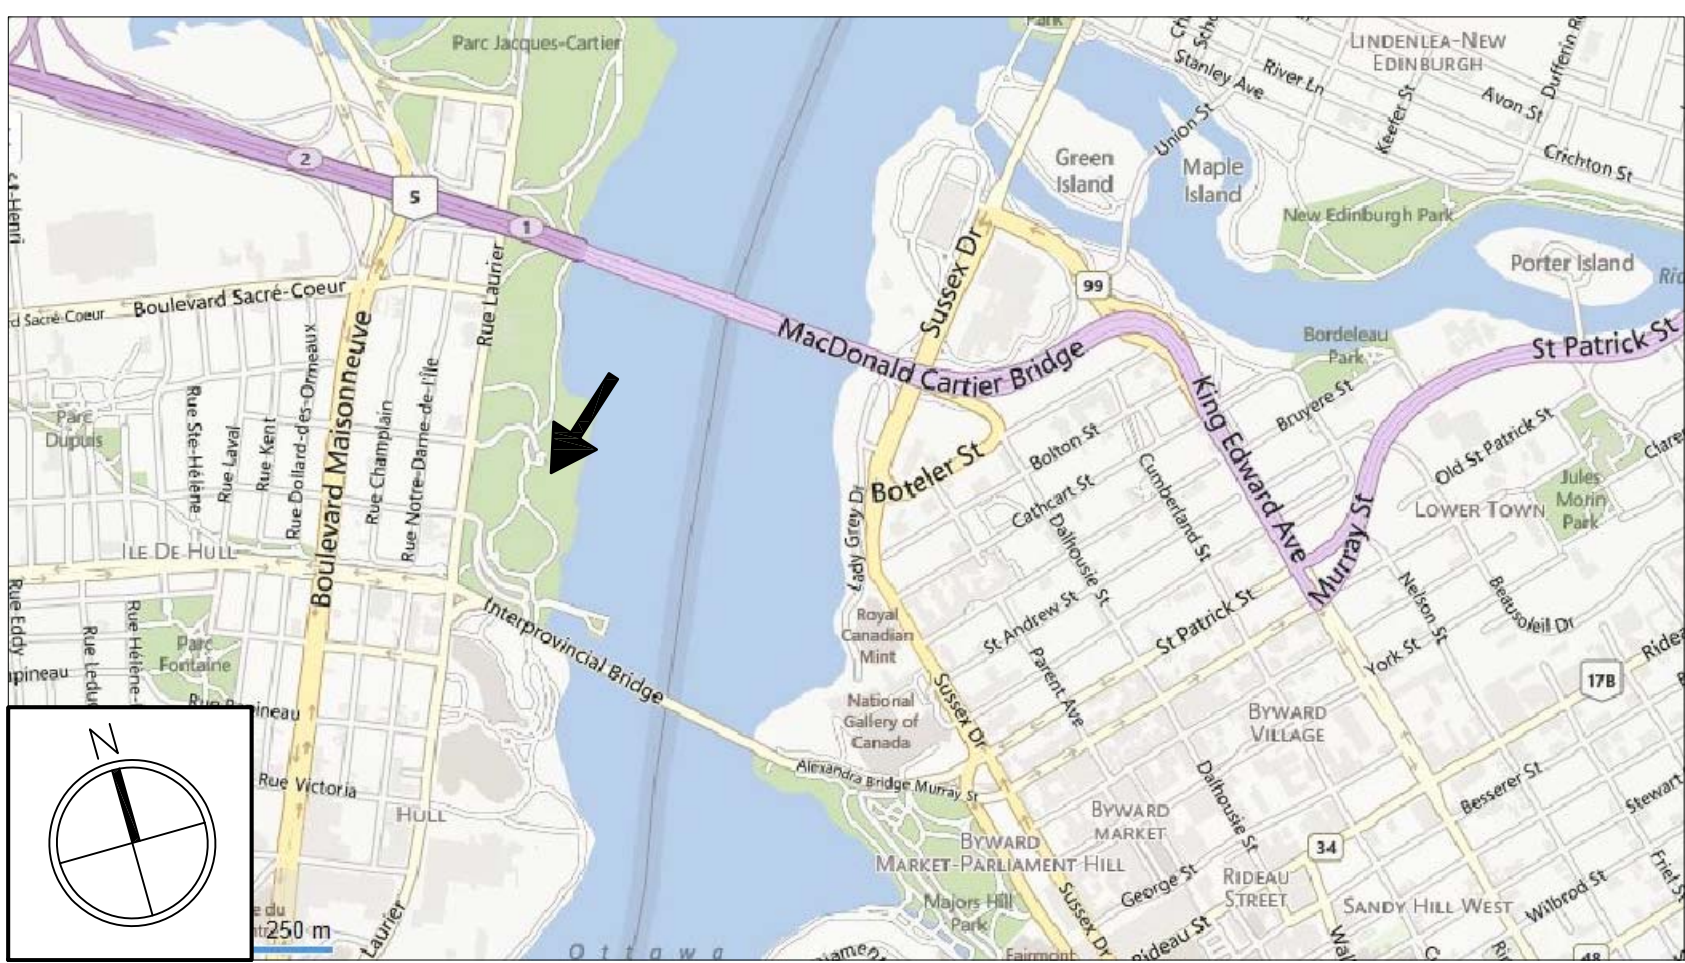

1
A002
PLAN D'AMÉNAGEMENT
1 : 100

- # NOTES DE DÉMOLITION
- ÉTENDU DES DALLES DE PIERRES EXISTANTES À ÊTRE ENLEVÉES ET ENTREPOSÉES SOUS DES BONNES CONDITIONS POUR RÉINSTALLATION.
 - ÉTENDU DE L'ASPHALTE EXISTANTE À ENLEVER.
 - ÉTENDU DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE À ÊTRE ENLEVÉE ET PLANTÉE DANS UN ENDROIT CONVENABLE, SELON LES DIRECTIONS DU REPRÉSENTANT DE LA CCN, POUR RÉINTÉGRATION FUTUR.
 - ÉTENDUE DU NIVEAU DU SOL À ÊTRE DÉCOUPÉ POUR LE FOSSÉ VÉGÉTALISÉ.

- # NOTES DE CONSTRUCTION
- INSTALLER UN TUYAU D'ÉVACUATION DE 150MM DE DIAMÈTRE DESSOUS LA PLATEFORME EN BOIS POUR ÉVACUER À LA LUMIÈRE DU JOUR. ENTERRE LE TUYAU UN MINIMUM DE 300MM DESSOUS LE NIVEAU DU SOL AVEC UNE PENTE DE 2% MINIMUM. INSTALLER UN COURONNEMENT PERFORÉ AU BOUT APPARENT DU TUYAU. RÉPARER ET RAGRÉER LA PLATEFORME DE BOIS ET LE SOL. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 9/A-503 POUR INFORMATIONS ADDITIONNELLES.
 - INSTALLER UN TUYAU D'ÉVACUATION DE 150MM DE DIAMÈTRE DESSOUS LE NIVEAU DU SOL BOIS POUR ÉVACUER À LA LUMIÈRE DU JOUR. ENTERRE LE TUYAU UN MINIMUM DE 300MM DESSOUS LE NIVEAU DU SOL AVEC UNE PENTE DE 2% MINIMUM. INSTALLER UN COURONNEMENT PERFORÉ AU BOUT APPARENT DU TUYAU. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 9/A-503 POUR INFORMATIONS ADDITIONNELLES.
 - CRÉER UNE NOUVELLE PORTION APLATIE DANS LE SENTIER EN ASPHALTE POUR DIRRIGER L'EAU À LA PLATE-BANDE.
 - NOUVELLE RAMPE EN ASPHALTE. RAJUSTER LA HAUTEUR DES PLATE-BANDES SELON LE CAS.
 - NOUVEAUX CONTOUR DU NIVEAU DU SOL POUR CRÉER UNE PENTE DE DRAINAGE S'ÉLOIGNANT DU BÂTIMENT.
 - ÉTENDUE DES DALLES DE PIERRE EXISTANTES À ÊTRE RÉINSTALLÉES.
 - NOUVELLE PORTION D'ASPHALTE LE NIVEAU AUX ARÊTES DOIT SE CONFORMER AU NIVEAU DES DALLES DE PIERRE.
 - MAINTENIR LE NIVEAU AU BÂTIMENT, SUAF SELON LA DESCRIPTION DE LA NOTE 9.
 - ACROISSEMENT LOCALISÉ DU NIVEAU À LA PORTE NE PEUT PAS EXCÉDER UNE PENTE DE 1:20 POUR OBTENIR UNE MONTÉE MAXIMALE DE 6mm AU SEUIL DE PORTE.
 - ÉRIGER UNE CLÔTURE DE PROTECTION AUTOUR DES ARBRES AVANT DE DÉBUTER AUCUNS TRAVAUX. AUCUNS MATÉRIAUX DE SONT PERMIS À L'INTÉRIEUR DES CLÔTURES EN TOUT TEMPS.
 - MAINTENIR LE NIVEAU DU SOL EXISTANT À L'INTÉRIEUR DES CLÔTURES.
 - DÉCOUPER NETTEMENT AVEC UNE SCIE DÉSINFECTÉE CHACUNE DES RACINES D'ARBRE RECONTRÉES À L'EXTÉRIEUR DES CLÔTURES ET QUI NE PEUVENT ÊTRE MAINTENUES À CAUSE DU NIVEAU DU SOL ; RECOUVRIR IMMÉDIATEMENT.
 - LIGNE DU CENTRE DU FOSSÉ VÉGÉTALISÉ, VOIR 2/A-002 POUR LES DÉTAILS.
 - NOUVEAU "PANICUM VIRGATUM HEAVY METAL" MAX. 1220mm DE HAUTEUR PLANTÉ @ ±750mm D'ENTRAXE. POSITIONNER LES PLANTS DANS UN PATRON DE DIAMANT LORSQUE PLUS D'UNE RANGÉE ET INDIQUÉE.
 - PIERRES DE TAILLE EXISTANTES AUTOUR DE LA PLATE-BANDE À CONSERVER.
 - NOUVELLES PIERRES DE GALET INSTALLÉES DANS LE NOUVEAU FOSSÉ VÉGÉTALISÉ. COORDONNER L'INSTALLATION AVEC LES PLANTATIONS VOIR NOTE 4.

LÉGENDE

48.90
48.93
+
→
—
X X X
ASPHALTE EXISTANTE À ÊTRE REMPLACÉE POUR CONVENIR AUX NOUVEAUX NIVEAUX.
DALLES DE PIERRES EXISTANTES À ENLEVER ET ENTREPOSER AU CHANTIER. RÉINSTALLER POUR CONVENIR AUX NOUVEAUX NIVEAUX.
PLANTE-BANDE EXISTANTE À AJUSTER POUR ACCOMMODER LES NOUVEAUX NIVEAUX ADJACENTS. ENLEVER ET TRANSPLANTER TEMPORAIREMENT TOUTES LES PLANTES.
ÉTENDUE DES NIVEAUX À DÉCOUPER POUR LE NOUVEAU FOSSÉ VÉGÉTALISÉ. VOIR LE DÉTAIL 2/A001



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture

Robertson Martin
Architects
216 Preston Ave.
Ottawa, ON K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

(L+D)
LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2003 400-207 Queen Street
www.lplusd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6T5

mechanical/electrical

DESSAU
2625 QUEENVIEW DR.
SUITE 102
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised émis ou révisé		
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR REVUE 99%	2013/04/18
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR REVUE	2013/03/28
no.	description	date

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

PLAN D'AMÉNAGEMENT

approved by
approuvé par

designed by
conçu par

drawn by
dessiné par

date

NCC project no.

DC-4080

scale
échelle

COMME INDiqué


sheet no.

no. de la feuille

A-002



2 PHOTO - FENÊTRE DU SOUS-SOL B100
A100 NTS

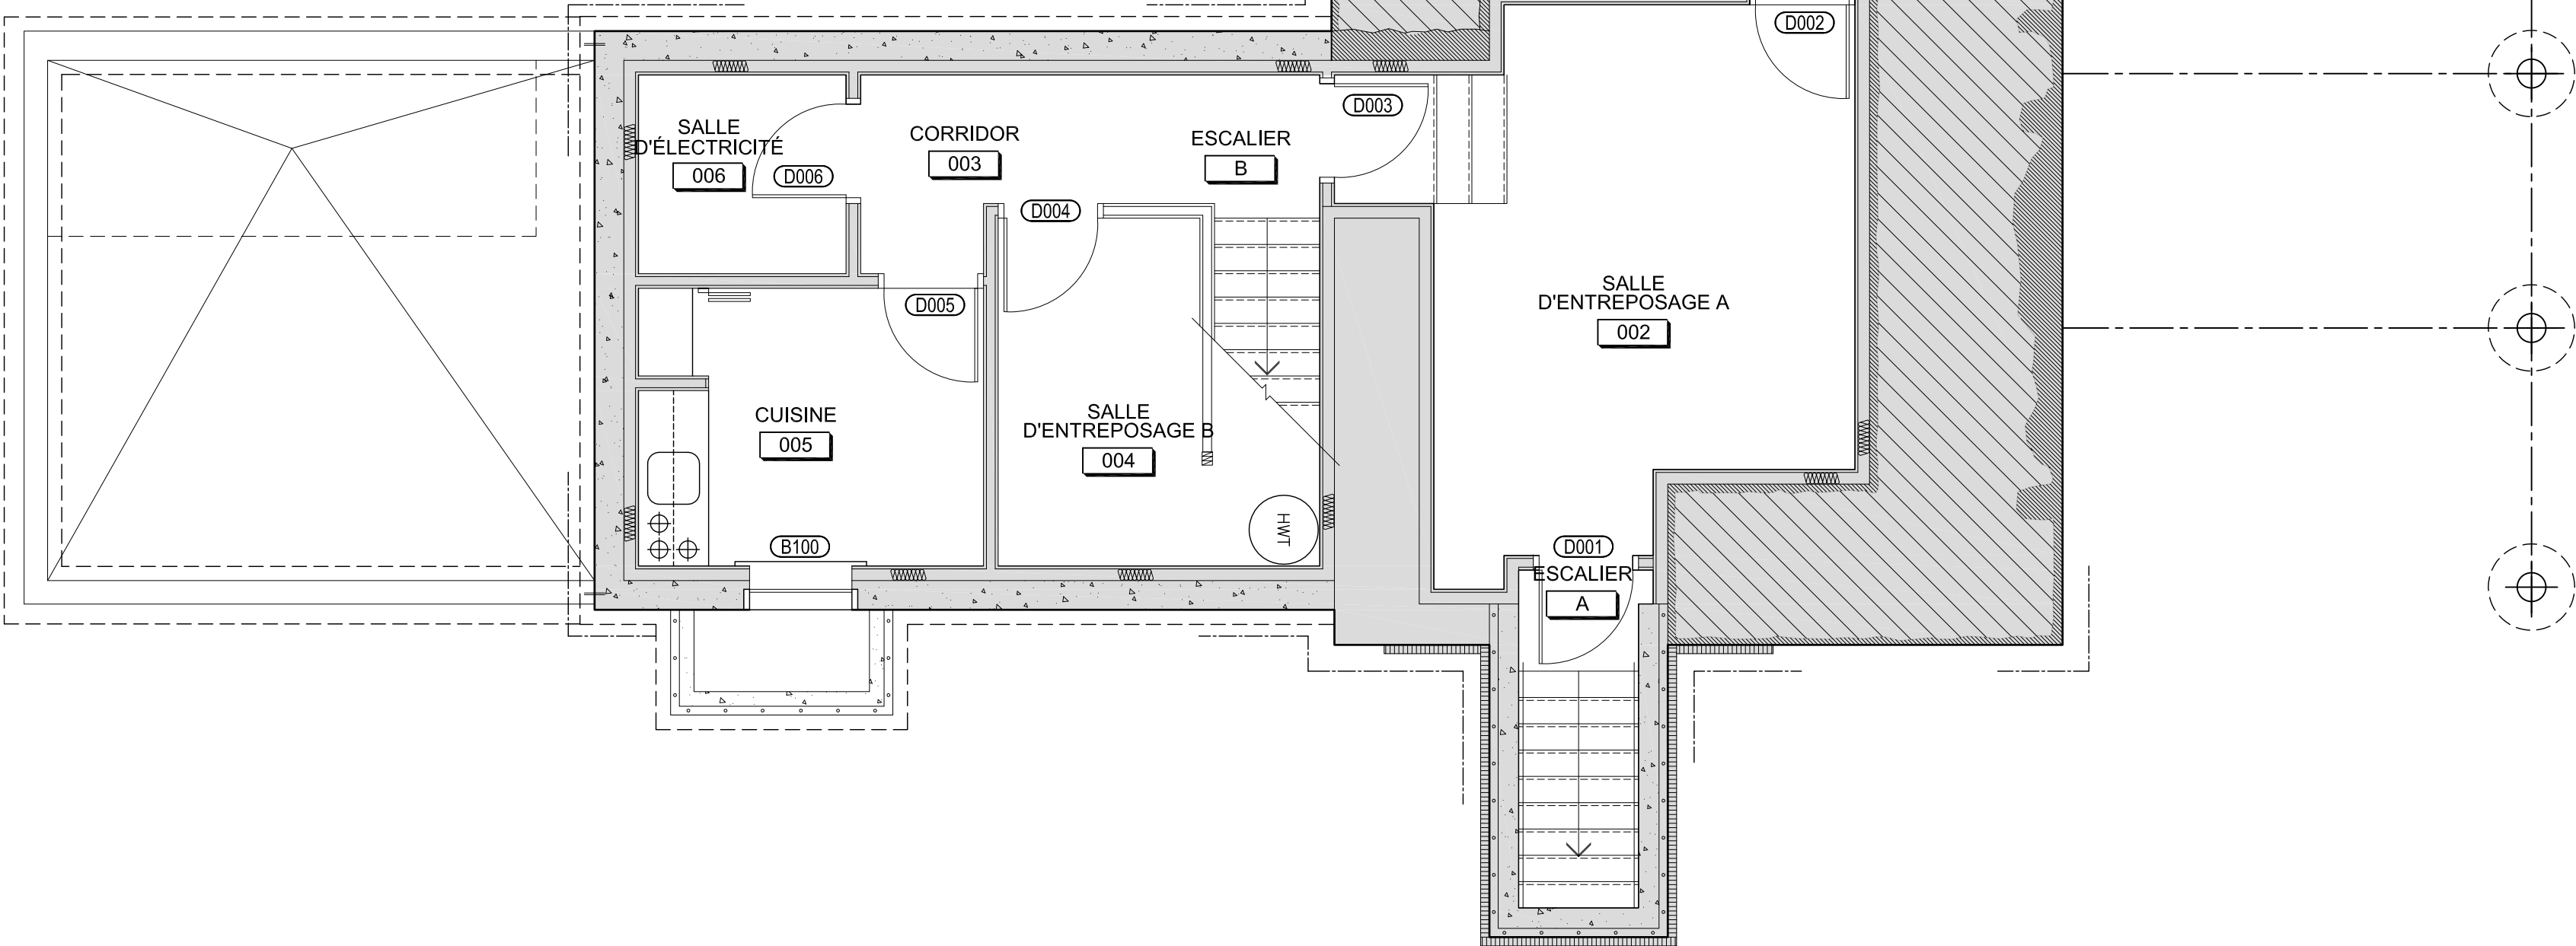

1 PLAN DU SOUS-SOL
A100 1 : 50

NOTES DE DÉMOLITION

NOTES DE CONSTRUCTION



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture architecture

Robertson Martin
Architects
216 Pretoria Ave.
Ottawa, ON, K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

RMA

(L+D)

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC. Tel: 613.233.2005 400-207 Queen Street
www.lplusd.com Fax: 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6T5

mechanical/electrical mécanique/électrique

DESSAU

2825 QUEENSWAY DR.
SUITE 102
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised émis ou revise		
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/28
no.	description	date

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

PLAN DU SOUS-SOL

approved by
approuvé par

designed by
conçu par R.MARTIN, J.MADDIGAN

drawn by
dessiné par C.U., S.S.


date AOUT 2013 scale
échelle COMME INDIQUÉ

NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille

A-100



2 PHOTO - VUE DU MUR DE MAÇONNERIE INTÉRIEUR
A101/ NTS

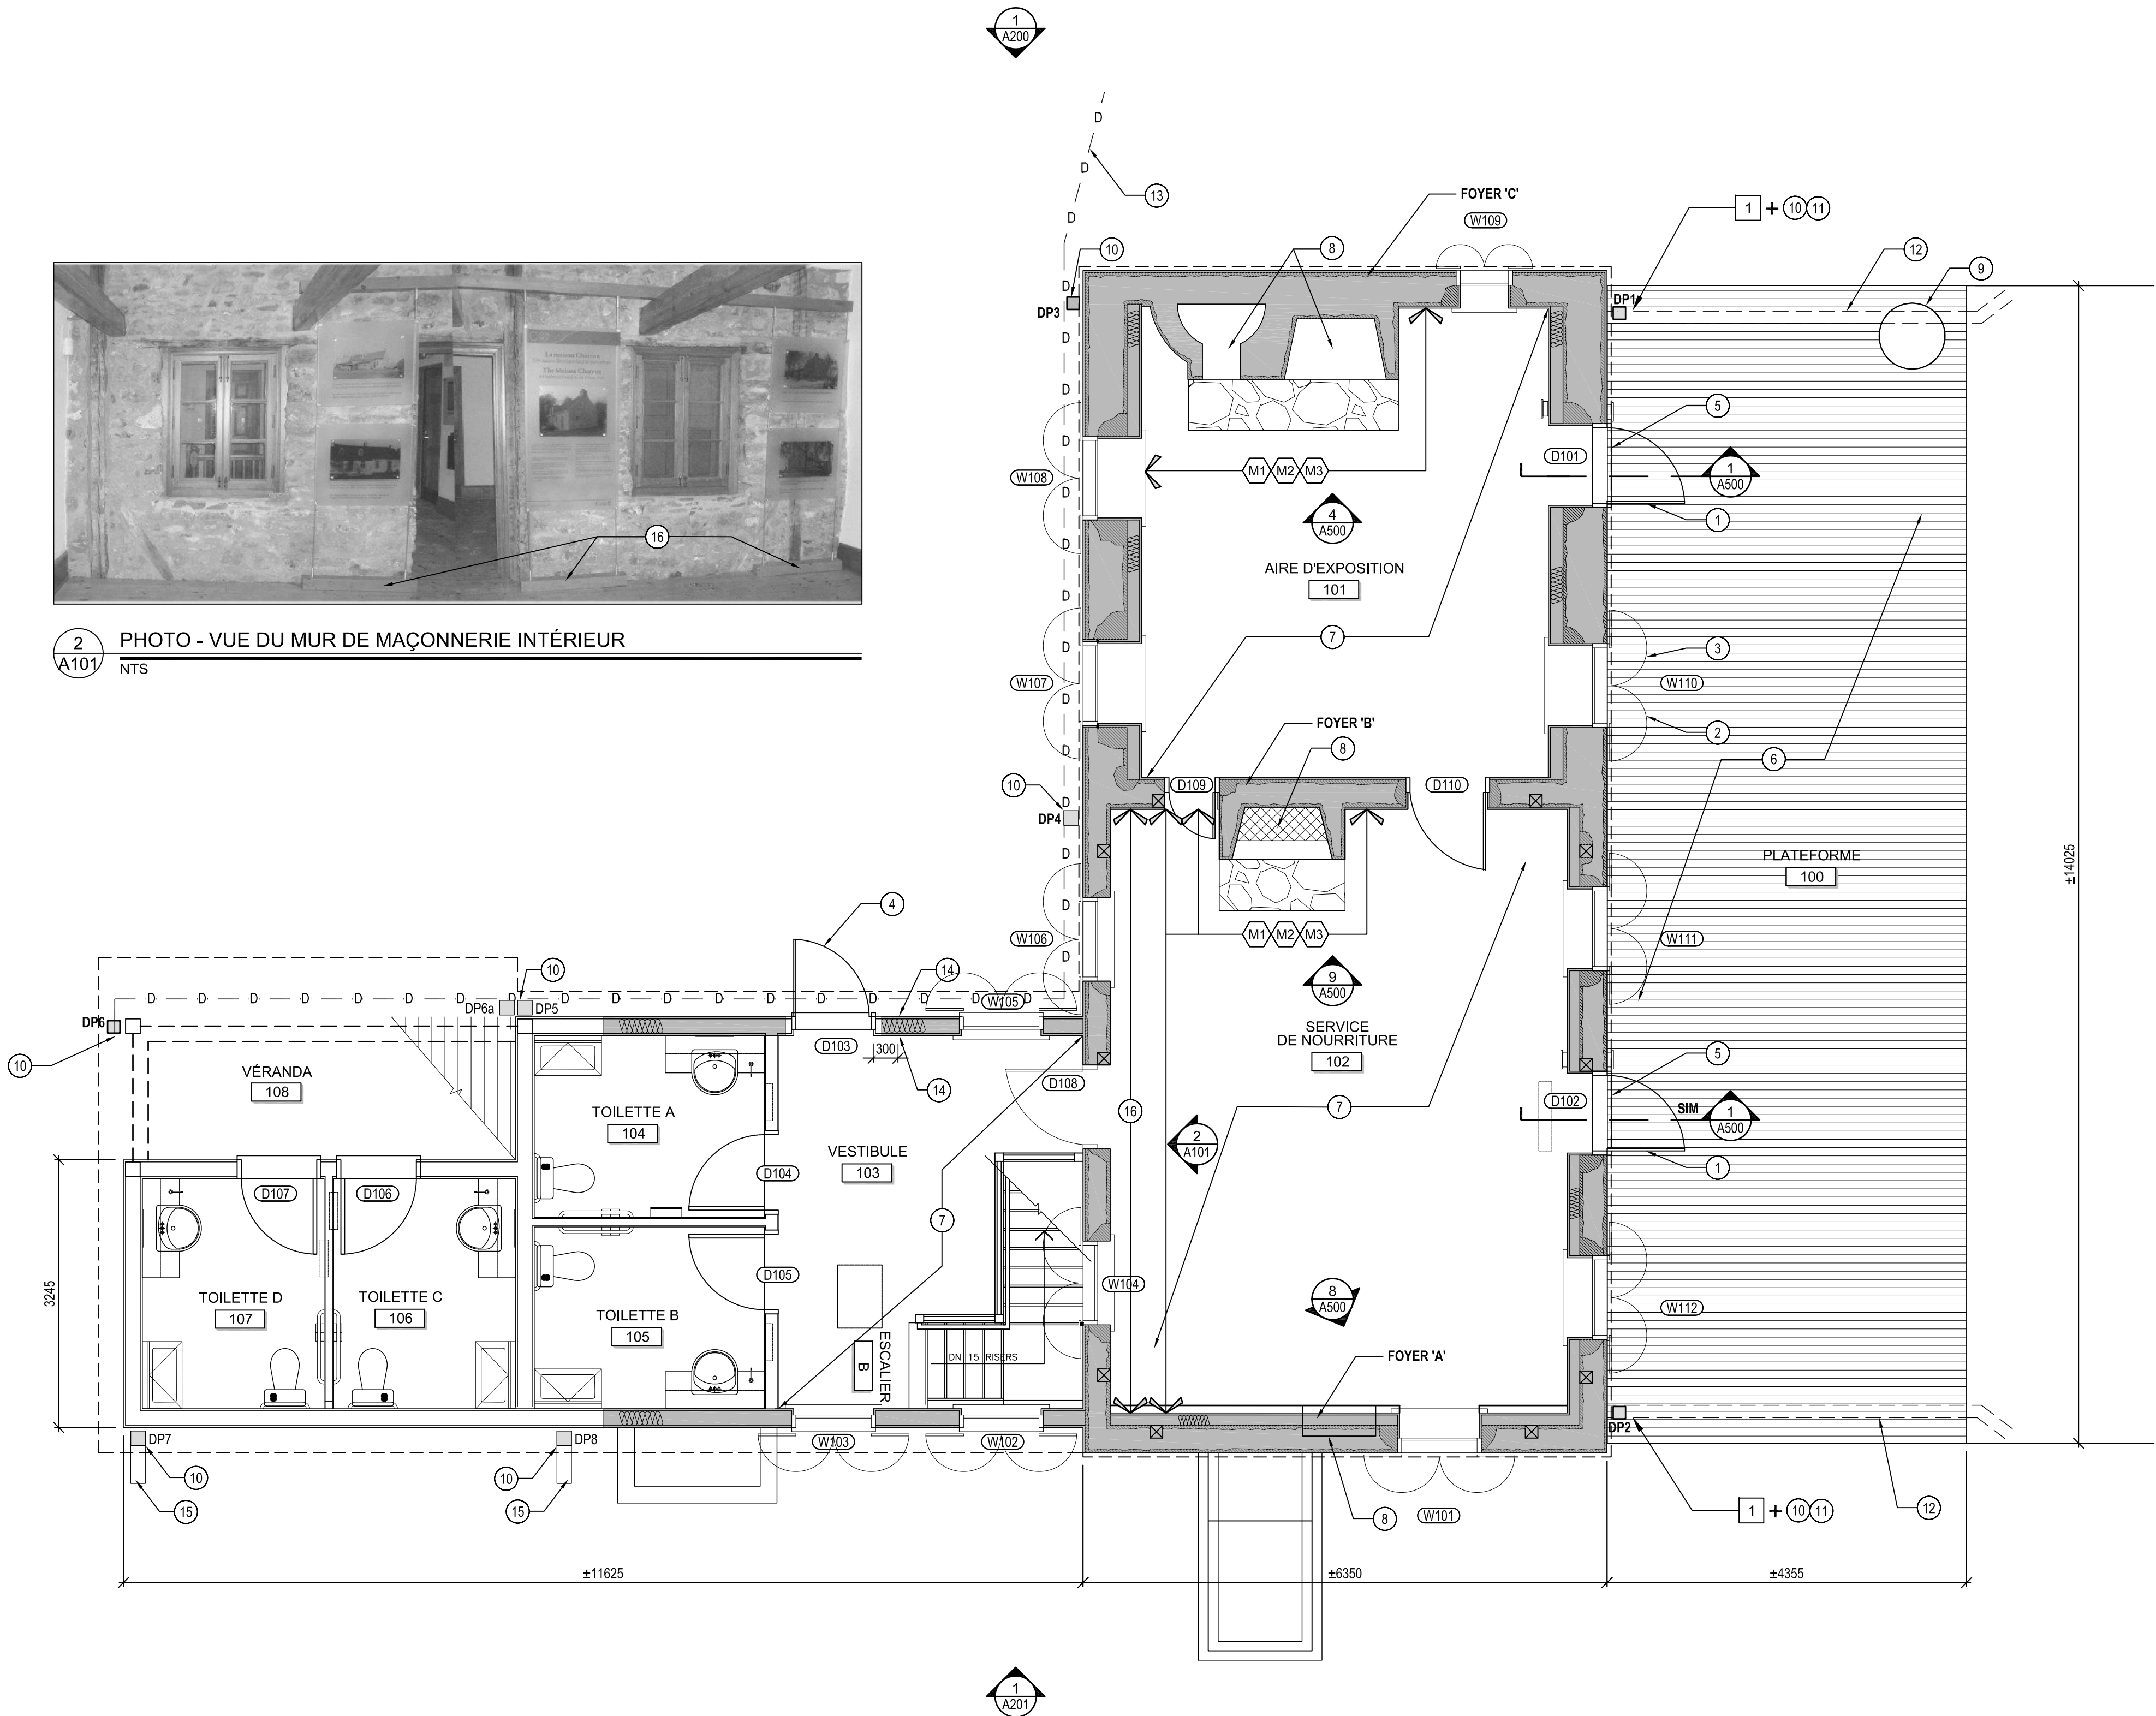

1 PLAN DU REZ-DE-CHAUSÉE
A101/ 1 : 50

NOTES DE DÉMOLITION

- 1 ENLEVER LES PLANCHES DE LA PLATEFORME POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DU TUYAU DE DRAINAGE. CONSERVER LES PLANCHES POUR RÉINSTALLATION.

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 ENLEVER LA PORTE, LA RESTAURER ET LA RÉINSTALLER.
- 2 ENLEVER LE VOLET, LE RESTAURER ET LE RÉINSTALLER. VOIR LE DÉTAIL 7/A503
- 3 RÉSERVÉ.
- 4 MODIFIER LA PORTE POUR LES AMÉLIORATIONS D'ACCÈS UNIVERSEL ET MODIFIER LA QUINCAILLERIE.
- 5 REMPLACER LE SEUIL DE PORTE EN BOIS ET LES MINI-RAMPES.
- 6 REFINIR LA PLATEFORME EN BOIS POUR AMÉLIORER LES PROPRIÉTÉS ANTI-DÉRAPANTE. VOIR LE BORDEREAU DES FINIS.
- 7 REFINIR LES PLANCHERS EN BOIS.
- 8 OBTURER LA CHEMINÉE AU-DESSUS DU FOYER. VOIR LE DÉTAIL 3/A500.
- 9 INSTALLER LA DOUBELLE FOURNIE PAR LE REPRÉSENTANT DE LA CCN.
- 10 INSTALLER LE TUYAU DE DESCENTE PLUVIALE. RACCORDER AU TUYAU DE DRAINAGE SOUTERRAIN SAUF DP. 7 AND DP.8
- 11 INSTALLER DES FOURRURES DE BOIS TRAITÉ AUTOUR LE TUYAU DE DESCENTE ET RÉINSTALLER LES PLANCHES DE LA PLATEFORME EN BOIS.
- 12 INSTALLER UN TUYAU DE DRAINAGE DE 150 Ø DESSOUS LA PLATEFORME EN BOIS, ET 300mm DESSOUS LE NIVEAU DU SOL. ÉVACUER À LA LUMIÈRE DU JOUR ET OBTURER AVEC UN BOUCHON PERFORÉ.
- 13 INSTALLER UN TUYAU DE DRAINAGE SOUTERRAIN DE 150mm Ø POUR ÉVACUER LES TUYAUX DE DESCENTE. ÉVACUER SUR LA PENTE À LA LUMIÈRE DU JOUR. OBTURER AVEC UN BOUCHON PERFORÉ.
- 14 ACTIONNEUR SANS FIL FIXÉ EN SURFACE, À UNE HAUTEUR DE 1000mm (MIN) À 1100mm (MAX). SE RÉFÉRER AU DEVIS.
- 15 ALLONGER LE BAS DE DP.7 AND DP.8 À 900mm AU-DELÀ DU BÂTIMENT..
- 16 REPOSITIONNER LES PANNEAUX D'INFORMATION.

NOTES GÉNÉRALES

- A. TYPIQUE: REPEINTURER TOUTES LES FENÊTRES, LES CADRES, LES SEUILS, LES NOULURES ET LES VOLETS.



LÉGENDE DES RÉPARATIONS DE MAÇONNERIE

- M1 DÉGARNIR ET REJOINTOYER 20% DES JOINTS DE MORTIER.
- M2 ENLEVER ET REPOSITIONNER LES PIERRES 10% DE LA SURFACE.
- M3 REMPLACER LES PIERRES MANQUANTES. 4 UNITÉS DE ±200 x 150 X 150mm.

no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/28



2 PHOTO - CONDITION EXISTANTE DE L'AVANT-TOIT
N.T.S.

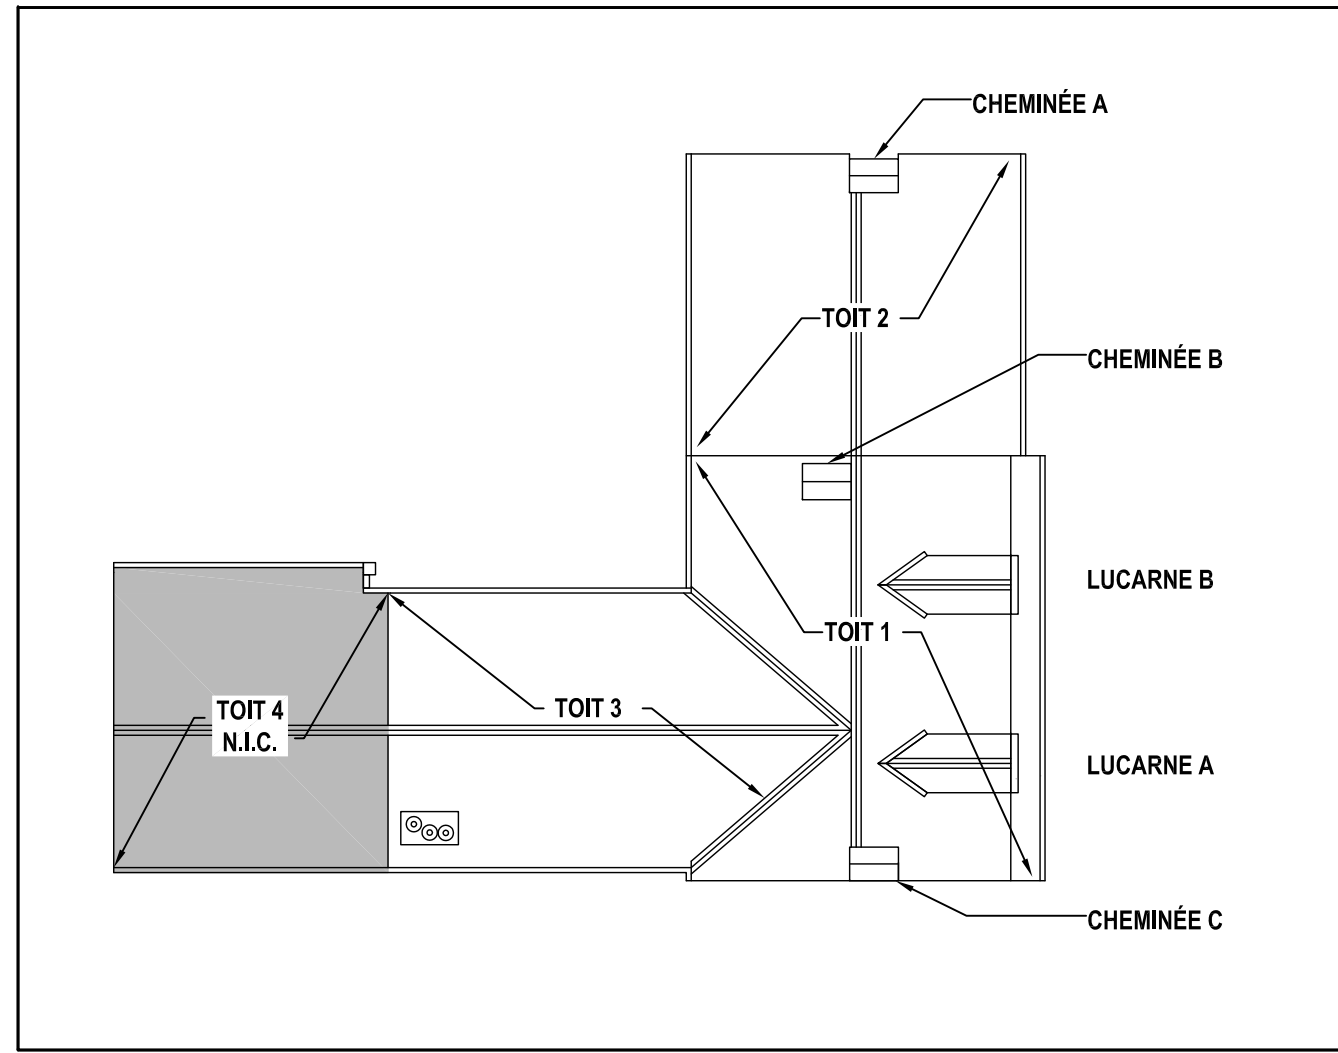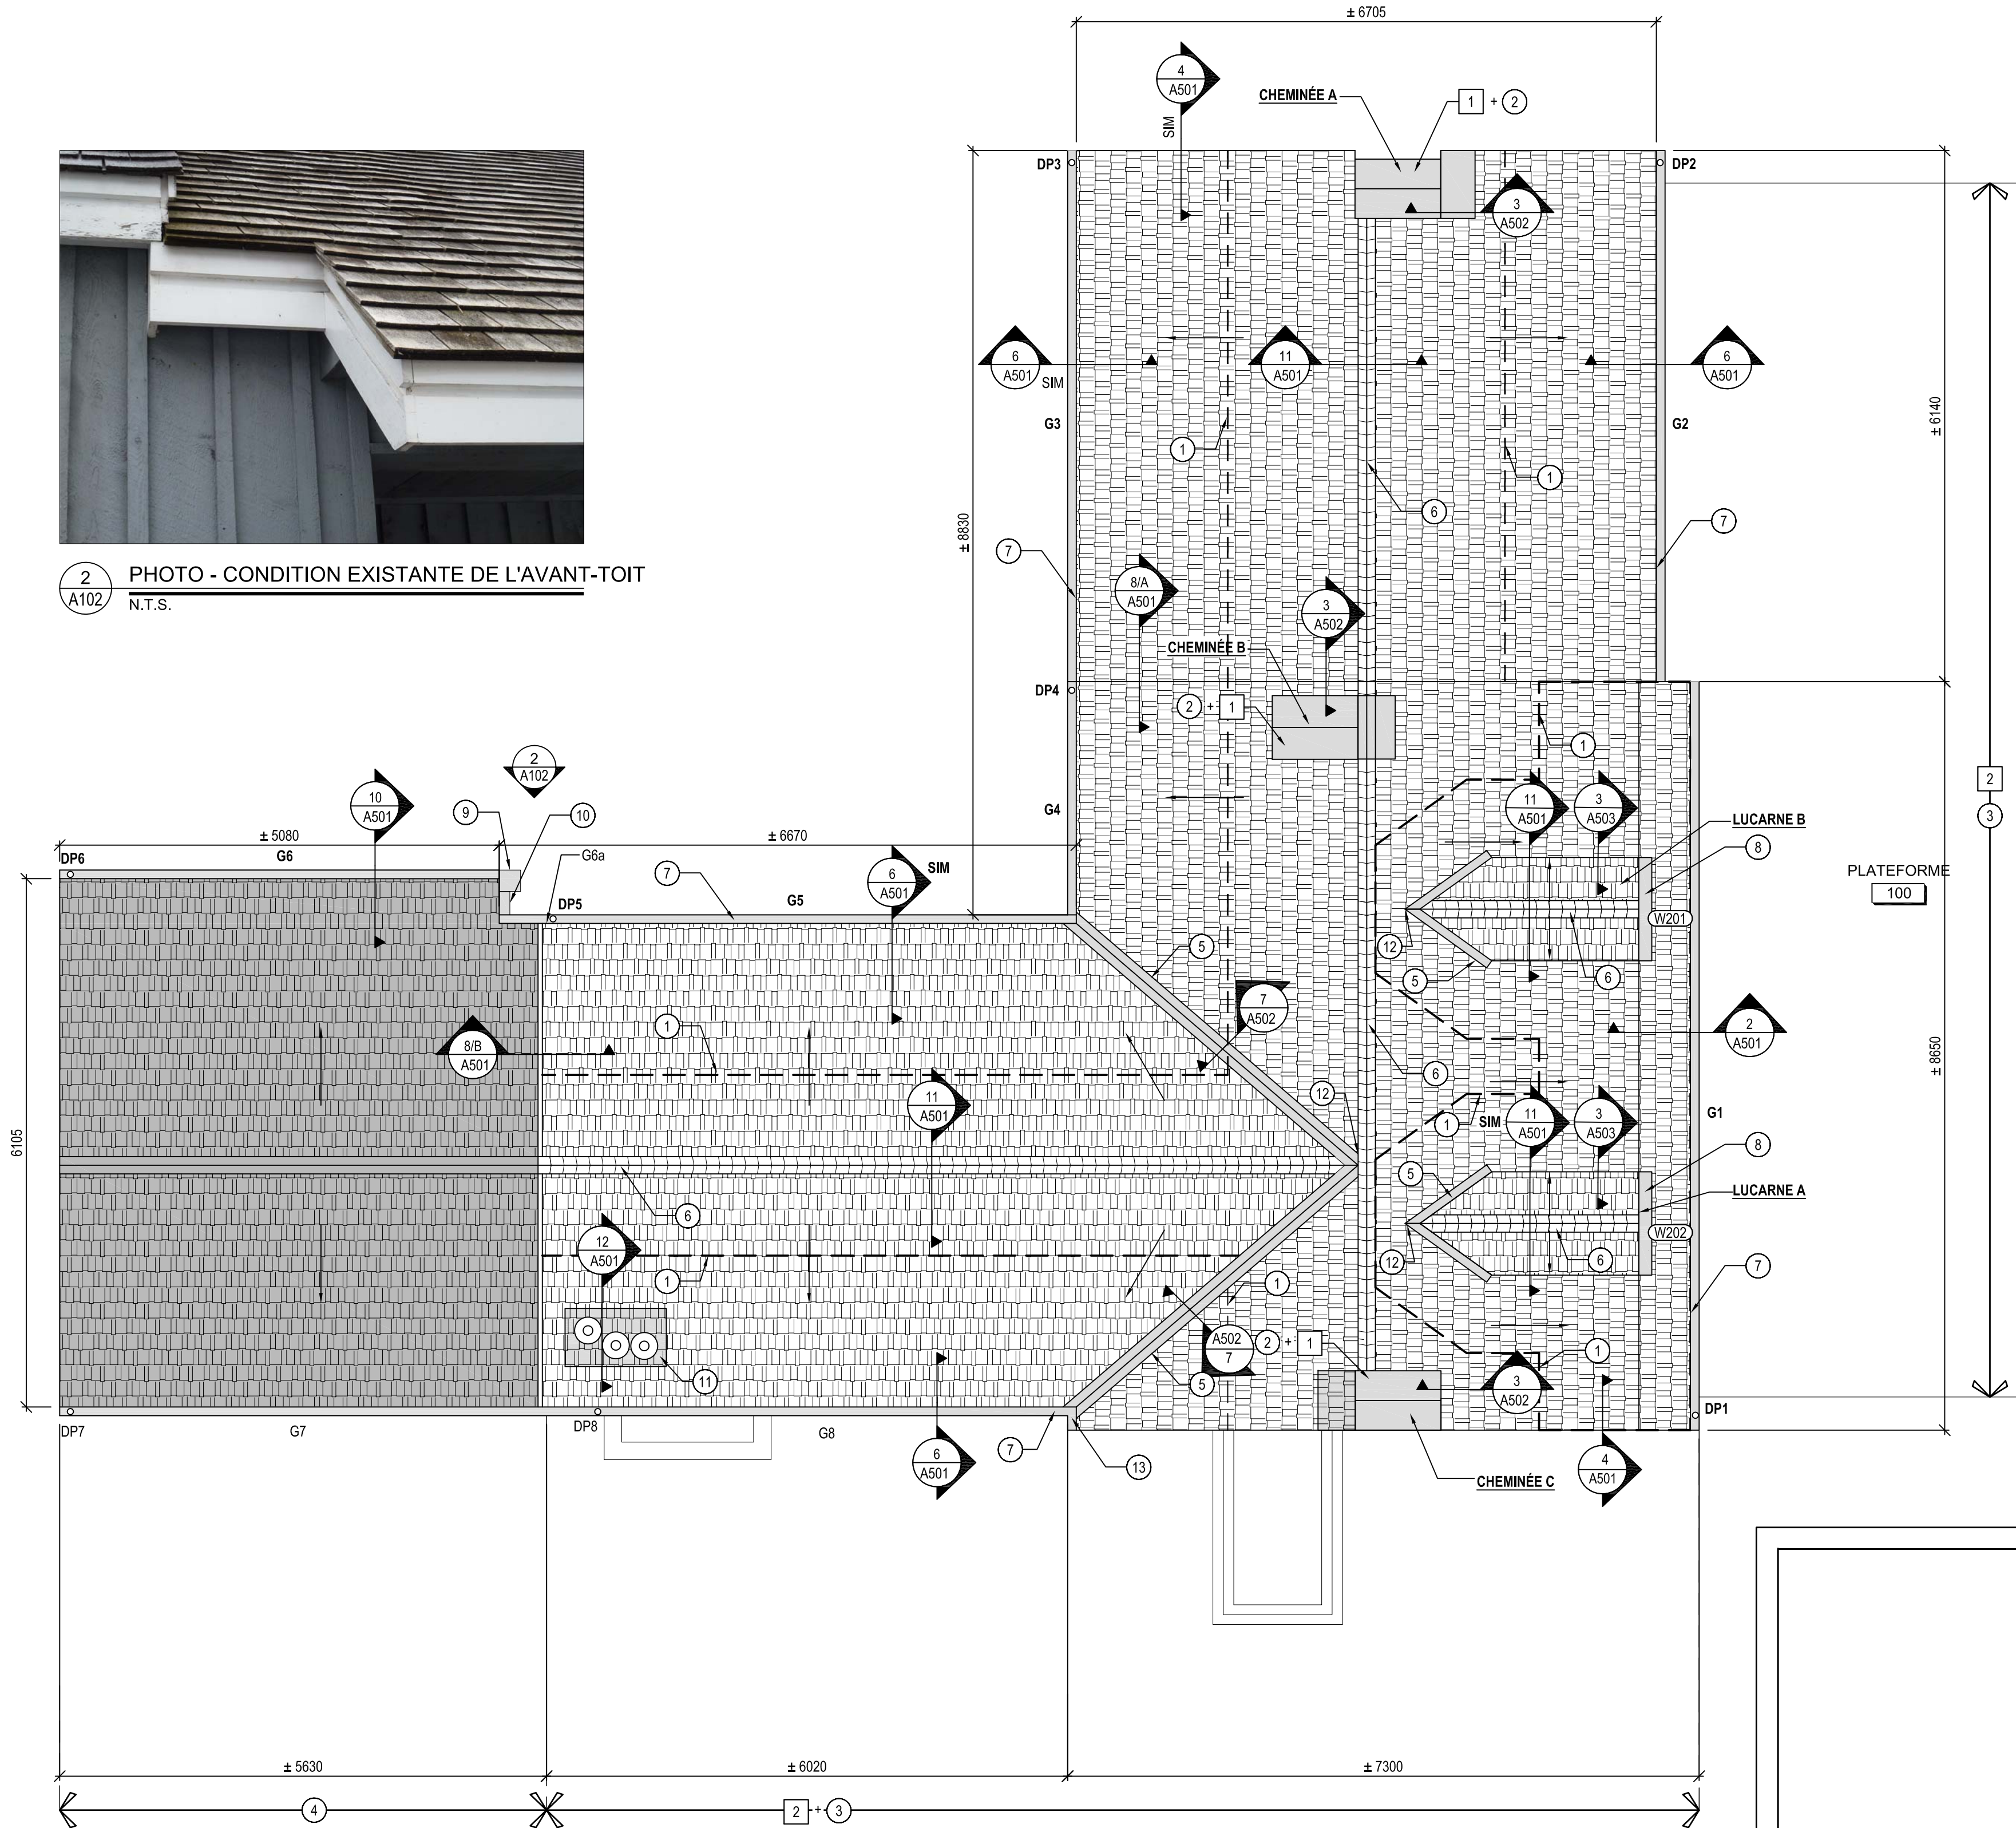

1 PLAN DU TOIT
A102
1: 50

3 TOIT - PLAN CLÉ
A102
N.T.S.

NOTES DE DÉMOLITION

- 1 ENLEVER LE COURONNEMENT DE LA CHIMNÉE ET DÉCOUPER LES CONDUITS.
- 2 ENLEVER LE SYSTÈME DE BARDEAUX JUSQU'AU PLATELAGE DE TOIT ET DES MUREAUX DES LUCARNES.

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 LA LIGNE EN TRAITS INDIQUE LA LIMITE DE L'INSTALLATION DE LA MEMBRANE ANTI-GIVRAGE. 2 X RANGÉES.
- 2 INSTALLER UN COURONNEMENT DE CHIMNÉE VENTILÉ.
- 3 INSTALLER UN SYSTÈME DE TOITURE EN CÈDRE VENTILÉ.
- 4 TOIT EN BRDEAUX DE CÈDRE RÉCENT - HORS CONTRAT.
- 5 INSTALLER DES SOLIN DE NOUE MÉTALLIQUE
- 6 INSTALLER UNE FAÎTIÈRE VENTILÉE.
- 7 MODIFIER LA BORDURE DE TOIT POUR PERMETTRE UNE VENTILATION JUSQU'À LA FAÎTIÈRE VENTILÉE.
- 8 INSTALLER UN SOLIN BAVETTE AU BAS DES LUCARNES.
- 9 ALLONGER G6 POUR RECEILLIR LE DRAINAGE DE DP5/G6a
- 10 DRAINS DP5 G6a À G6.
- 11 INSTALLER UN SOLIN MÉTALLIQUES AUX TUYAUX D'ÉVACUATION DE PLOMBERIE AVEC UNE BAVETTE COMBINÉE.
- 12 FERMER LES JONCTIONS DES SOLINS DE NOUE AVEC UNE BAVETTE MÉTALLIQUE.
- 13 INSTALLER UN DÉROUTEUR MÉTALLIQUE AUX CHANGEMENT DE DIRECTION DES GOUTTIÈRES.

LÉGENDE

- DP# = EMPLACEMENT DU TUYAU DE DESCENTE
G# = GOUTTIÈRE

NOTES GÉNÉRALES

- A. ACCORDER POUR LE REMPLACEMENT DE 20% DE L'AIRE DU PLATELAGE DU TOIT.
- B. TOIT 1 ET 2 PLANCHES EN BOIS POUR LE PLATELAGE ±25mm X 300mm.
- C. TOIT 3 CONTREPLAQUÉ DE ± 16mm D'ÉPAISSEUR.



Issued or revised
émis ou revise

no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/20

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

PLAN DU TOIT

approved by
approuvé par

designed by
conçu par R.MARTIN, J.MADDIGAN

drawn by
dessiné par C.U., S.S. N.B.

date AOÛT 2013

scale
échelle COME INDIQUÉ

NCC project no.


sheet no.

no. du projet de la CCN


no. de la feuille

DC-4080


A-102

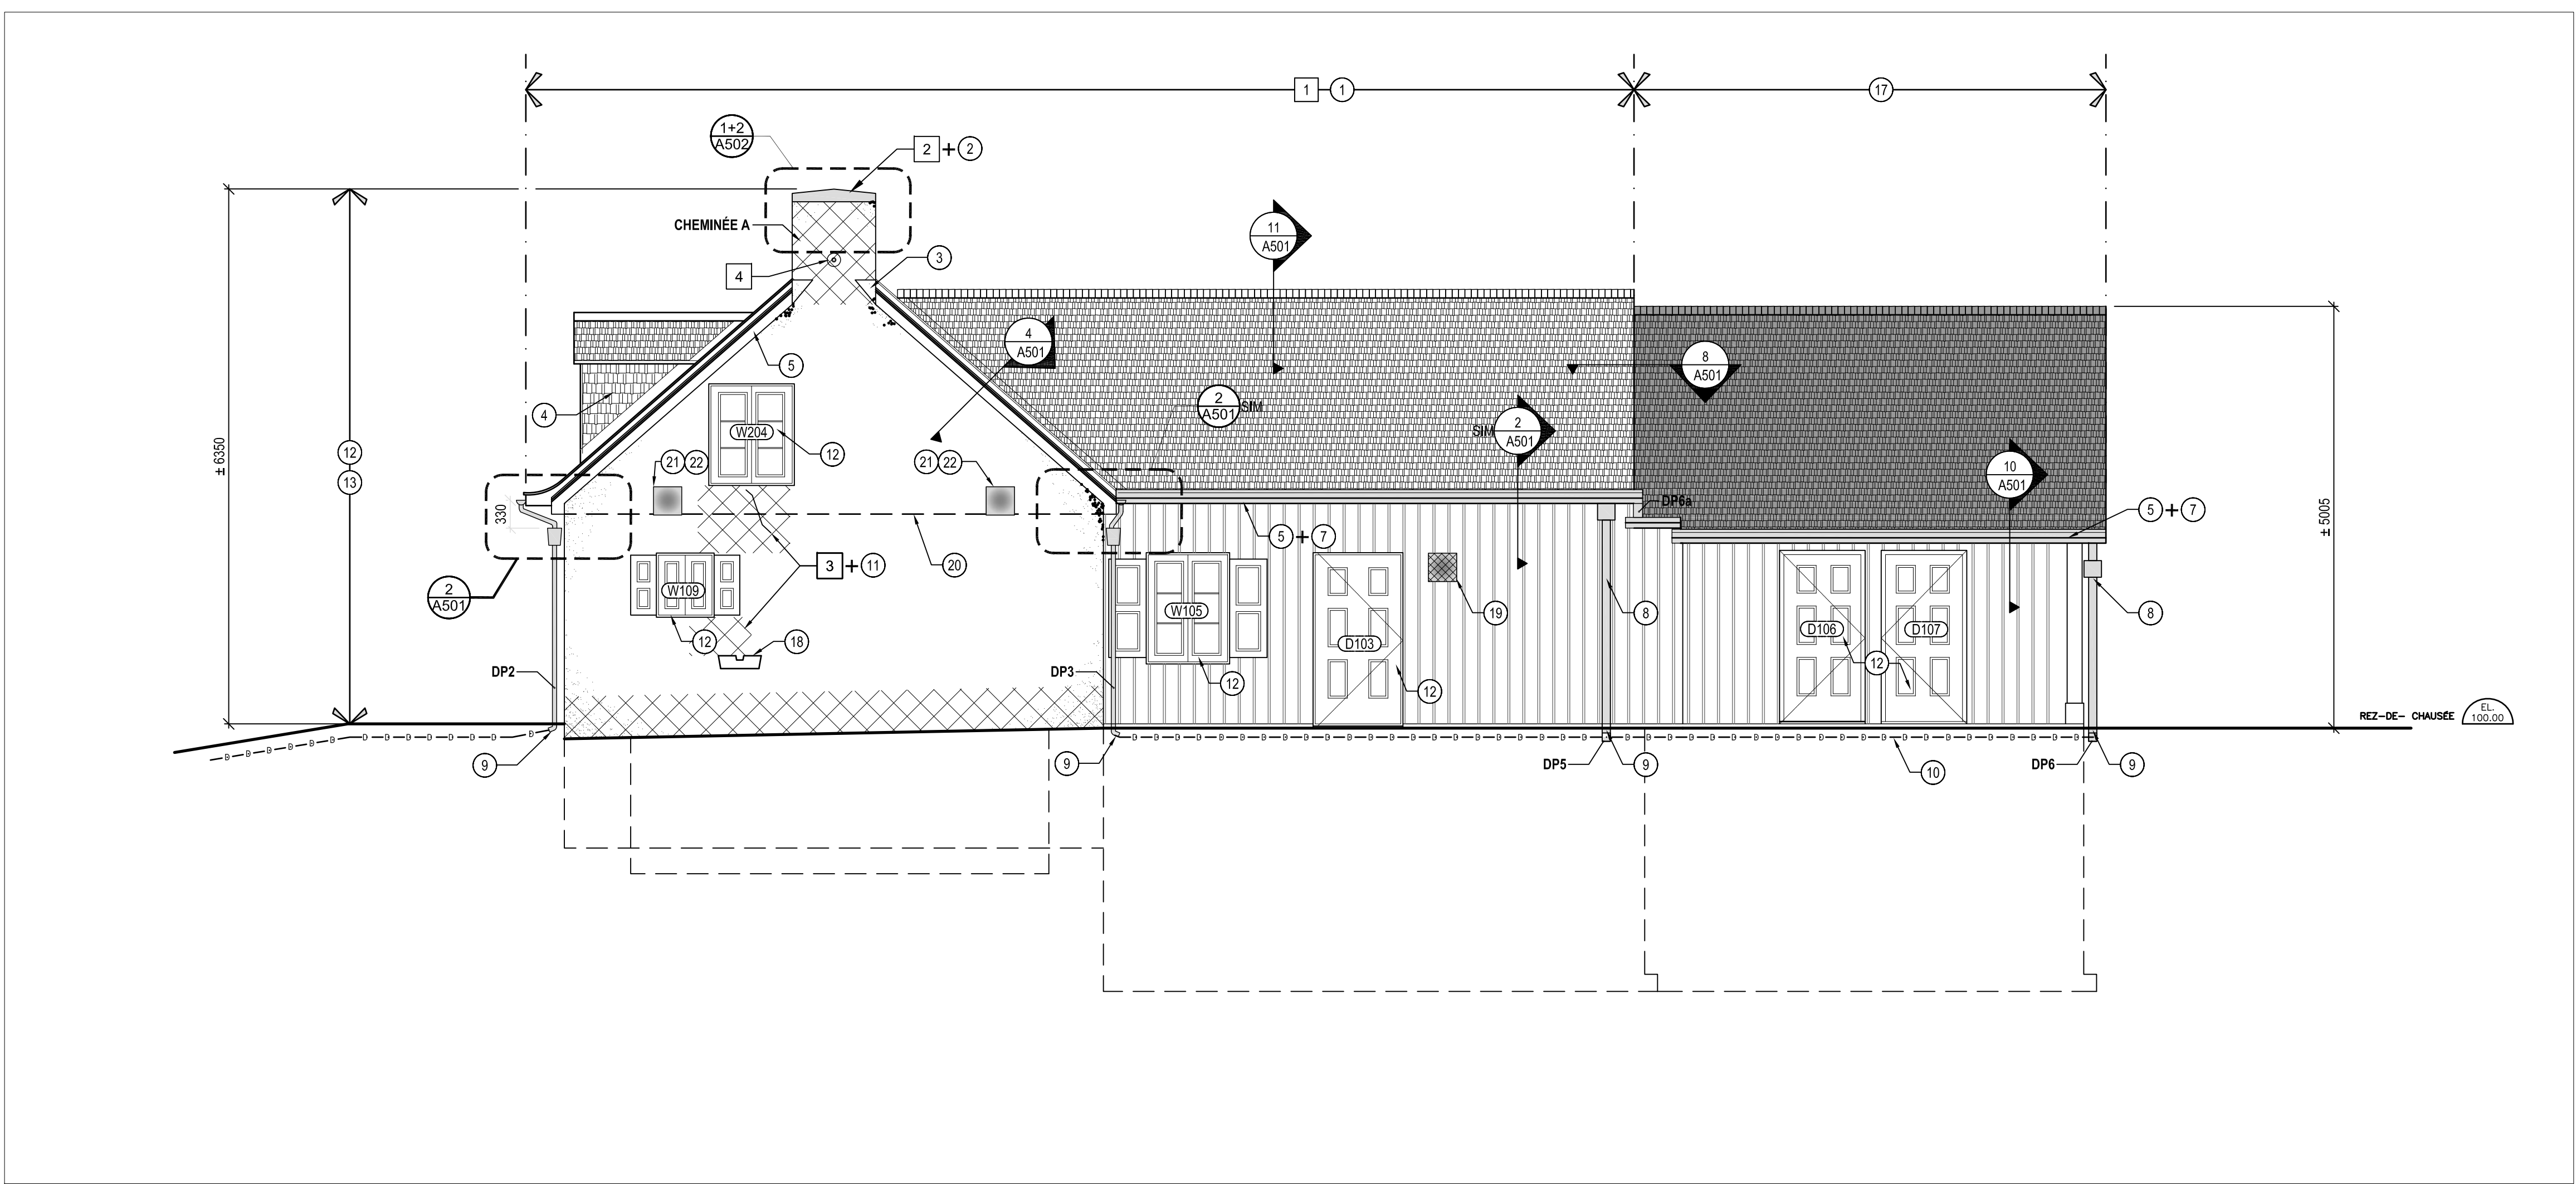

1 ÉLÉVATION NORD
A200 1 : 50

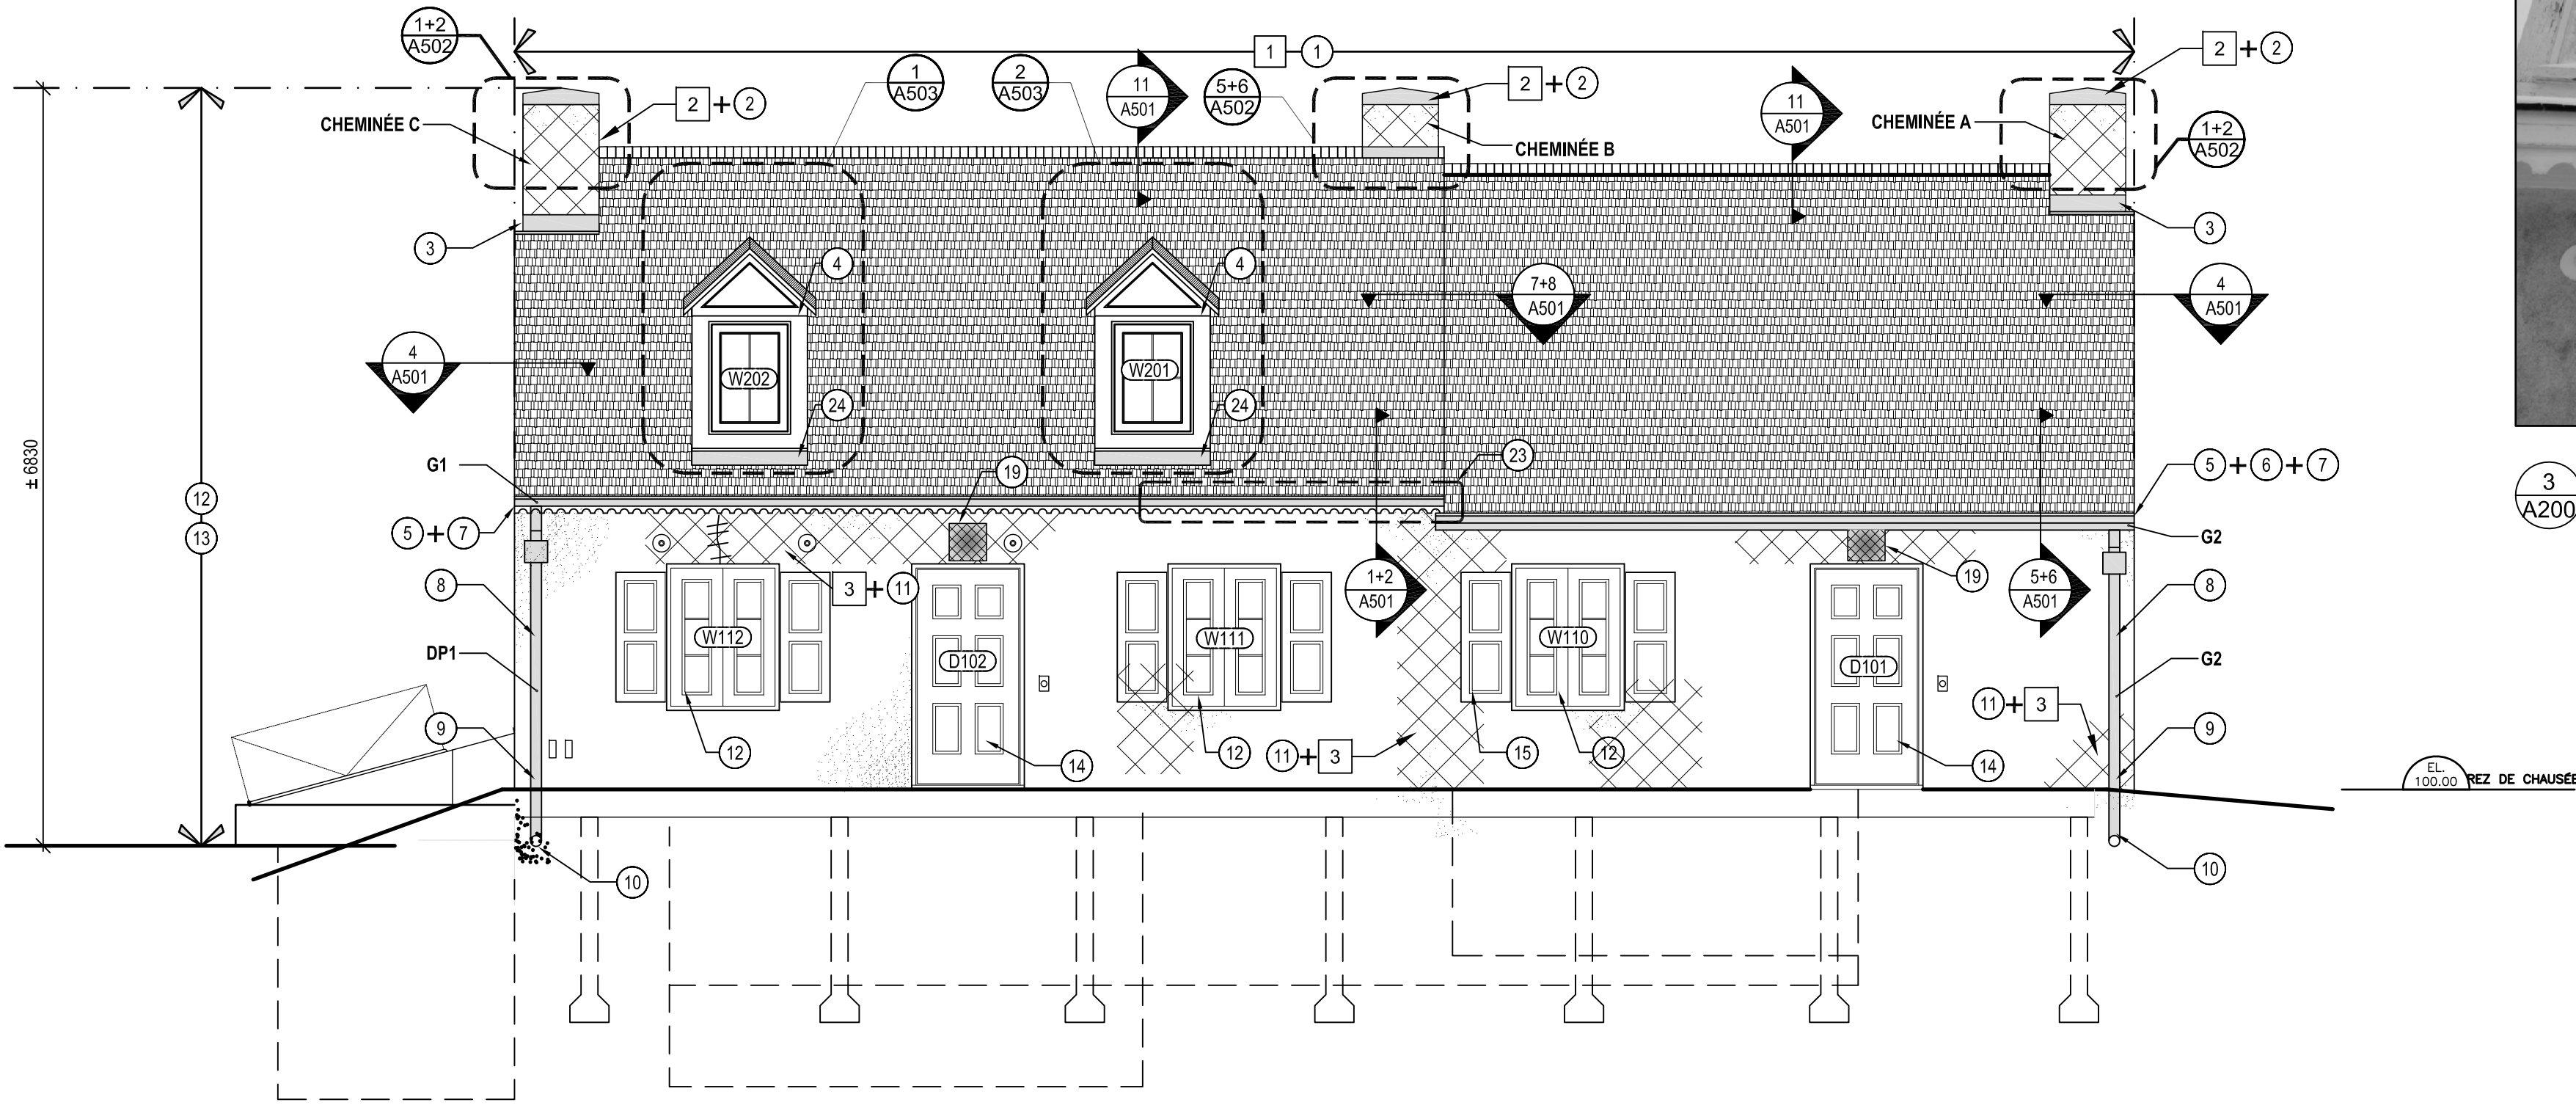

2 ÉLÉVATION EST
A200 1 : 50

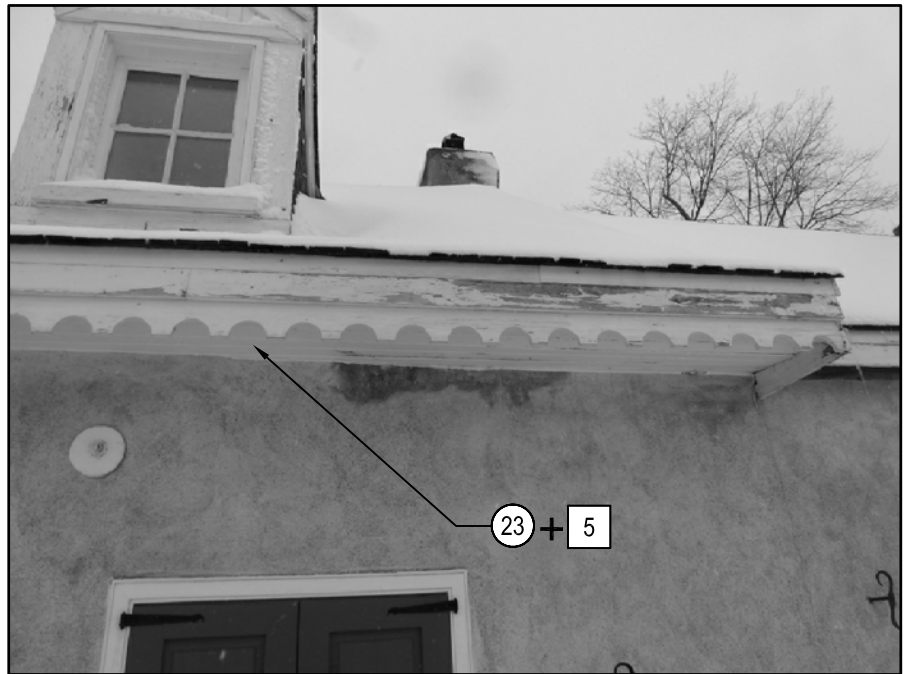

3 PHOTO - SOUS-FACE EXISTANT
A200 N.T.S.

- ### # NOTES DE DÉMOLITION
- 1 ENLEVER LES BARDEAUX DE BOIS Y COMPRIS LES FIXATIONS, LES SOLINS, LES SOUS-COUCHES JUSQU'AU PLATÉLAGE ET DU CÔTÉ DES LUCARNES.
 - 2 ENLEVER LE COURONNEMENT DU CONDUIT DE LA CHEMINÉE.
 - 3 ENLEVER LE STUCCO DES FISSURES JUSQU'AU MATÉRIEL SOLIDE.
 - 4 ENLEVER L'ANCRE ET OBTURER LE TROU.
 - 5 DÉMONTER LE SOUS-FACE DU BÂTIMENT. CONSERVER LES PLANCHES POUR RÉINSTALLATION.

- ### # NOTES DE CONSTRUCTION
- 1 INSTALLER UN SYSTÈME DE TOIT EN CÈDRE VENTILÉ.
 - 2 INSTALLER UN COURONNEMENT DE CHEMINÉE VENTILÉ.
 - 3 INSTALLER DES SOLIN MÉTALLIQUES.
 - 4 RESTAURER LES BOISERIES AUX LUCARNES ET AUX FENÊTRES.
 - 5 RESTAURER LA BORDURE DE TOIT, LES SOUS-FACE ET LES MOULURES.
 - 6 REMPLIR LE SOUS-FACE EN BOIS.
 - 7 INSTALLER LE SYSTÈME DE GOUTTIÈRES.
 - 8 INSTALLER L'ASSEMBLAGE DU TUYAU DE DESCENTE.
 - 9 RACCORDER LE TUYAU DE DESCENTE AU TUYAU DE DRAINAGE PASSANT DESSOUS LA PLATEFORME/NIVEAU JUSQU'À LA LUMIÈRE DU JOUR.
 - 10 INSTALLER LE TUYAU DE DRAINAGE.
 - 11 RÉPARER LE STUCCO. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 4/A-503.
 - 12 TYPIQUE: REPEINTURER LES FENÊTRES, LES VOILETS ET LES PORTES, INCLUANT LES MOULURES.
 - 13 RÉSERVÉ.
 - 14 ENLEVER LA PORTE, LA REATURER ET LA RÉINSTALLER.
 - 15 ENLEVER LE VOILET, LE RESTAURER ET LE RÉINSTALLER. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 7/A503.
 - 16 RÉSERVÉ.
 - 17 TOIT EN CÈDRE ÉCENT - HORS CONTRAT.
 - 18 DRAIN D'ÉVIER EN PIERRE - HORS CONTRAT.
 - 19 REMPLACER L'APPREIL D'ÉCLAIRAGE EXISTANT.
 - 20 LIGNE EN TRAIT INDIQUE LE NIVEAU DES POUTRES À L'INTÉRIEUR.
 - 21 INSTALLER L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE.
 - 22 VOIR LE DÉTAIL 4 / A502 POUR QUE LE CONDUIT PUISSE FRANCHIR AU TRAVERS DU MUR.
 - 23 DANS CETTE ZONE, DÉMONTER LE SOUS-FACE ET LE RÉINSTALLER PLAT. INCLURE L'INSTALLATION D'ENCADREMENT DE BOIS ADDITIONNEL DE 38mm D'ÉPAISSEUR POUR REMPLACER LE BOIS DÉTÉRIORÉ. VOIR LA PHOTO 3/A200.
 - 24 INSTALLER UNE BAVETTE.

- ### LÉGENDE
- ÉTENDU DU STUCCO FISSURÉ, DÉLAMINÉ, DÉTÉRIORÉ À ENLEVER ET REMPLACER. VOIR LE DÉTAIL 4/A503.
- DP# NUMÉRO DU TUYAU DE DESCENTE.
- G# NUMÉRO DE LA GOUTTIÈRE.
- APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXISTANT.
- APPAREIL D'ÉCLAIRAGE PROPOSÉ.
- ### NOTES GÉNÉRALES
- A. REPEINTURER LES BOISERIES EXTÉRIEURES.
 - B. REPEINTURER LES FENÊTRES, LES VOILETS ET LES PORTES.
 - C. REPEINTURER LE PAREMENT EN BOIS.
 - D. L'AVER SOUS PRESSION LE STUCCO AVANT LES RÉPARATIONS POUR ÉLIMINER LES SALETÉS ET LES TACHES.
 - E. LORSQUE LES TRAVAUX DE RÉPARATIONS SONT COMPLÉTÉS, PEINTURER LE STUCCO AVEC UN BADIÉON. BASE SUR UN SYSTÈME DE PEINTURE À LA SILICE MINÉRALE.
 - F. OBTENIR L'APPROBATION DU REPRÉSENTANT DE LA CCN POUR LE CHOIX DES COULEURS DE PEINTURE AVANT L'ACHAT ET L'APPLICATION.



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture

Robertson Martin
Architects
216 Pretoria Ave.
Ottawa, ON K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

(L+D)
LALANDE • DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2005 400-207 Queen Street
www.lgdsd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6T5

mechanical/electrical

DESSAU
2825 QUEEN'SVIEW DR.
SUITE 102
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised émis ou révisé		
no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/21

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

ÉLÉVATIONS
NORD ET EST


approved by
approuvé par L.L., R.M., J.M.

designed by
conçu par R.MARTIN, J.MADDIGAN


drawn by
dessiné par C.U., S.S., N.B.

date AOÛT 2013 scale
échelle COME INDIQUÉ


NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille
DC-4080 A-200

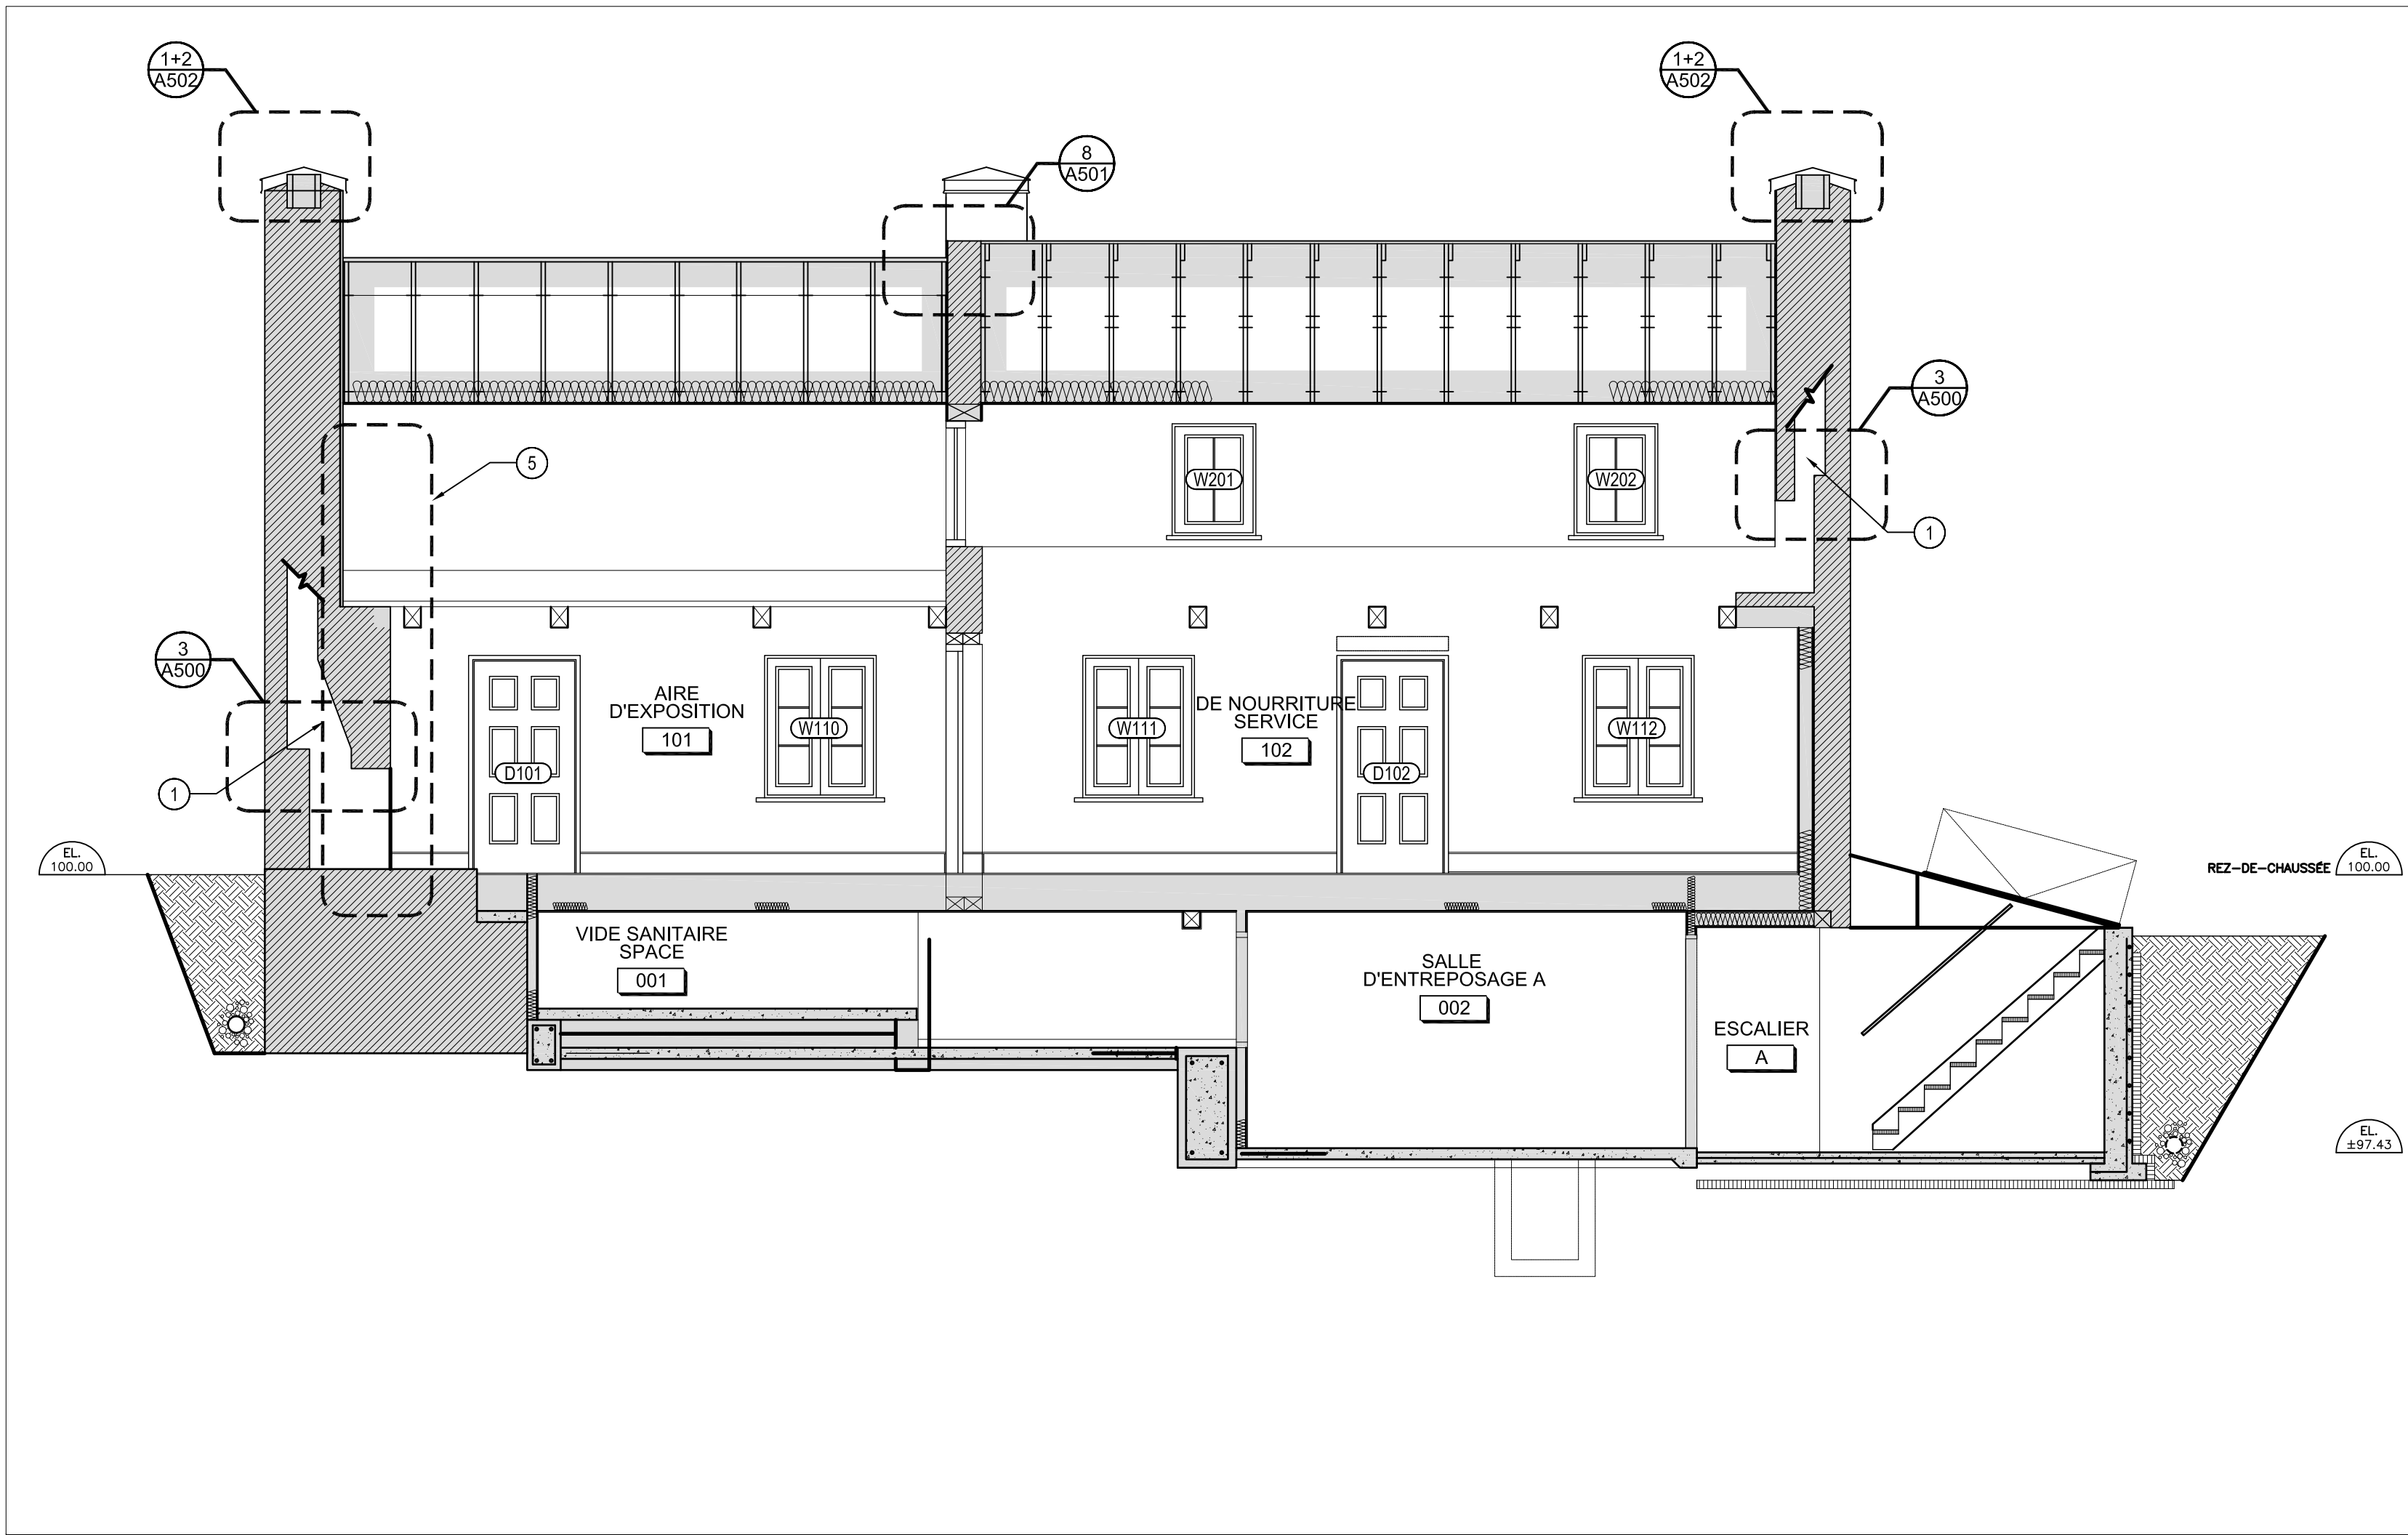

1 COUPE DU BÂTIMENT
A300 1: 50

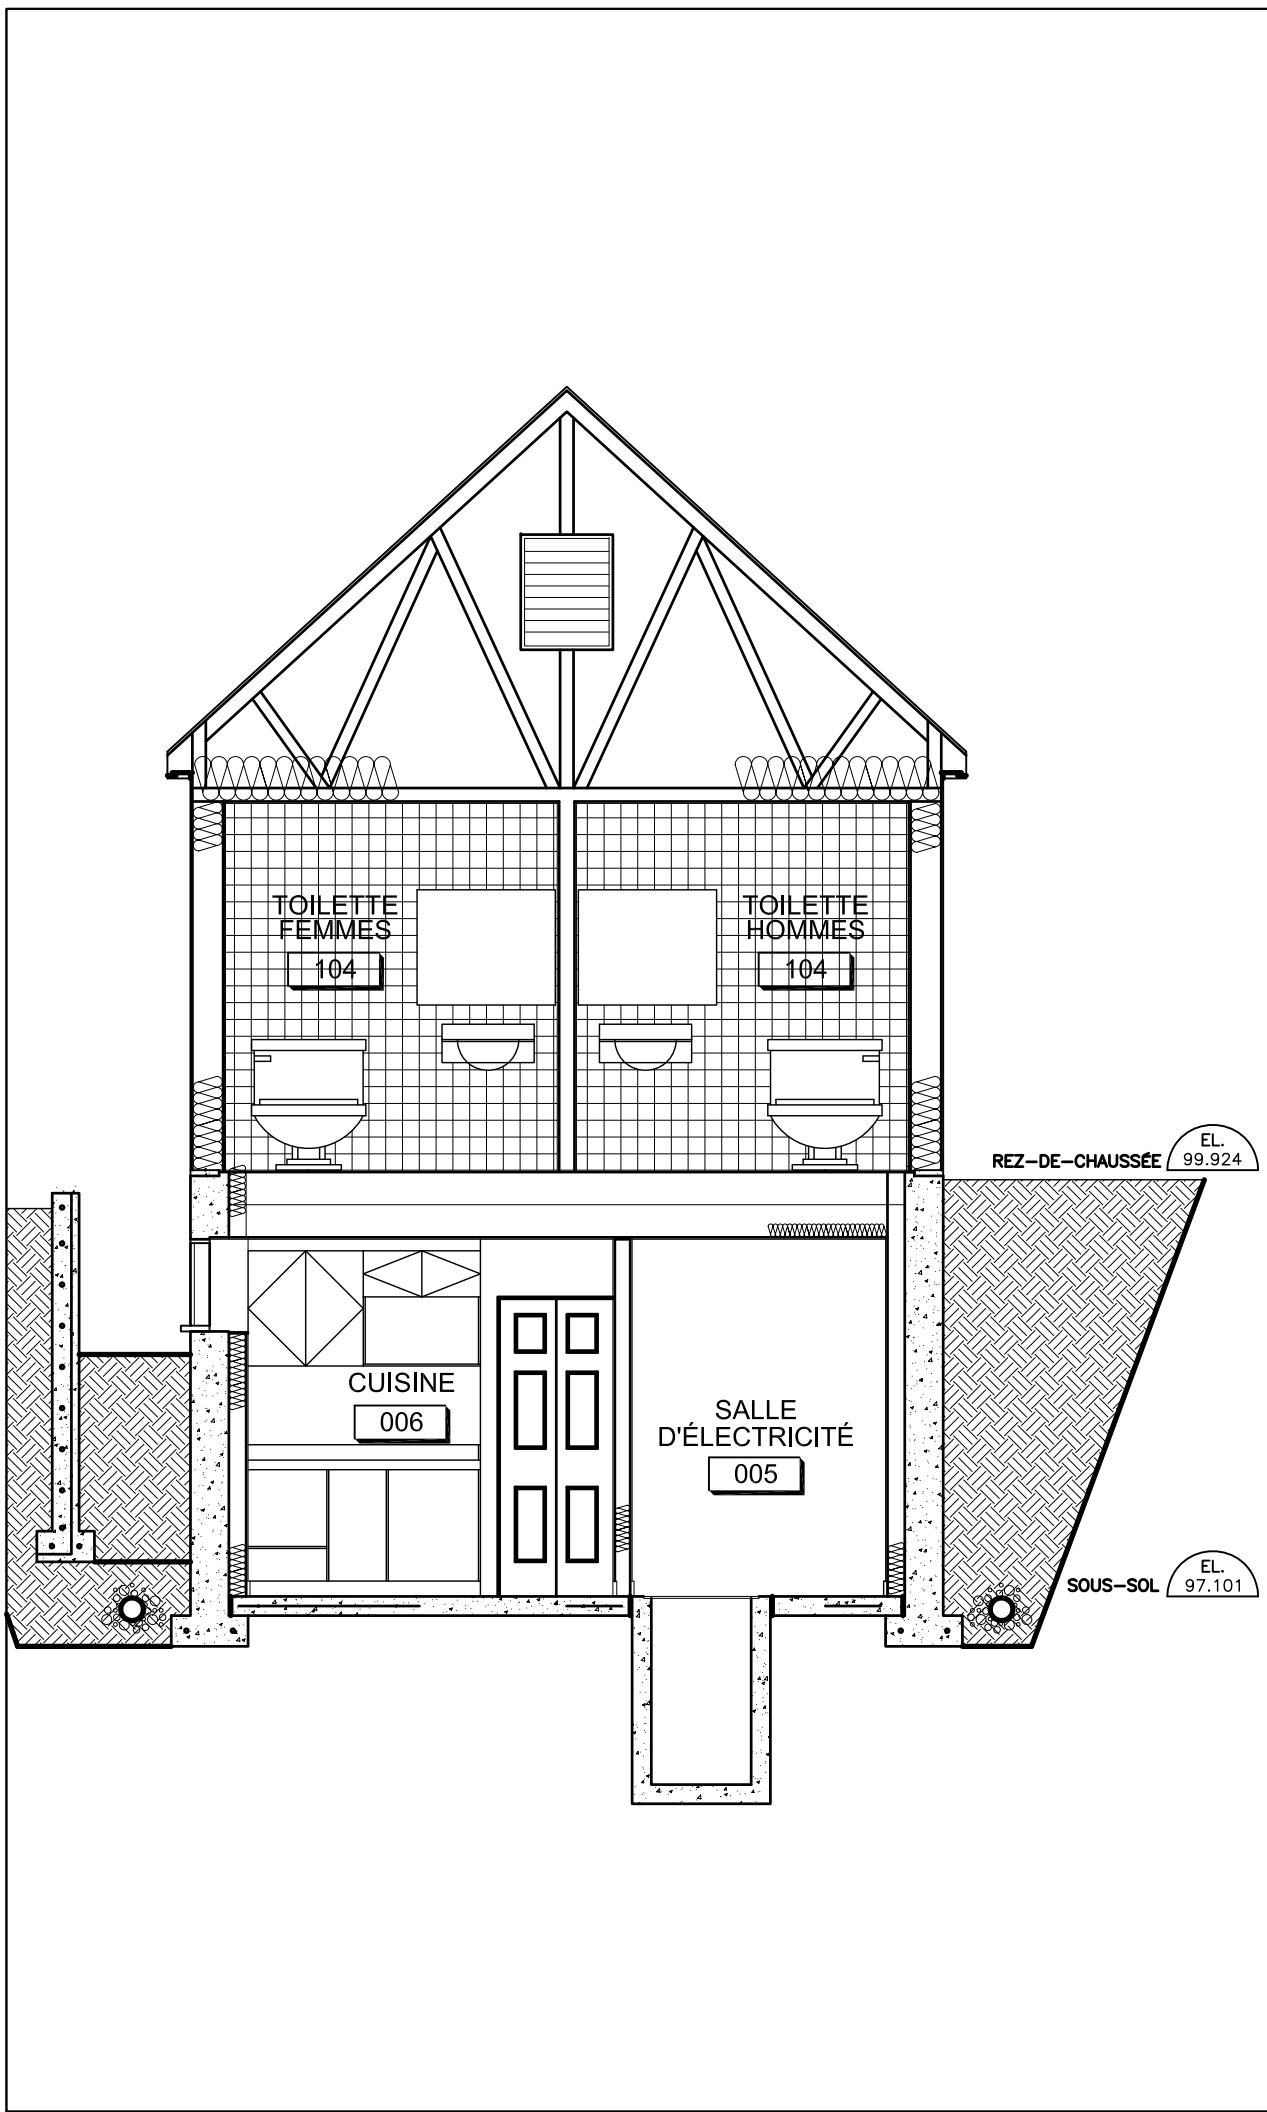

3 COUPE DU BÂTIMENT
A300 1: 50

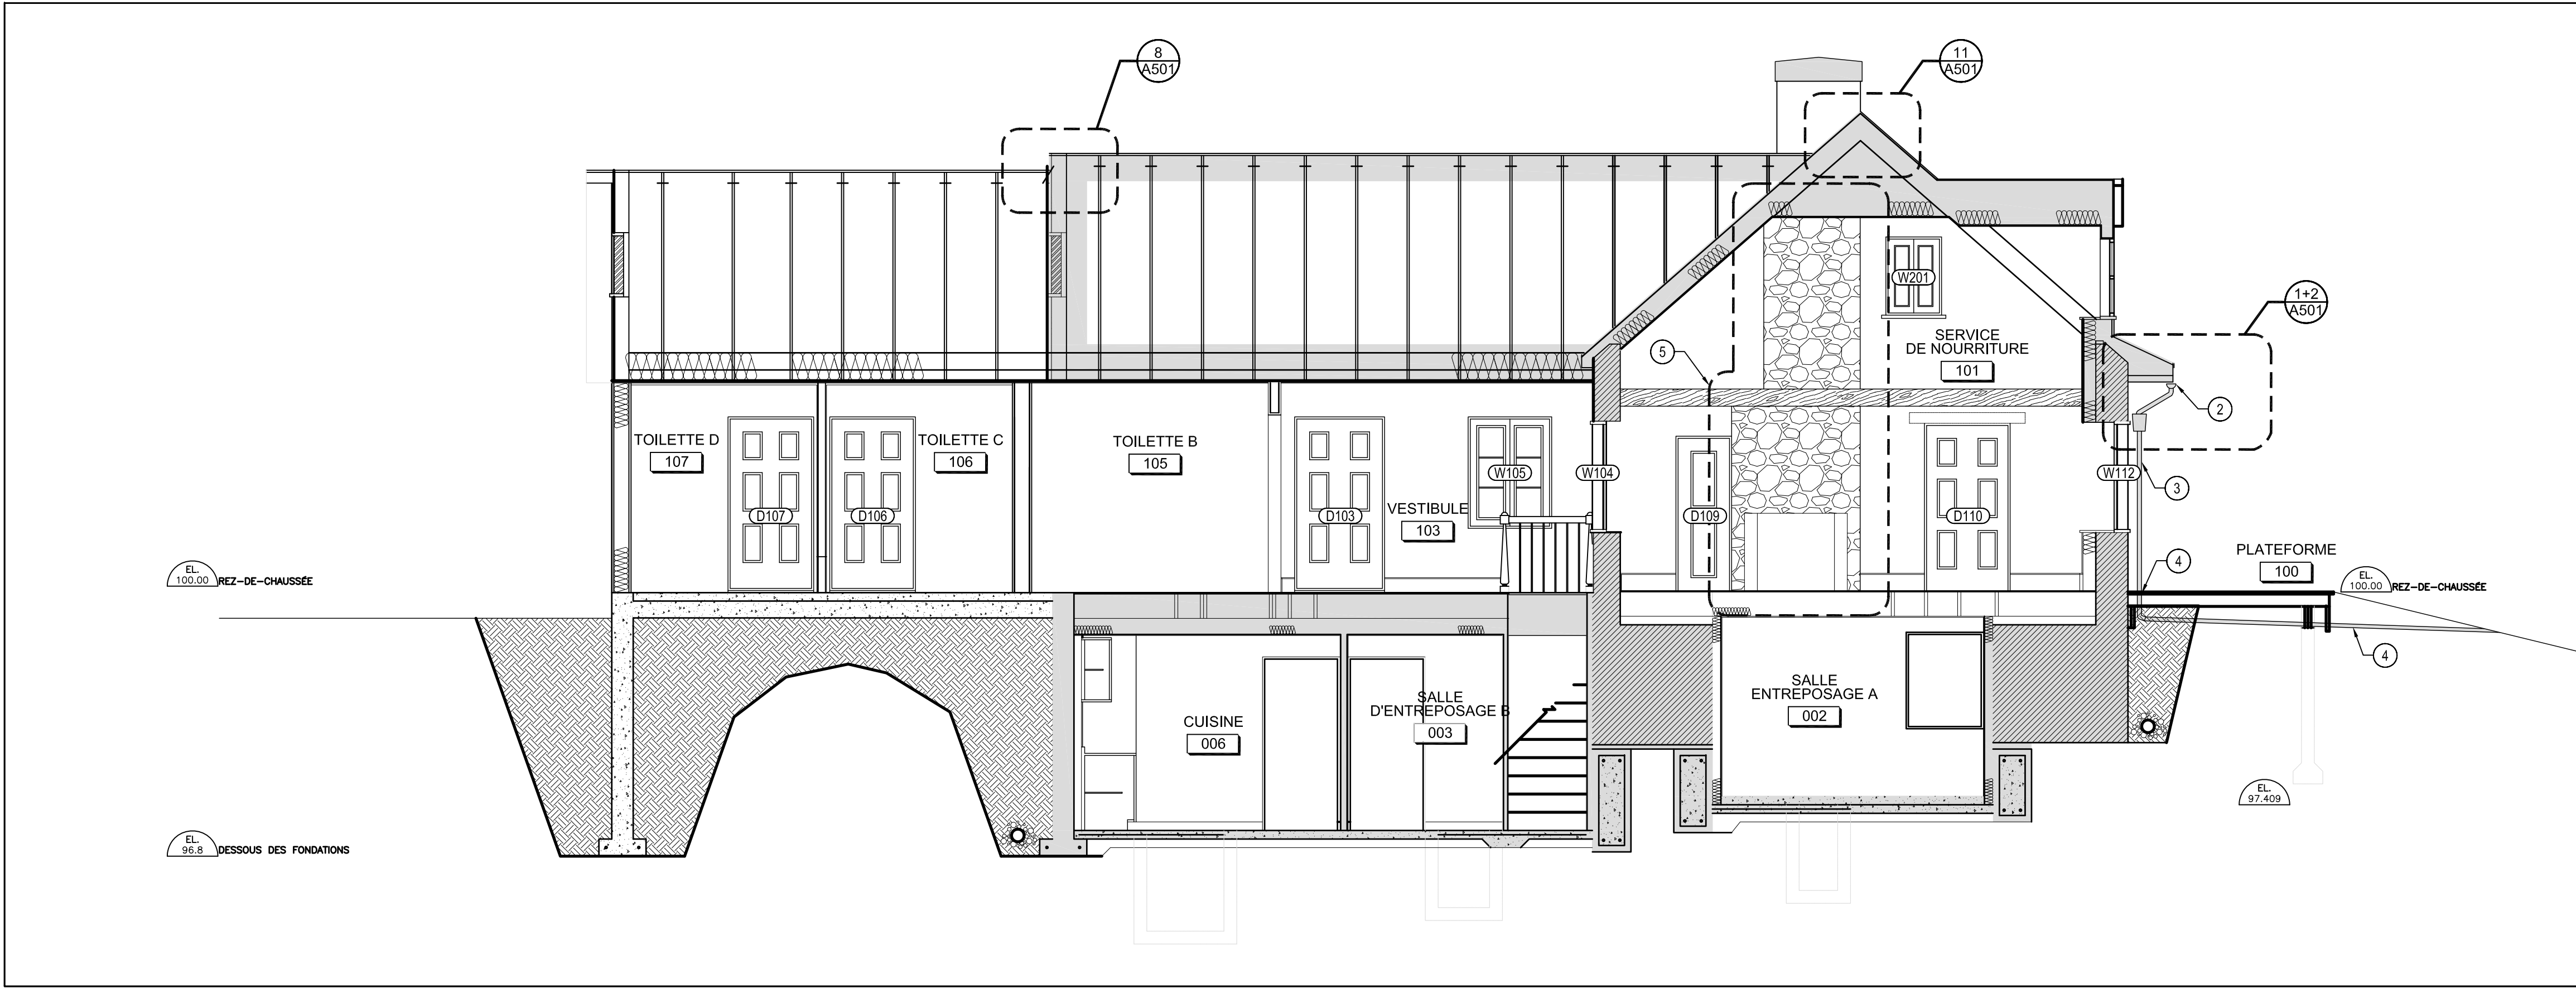

2 COUPE DU BÂTIMENT
A300 1: 50

NOTES DE DÉMOLITION

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 OBTURER LA CHEMINÉE AU-DESSUS DU FOYER.
- 2 INSTALLER LE NOUVEAU SYSTÈME DE GOUTTIÈRES.
- 3 INSTALLER LE NOUVEAU TUYAU DE DESCENTE AU TRAVERS DE L'APLATEFORME EN BOIS ET LE REACCORDER AU TUYAU DE DRAINAGE.
- 4 INSTALLER LE TUYAU DE DRAINAGE DESSOUS LA PLATEFORME EN BOIS ET L'ÉTENDRE EN PENTE DE DESCENTE JUSQU'À LA LUMIÈRE DU JOUR.
- 5 VOIR A101 POUR LES RÉPARATIONS DE MAÇONNERIE.



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture

Robertson Martin
Architects
216 Preston Ave.
Ottawa, ON K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

(L+D)
LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2005 400-207 Queen Street
www.lplusd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6E5

mechanical/electrical

DESSAU
2825 QUEENSWAY DR.
SUITE 105
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised émis ou révisé		
no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/21

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

COUPES DU BÂTIMENT


approved by
approuvé par

designed by
conçu par R.MARTIN, J.MADDIGAN


drawn by
dessiné par C.U., S.S.

date AOÛT 2013 scale
échelle COME INDIQUÉ

NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille
DC-4080 A-300

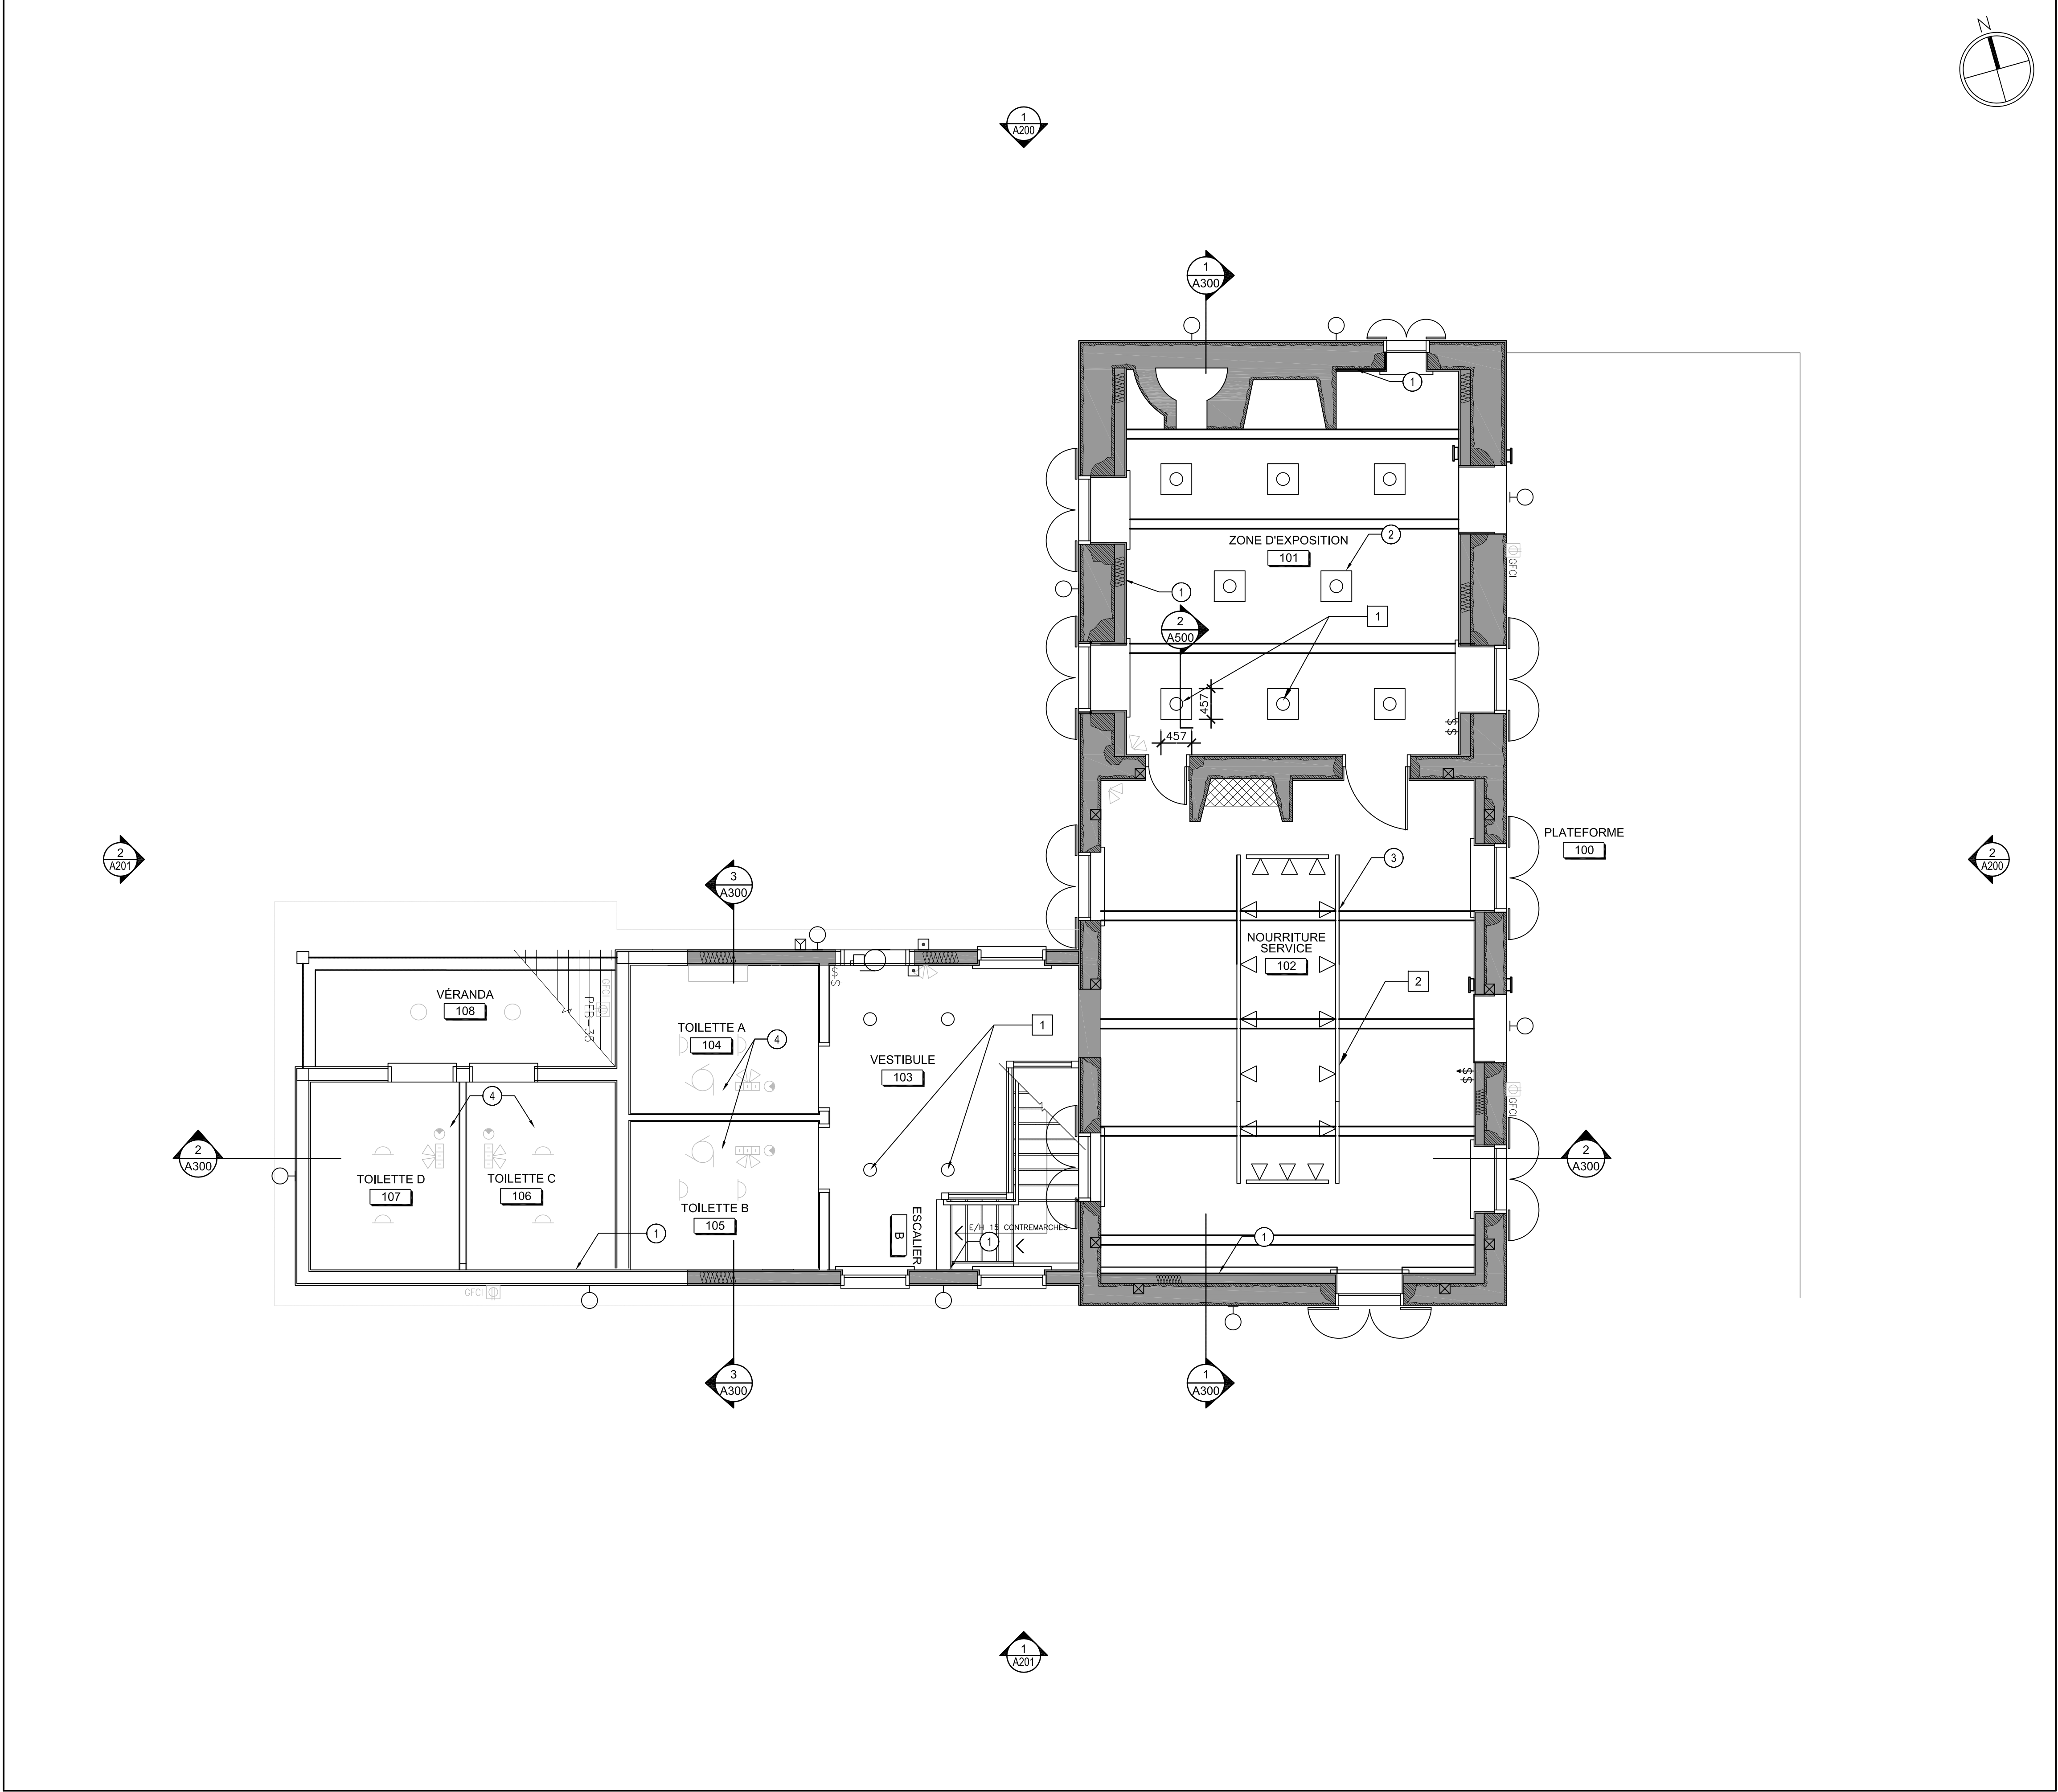

1
A400
PLAN RÉFLÉCHI DE PLAFOND
1 : 50

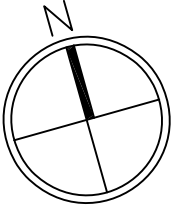

NOTES DE DÉMOLITION

- 1 ENLEVER ET REMPLACER AVEC NEUF TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉS DANS LES SALLES 101 AND 103. VOIR LES DESSINS D'ÉLECTRICITÉ POUR DÉTAILS.
- 2 ENLEVER LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SUR RAIL DANS LA SALLE 100.

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 RAGRÉER, RÉPARER ET REPEINTURER LES MURS ET LES PLAFONDS AFFECTÉS PAR L'INSTALLATION DES NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURS. VOIR LE DÉTAIL 4/A502 POUR LES PIERRES DE REMPLISSAGE.
- 2 FOURNIR DES FOURRURES EN BOIS POUR LE NOUVEAU DÉTAIL AU NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉS, VOIR 2-A500 POUR LES DÉTAILS.
- 3 RAGRÉER, RÉPARER ET REPEINTURER LE PLAFOND AFFECTÉ PAR L'INSTALLATION DE NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SUR RAIL. LE FINI DOIT APPAREILLER CELUI DES SURFACES EXISTANTES SE RÉFÉRER AU BORDEREAU DES FINIS.
- 4 RAGRÉER, RÉPARER ET REPEINTURER LE PLAFOND ET LES MURS DANS LES SALLES 103, 104, 105 AND 106 AFFECTÉES PAR L'INSTALLATION DES NOUVEAU THERMOSTATS. LE FINI DOIT APPAREILLER CELUI DES SURFACES ADJACENTES EXISTANTES SE RÉFÉRER AU BORDEREAU DES FINIS



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture architecture

Robertson Martin
Architects
216 Preston Ave.
Ottawa, ON, K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca



(L+D)

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2000 400-207 Queen Street
www.lplusd.com Suite 105 Ottawa, Ontario K1P 6T5
Fax 613.233.1008

mechanical/electrical mécanique/électrique

DESSAU
2625 QUEENSWAY DR.
SUITE 105
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised émis ou révisé		
3	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
2	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
1	ÉMIS POUR REVUE 99%	2013/04/16
no.	description	date

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

PLAN RÉFLÉCHI DE PLAFOND




approved by
approuvé par L.L., R.M., J.M.

designed by
conçu par L.LALANDE, J.MADDIGAN

drawn by
dessiné par R.J.

date AOÛT 2013 scale
échelle COME INDIQUÉ

NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille
DC-4080 A-400

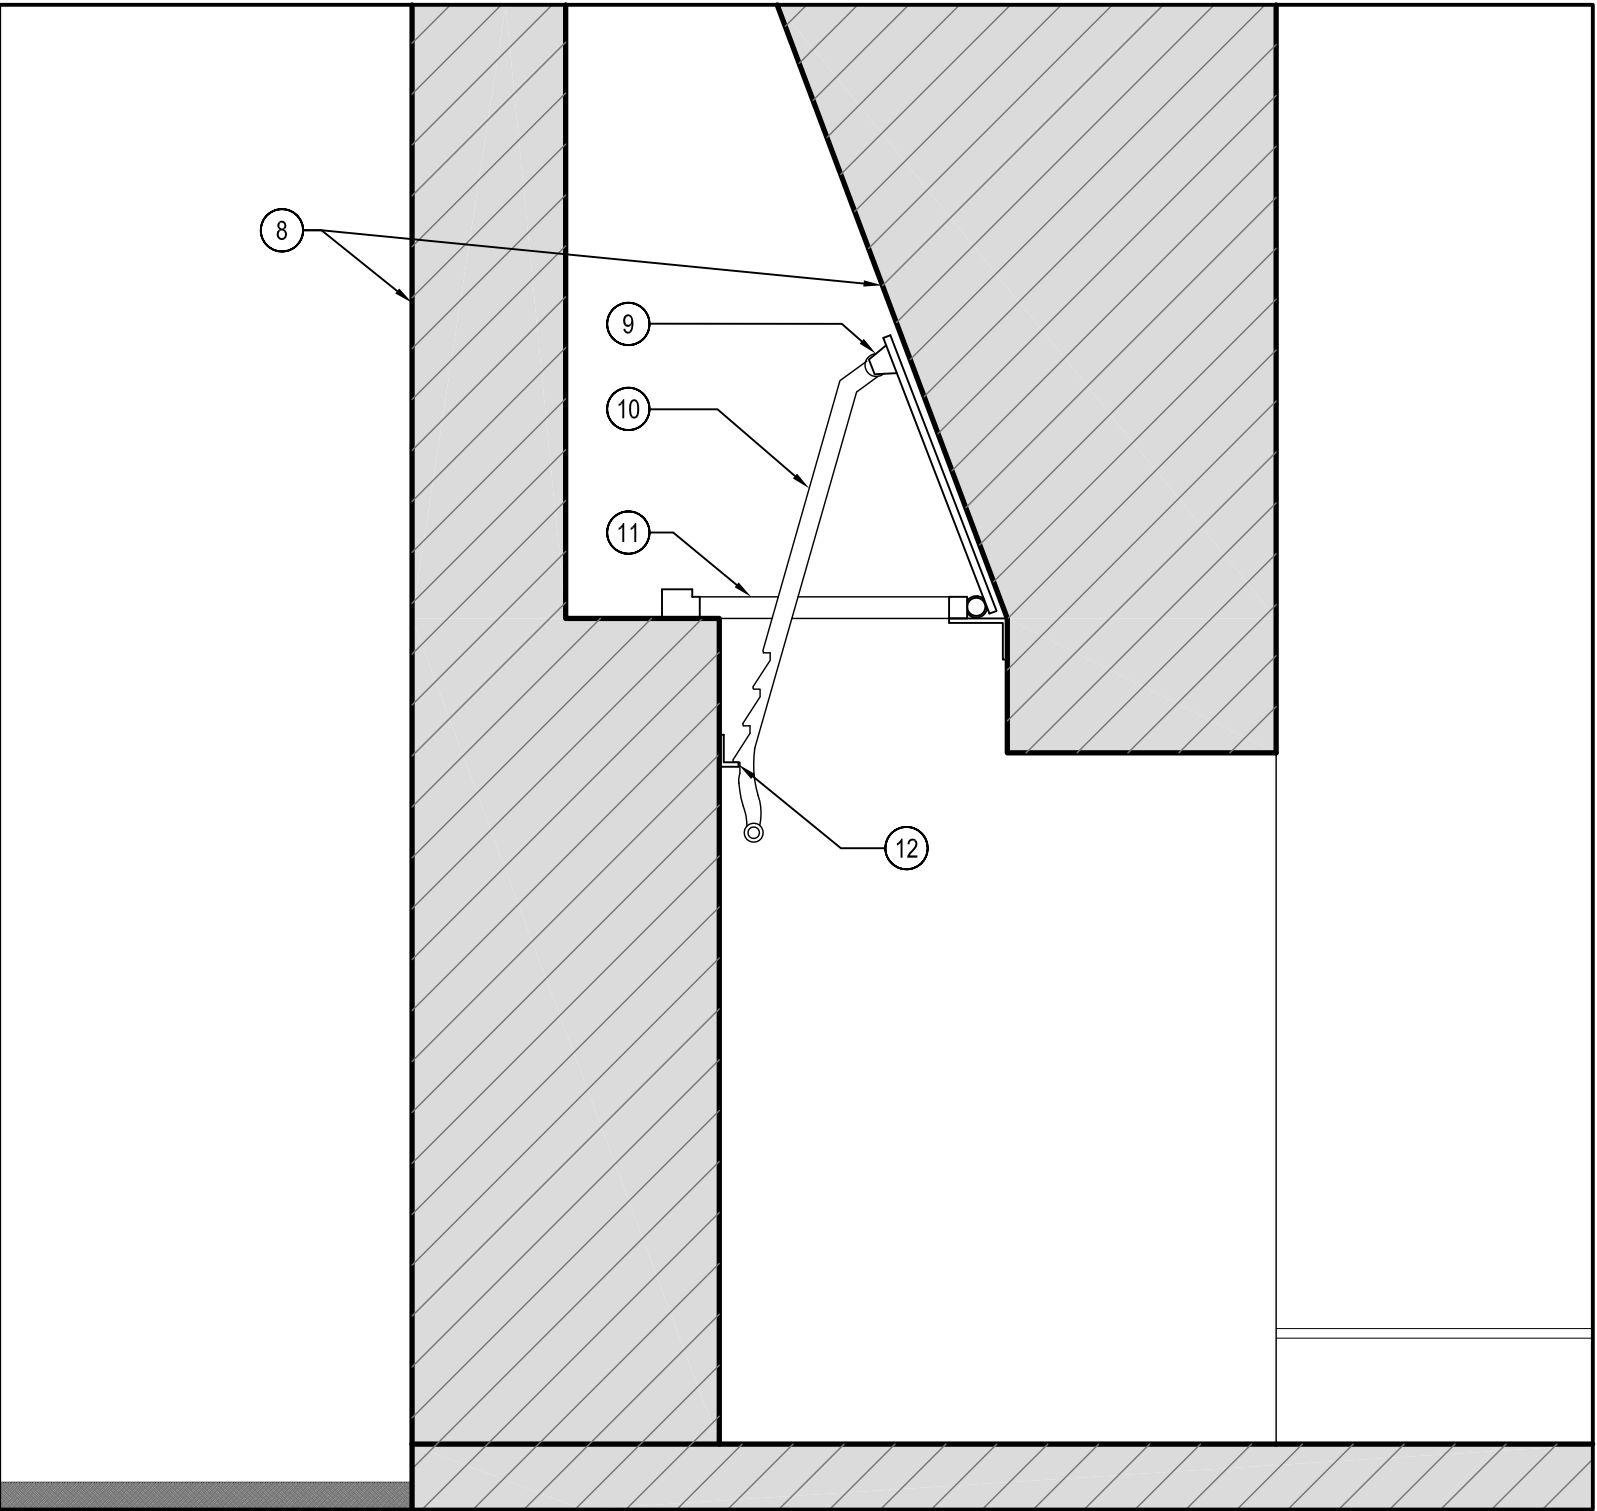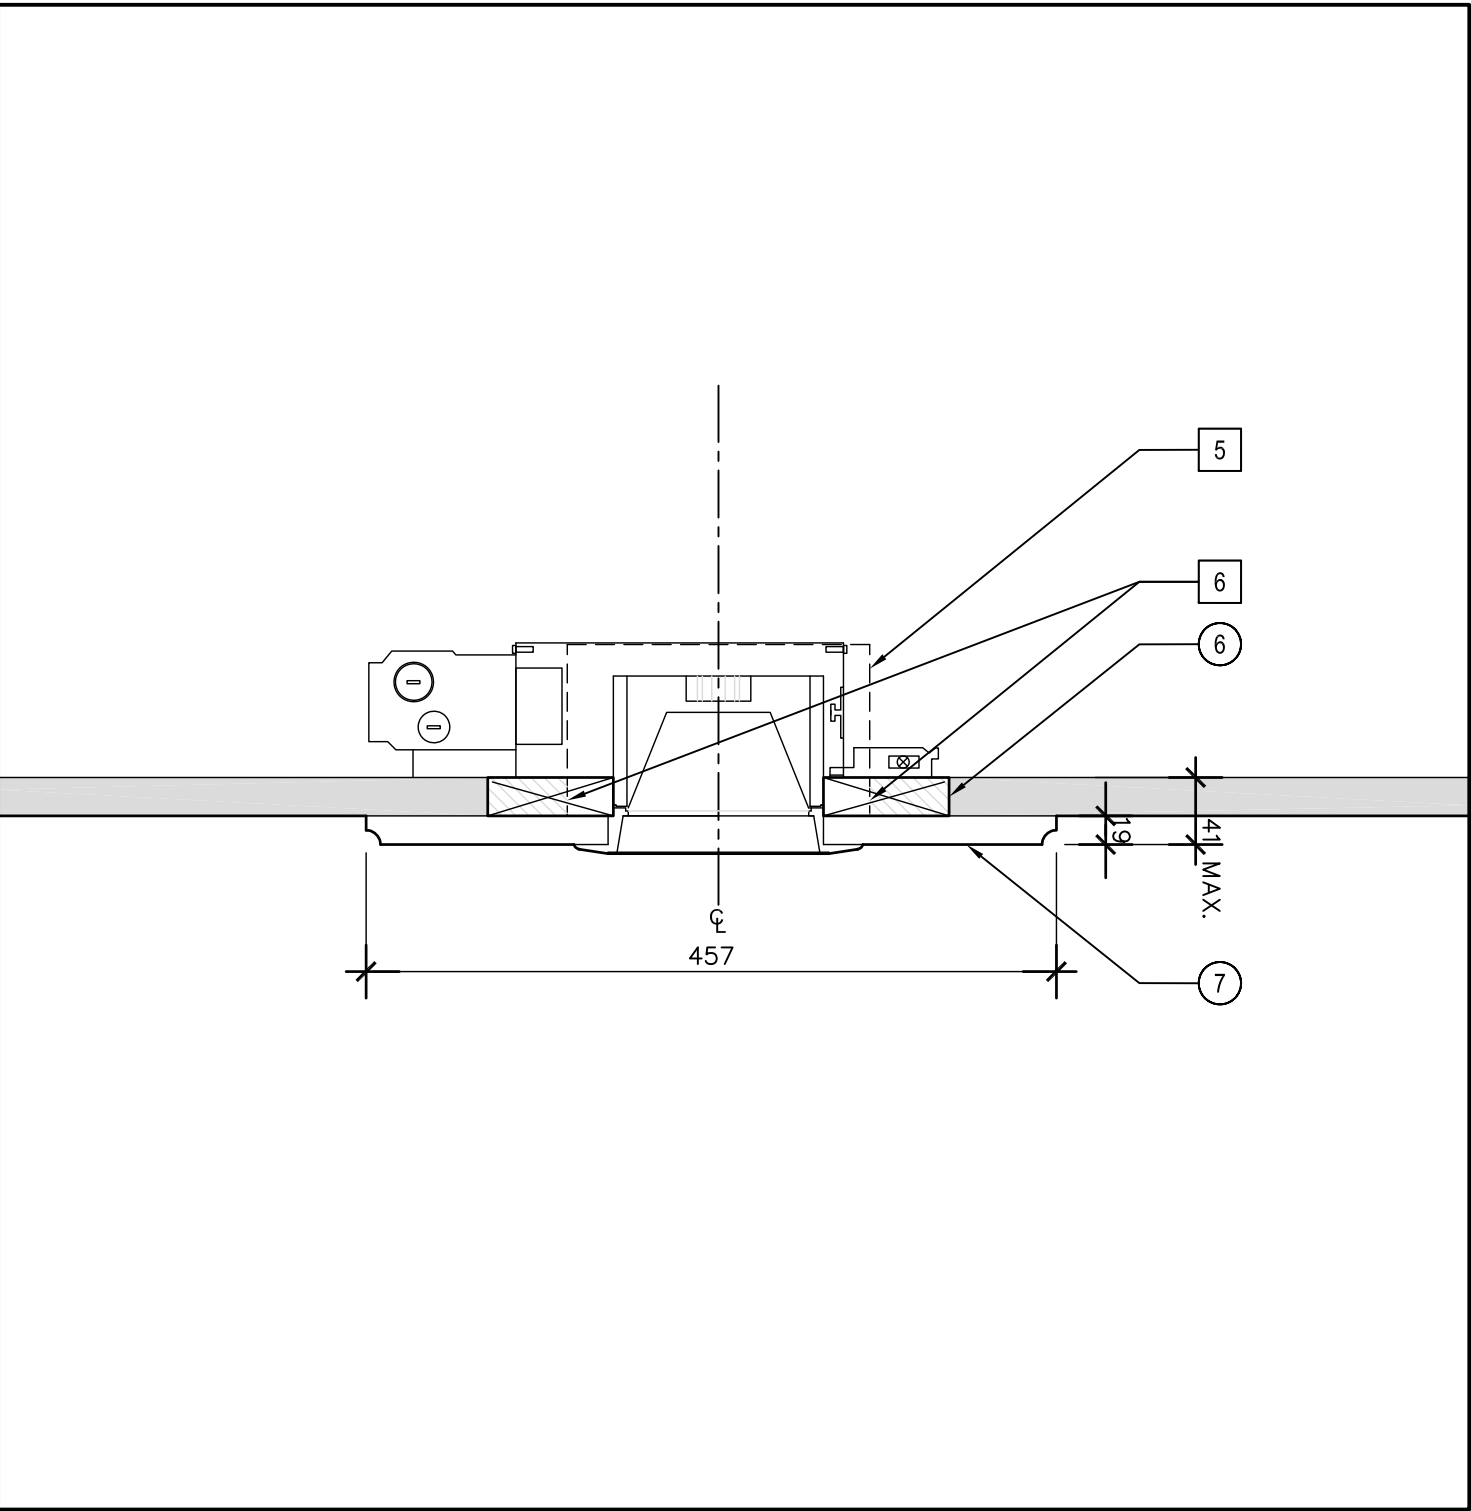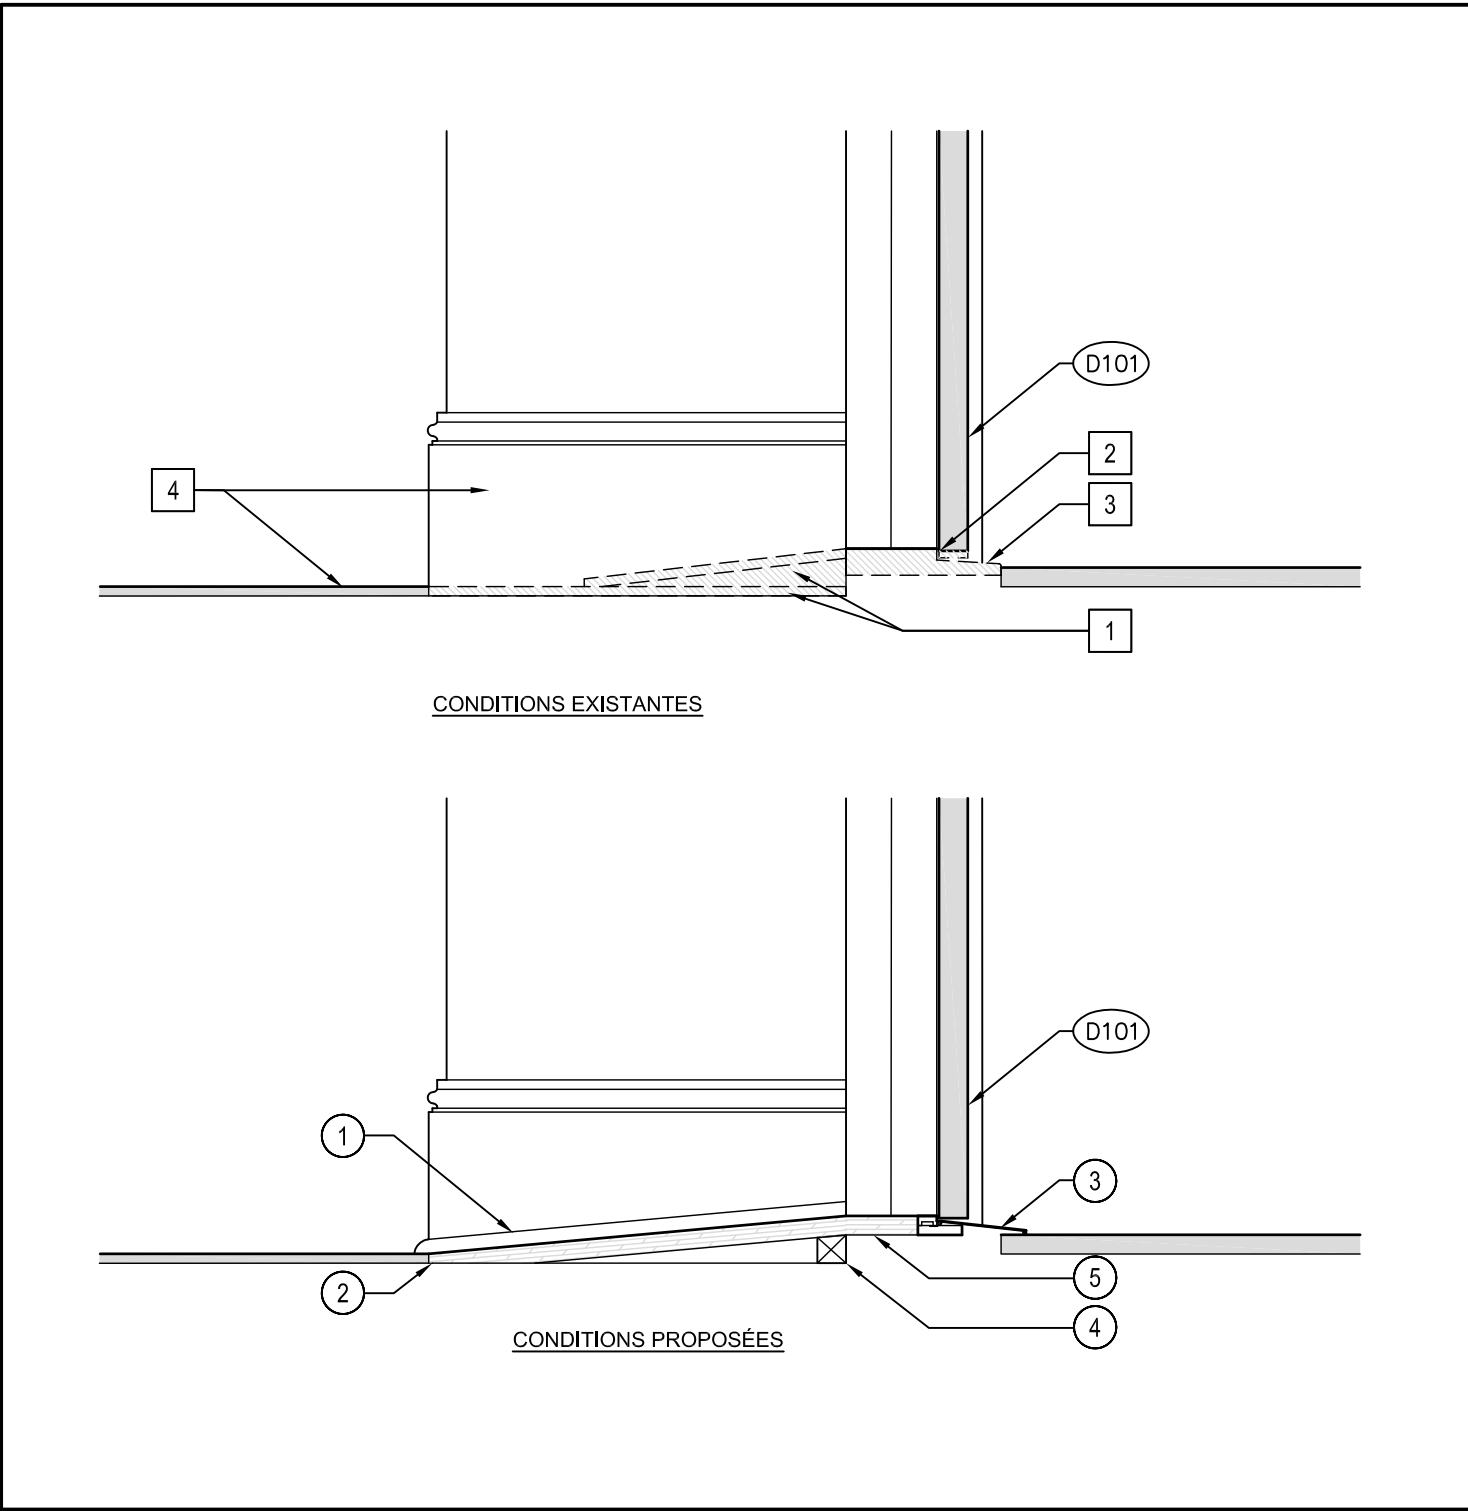

1 DÉTAIL - SEUIL DE PORTE
A500 1: 10

2 DÉTAIL - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ AU PLAFOND DE BOIS
A500 1: 5

3 DÉTAIL - REGISTRE DE FOYER
A500 1: 10



4 PHOTO - FOYER ET FOUR - FOYER 'A'
A500 N.T.S.



5 PHOTO - MAÇONNERIE
A500 N.T.S.



6 PHOTO - BOÎTE À FEU
A500 N.T.S.



7 PHOTO - LINTEAUX DE BRIQUE ET DE BOIS
A500 N.T.S.



8 PHOTO - FOYER 'C'
A500 N.T.S.



9 PHOTO - FOYER 'B'
A500 N.T.S.



10 PHOTO - SEUIL - FOYER 'B'
A500 N.T.S.



11 PHOTO - CONDUIT DE CHEMINÉE (AUTRES SEMBLABLES)
A500 N.T.S.

NOTES DE DÉMOLITION

- 1 ENLEVER LE PLANCHER DE BOIS INCLUANT LE CADRAGE ASSOCIÉ.
- 2 RABOTER LA PORTE EXISTANTE POUR ACCOMMODER LE NOUVEAU SEUIL..
- 3 ENLEVER LE SEUIL DE PORTE EN BOIS EXISTANT.
- 4 MAINTENIR LE PLANCHER ET LES PLYNTHES EN BOIS EN BONNE CONDITIONB LORS DES ENLÈVEMENTS.
- 5 ENLEVER LES APPAREIL D'ÉCLAIRAGE CARRÉS ENCASTRÉS. VOIR ÉLECTRICITÉ POUR DÉTAILS.
- 6 DÉCOUPER NETTEMENT ET ENLEVER UNE PORTION DU PLAFOND À CAISSONS POUR ACCOMMODER LES NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉS..

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 INSTALLER UN NOUVEAU QUART-DE-ROND. LE MATÉRIEL ET LA TEINTURE DOIVENT APPAREILLER L'EXISTANT.
- 2 INSTALLER UNE NOUVELLE RAMPE DE BOIS FRANC DE NIVEAU AVEC LE PLANCHER EXISTANT. L'ESSENCE DE BOIS DOIT APPREILLER L'EXISTANT. SE RÉFÉRER AU BORDEREAU DES FINIS.
- 3 NOUVEAU SEUIL RÉGLABLE DE BOIS ET ALUMINIUM. BISEAUTER LE SEUIL UN MAXIMUM DE 1 EN 2. SE RÉFÉRER AU DEVIS.
- 4 INSTALLER TRAVERSE/CALES TEL QUE REQUIS.
- 5 INSTALLER UNE MOULURE DE BOIS FRANC.
- 6 INSTALLER DES FOURRURES DE BOIS POUR ACCOMMODER L'ÉPAISSEUR DU PLAFOND À CAISSON EXISTANT. FIXER AU POUTRES EXISTANTES.
- 7 NOUVEAU CAISSON DE PLAFOND EN PIN AVEC LES ARÊTES TRAVAILLÉES TEINTES POUR APPAREILLER LE PLAFOND EXISTANT.
- 8 MAÇONNERIE DE PIERRE EXISTANTE.
- 9 NOUVEAU REGISTRE DE GORGE EN FONTE AU HAUT DU FOYER. LES DIMENSIONS ET L'INSTALLATION DOIVENT SE CONFORMER AUX CONDITIONS EXISTANTES ET AUX RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.
- 10 BRAS DE CONTRÔLE EN FONTE EN FORME DE "TISONNIER".
- 11 ENCADREMENT CONTINU ENM FONTE POUR CONFORMER À L'OUVERTURE EXISTANTE, POSÉ DANS UN LIT DE COUIS CONTINU. LE FIXER À LA MAÇONNERIE DE PIERRE XISTANTE ET LE SCELLER AUI COULIS.
- 12 POIGNÉE DE CONSOLE DE RÉGISTRE.



Issued or revised
émis ou révisé

3	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
2	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
1	ÉMIS POUR REVUE 99%	2013/04/19
no.	description	date

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

DÉTAILS

approved by
approuvé par

designed by
conçu par L. LALANDE


drawn by
dessiné par R.J.

date AOÛT 2013


scale
échelle COME INDIQUÉ

NCC project no.
no. du projet de la CCN
DC-4080


sheet no.
no. de la feuille
A-500

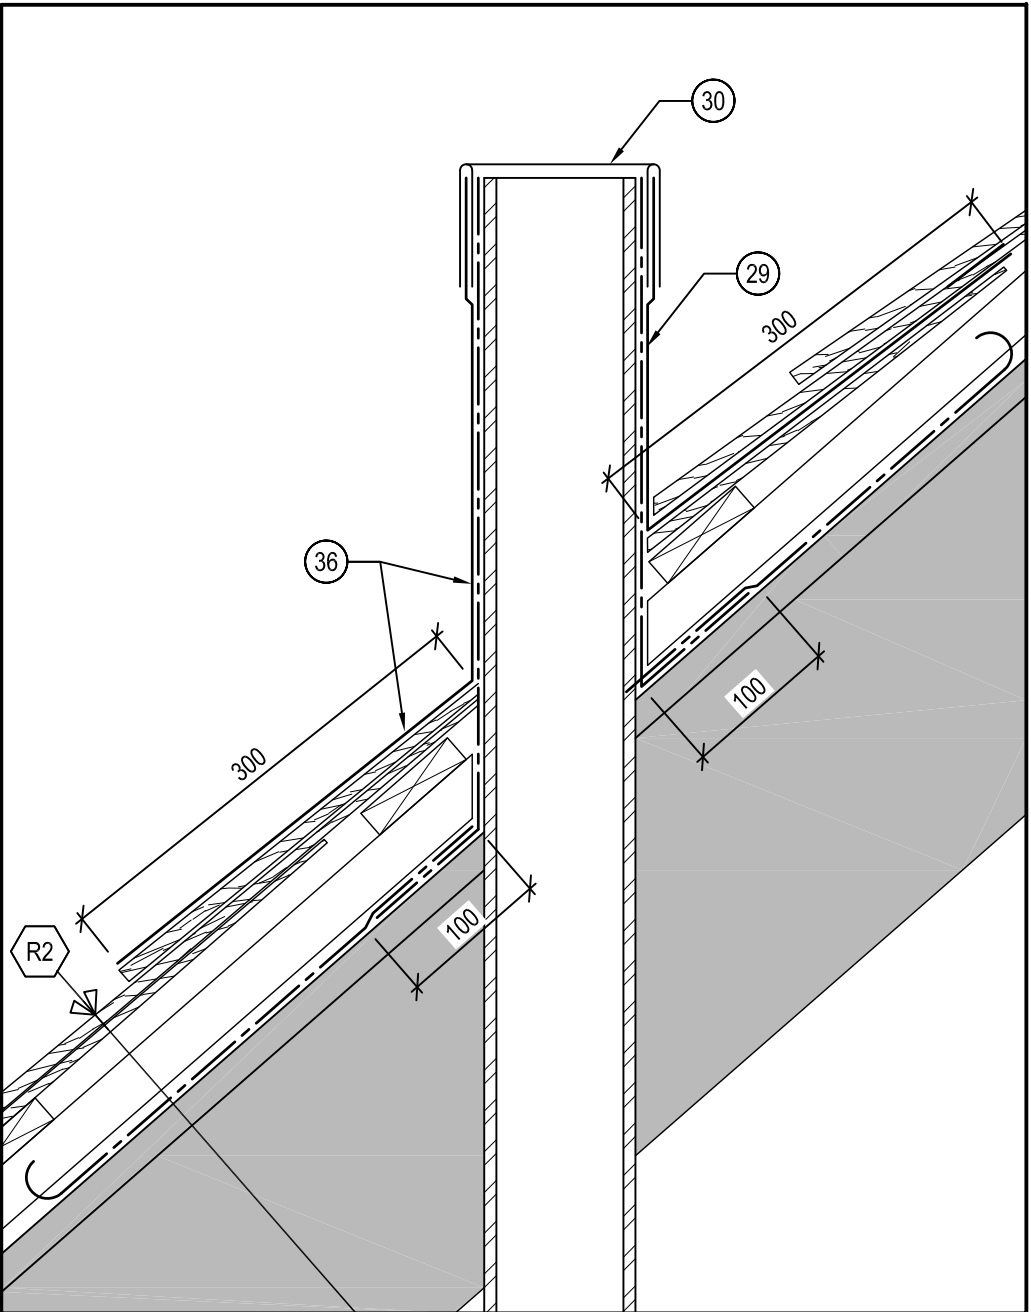

12 DÉTAIL - PÉNÉTRATIONS DES COLONNES DE PLOMBERIE
A501 1 : 5

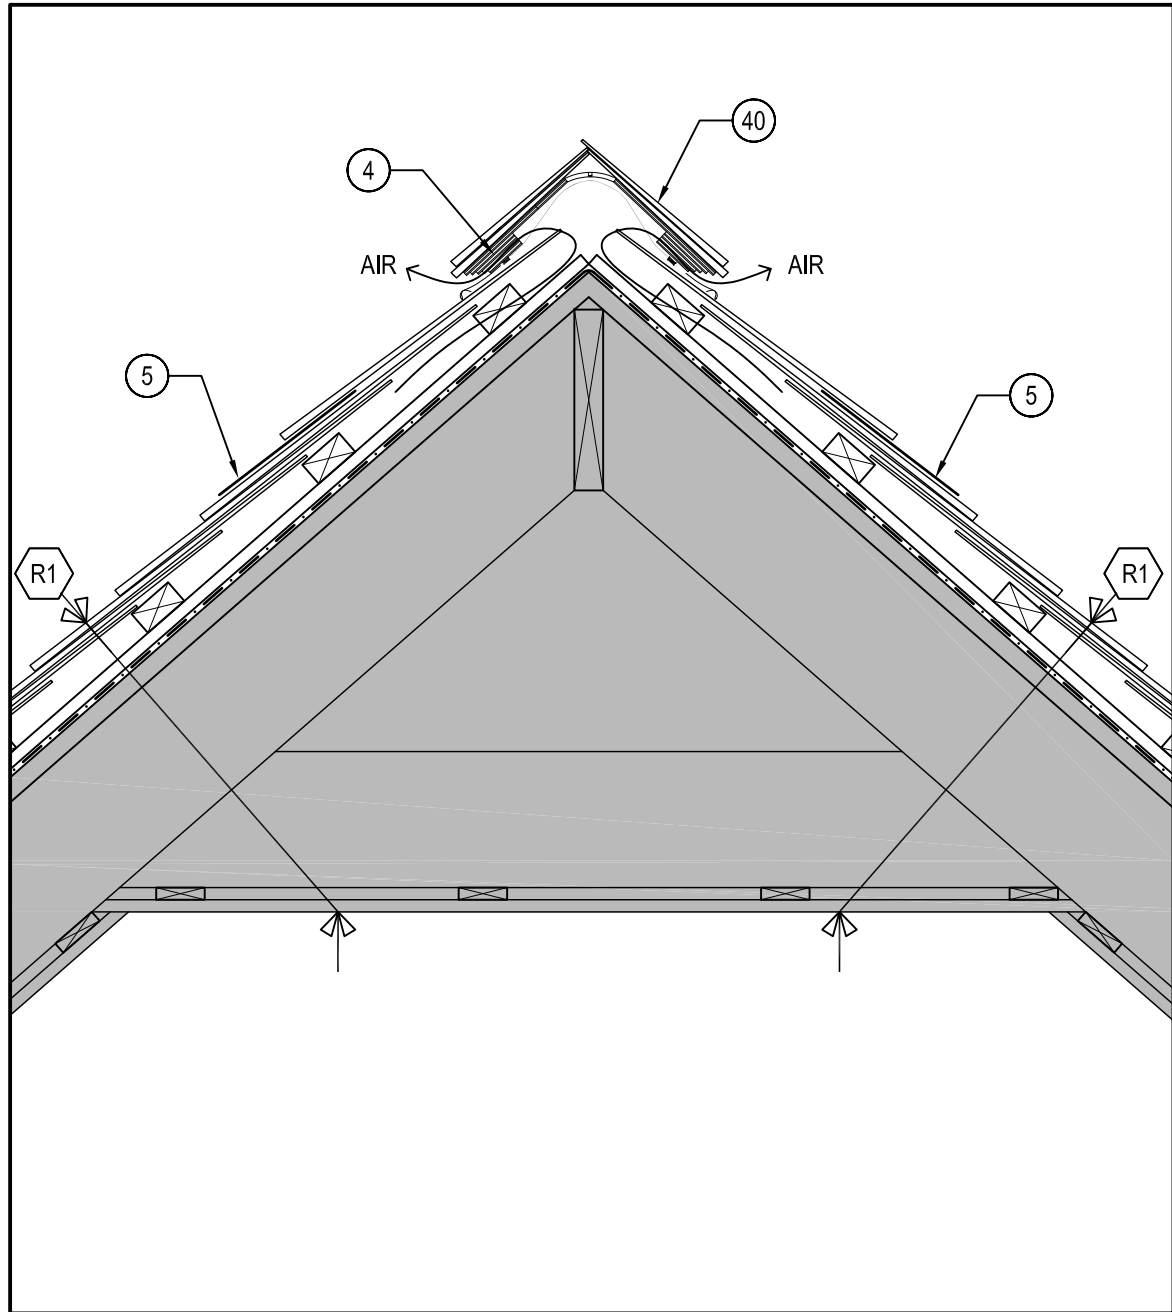


11 DÉTAIL FAÎTIÈRE VENTILÉE
A501 1 : 10

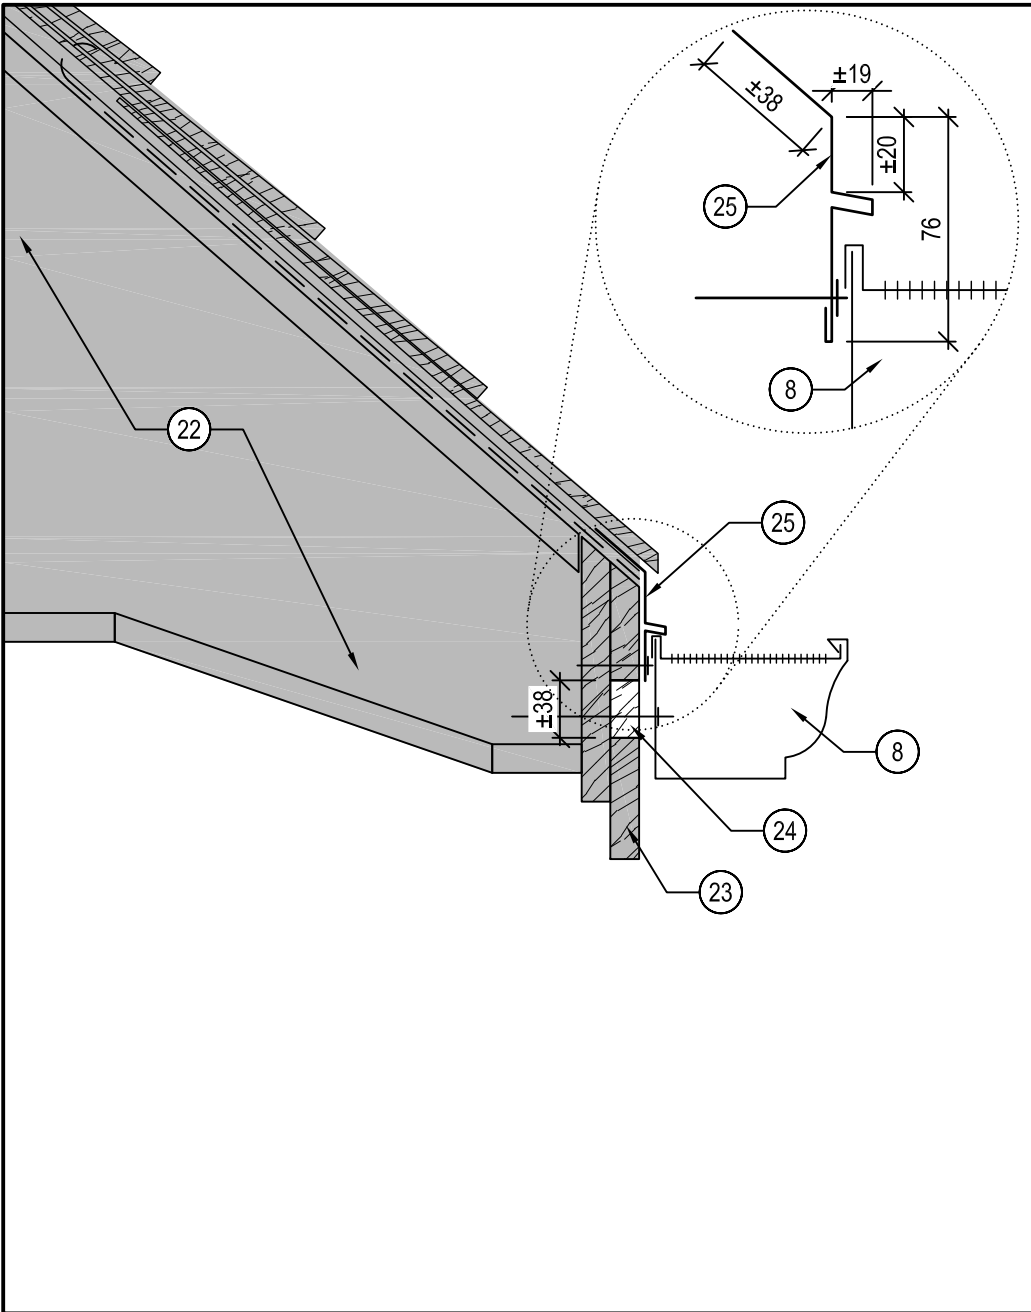


10 DÉTAIL - BORDURE DE TOIT AU TOILETTES
A501 1 : 5




9 BORDURE DE TOIT EXISTANTES (TOILETTES)
A501 N.T.S.

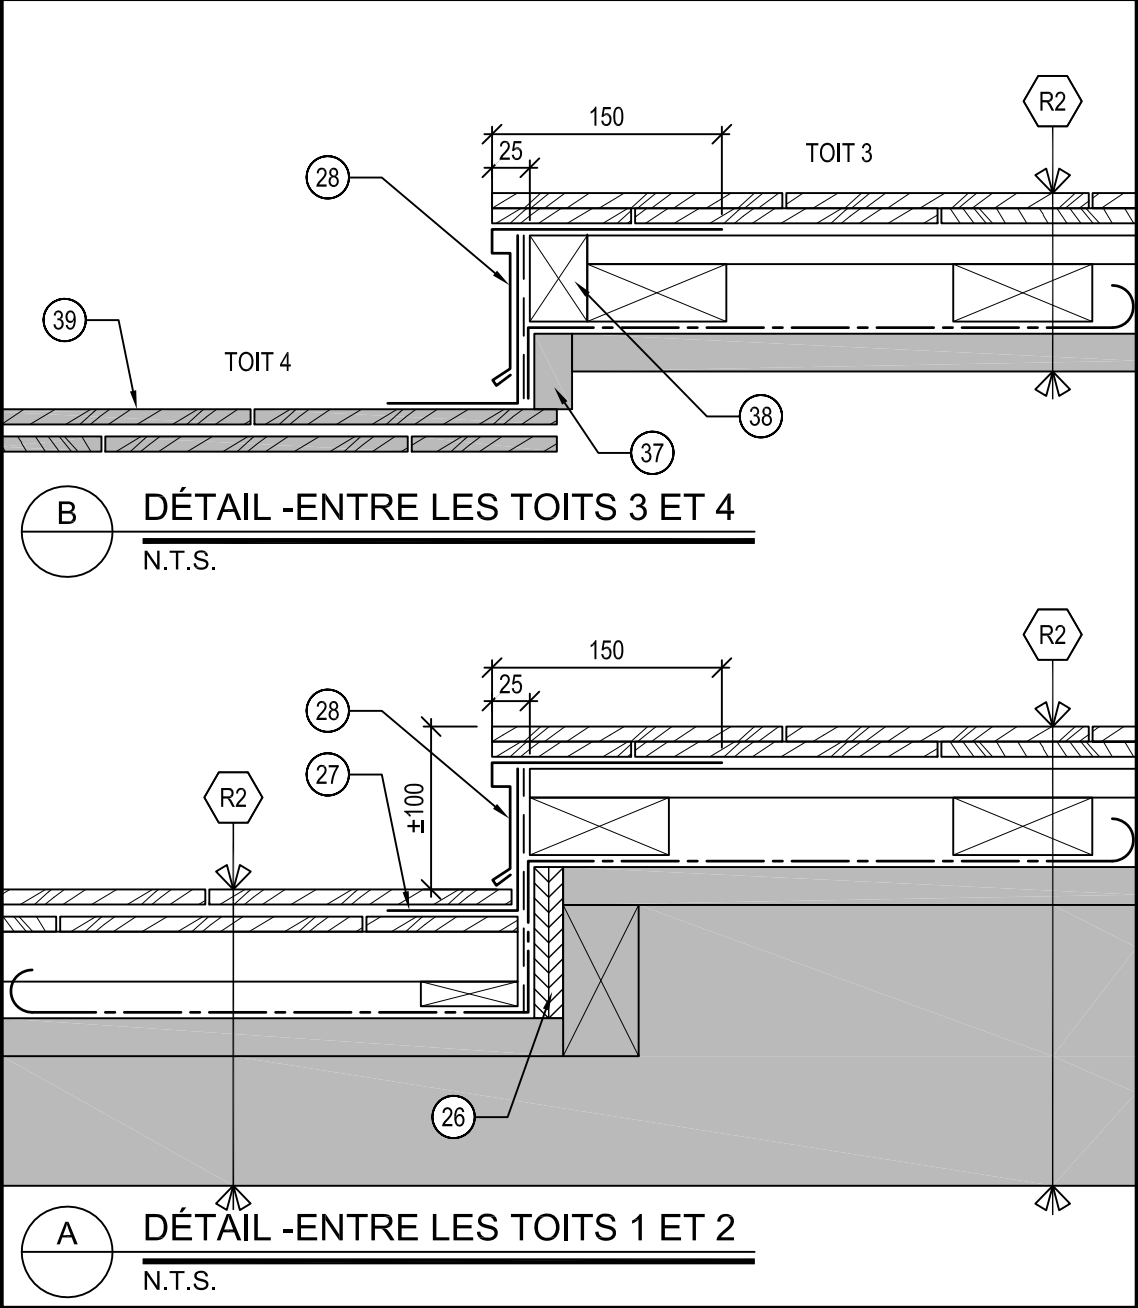


8 DÉTAIL - TRANSITION DE TOIT
A501 1 : 5

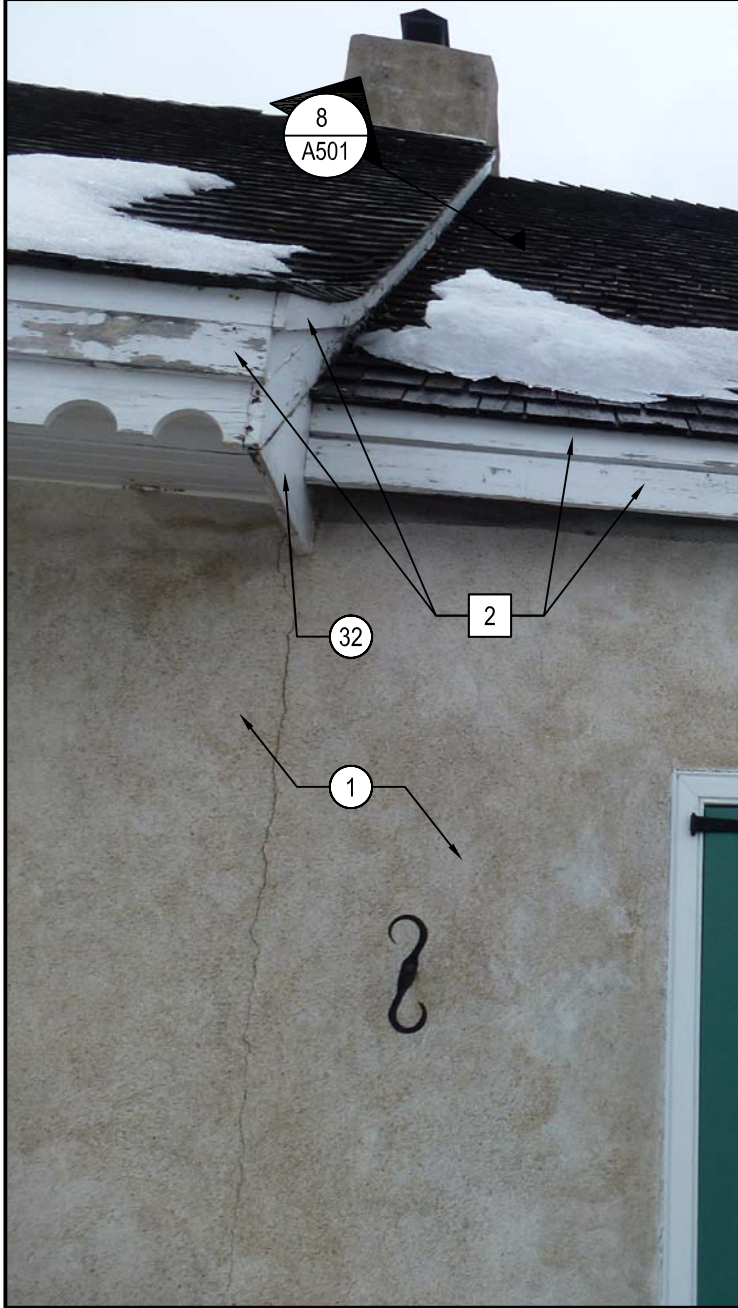


7 TRANSITION DE TOIT EXISTANTE
A501 N.T.S.

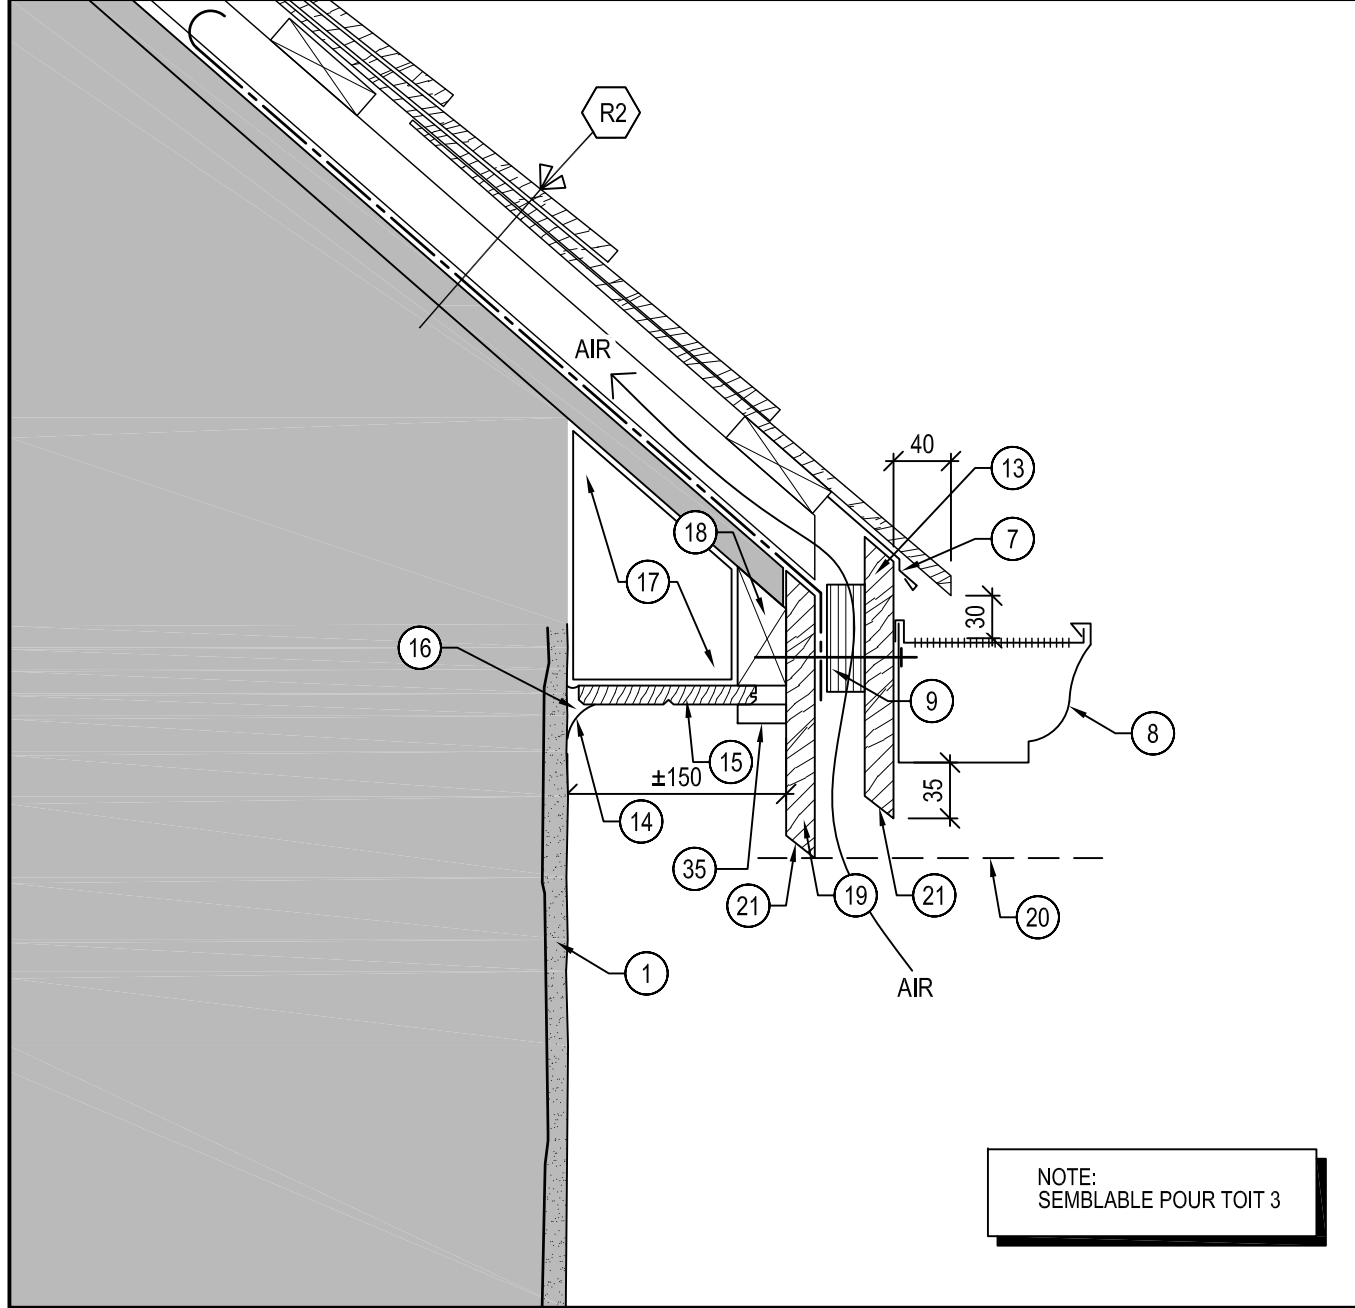


6 DÉTAIL - SOUS-FACE B
A501 1 : 5

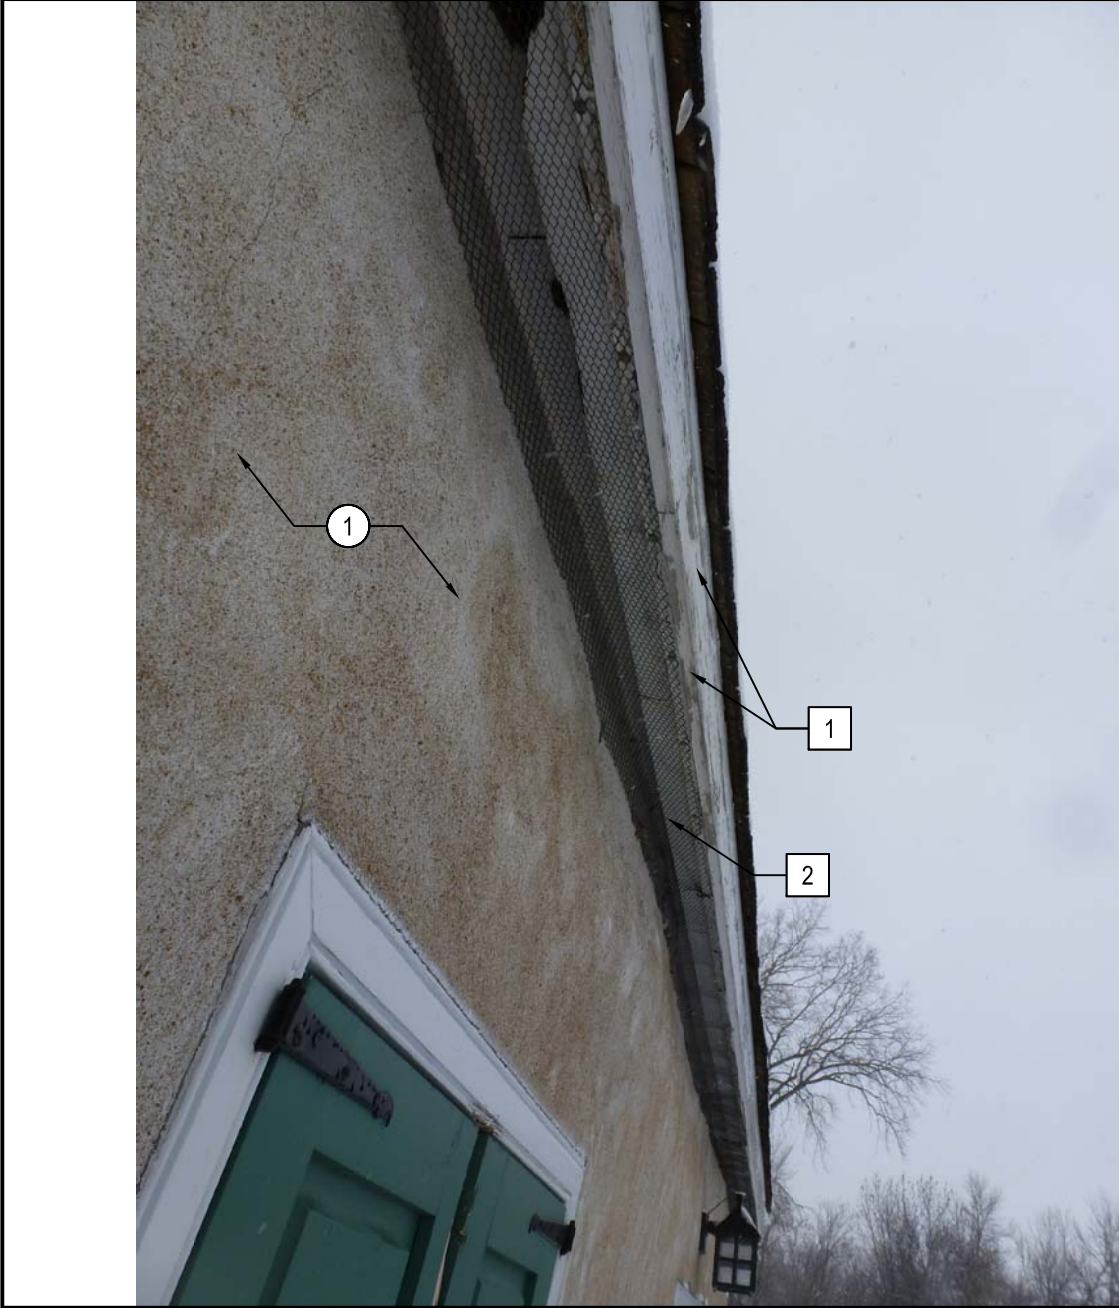


5 PHOTO - SOUS-FACE EXISTANT B
A501 N.T.S.

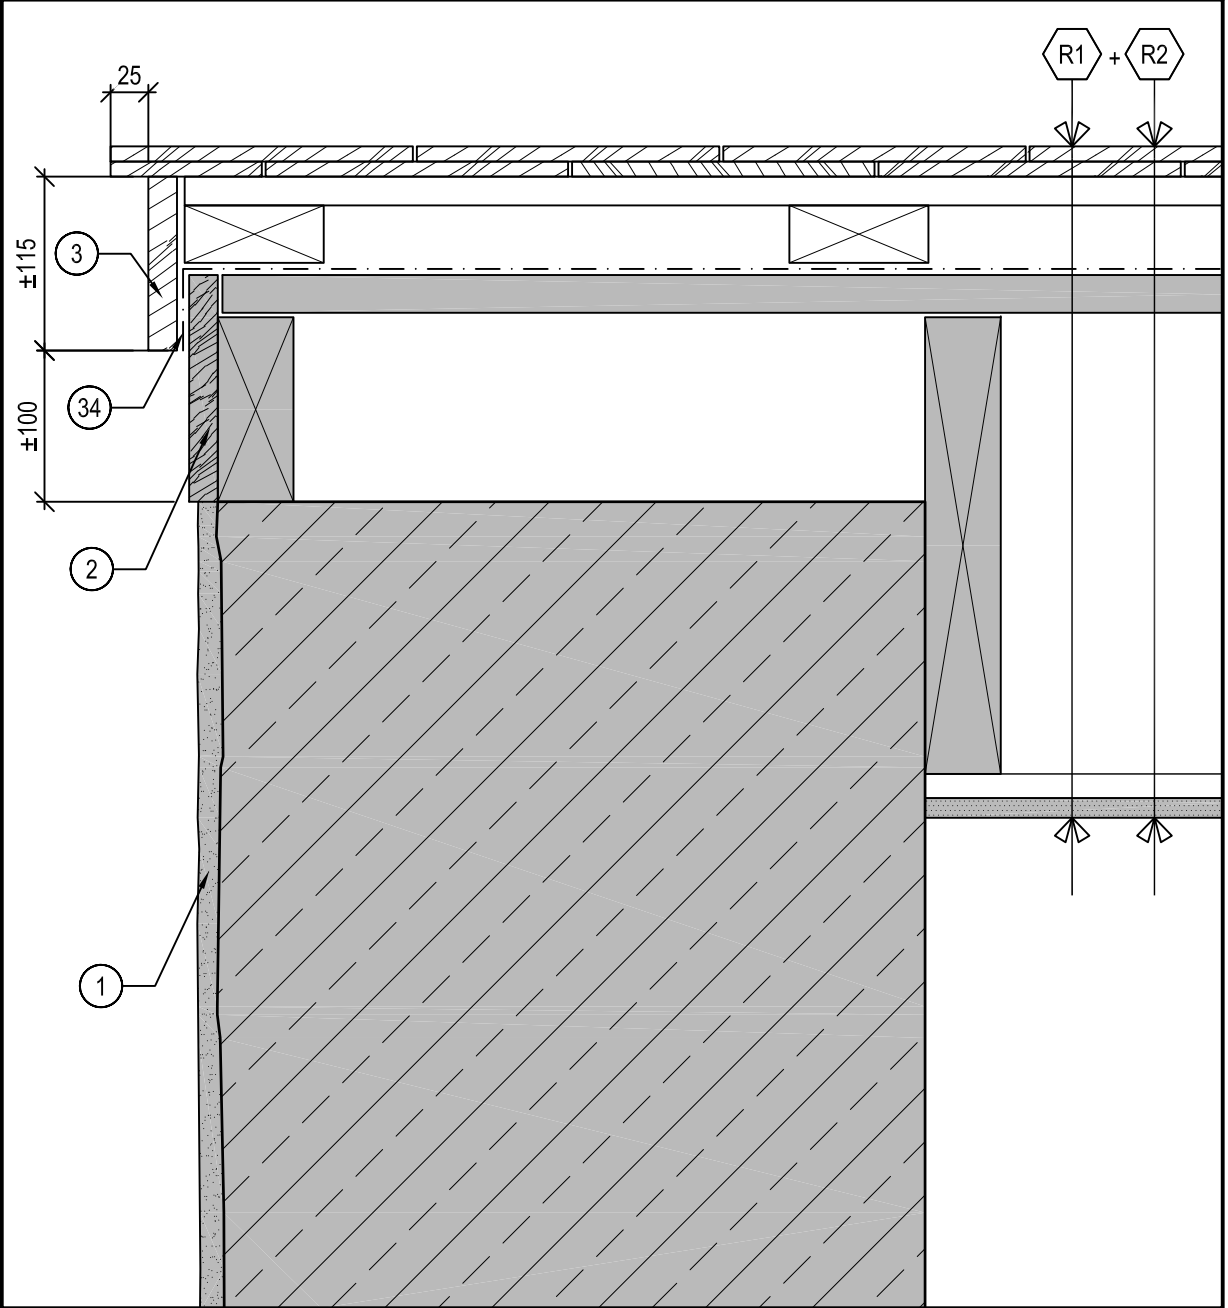


4 DÉTAIL - PIGNON
A501 1 : 5

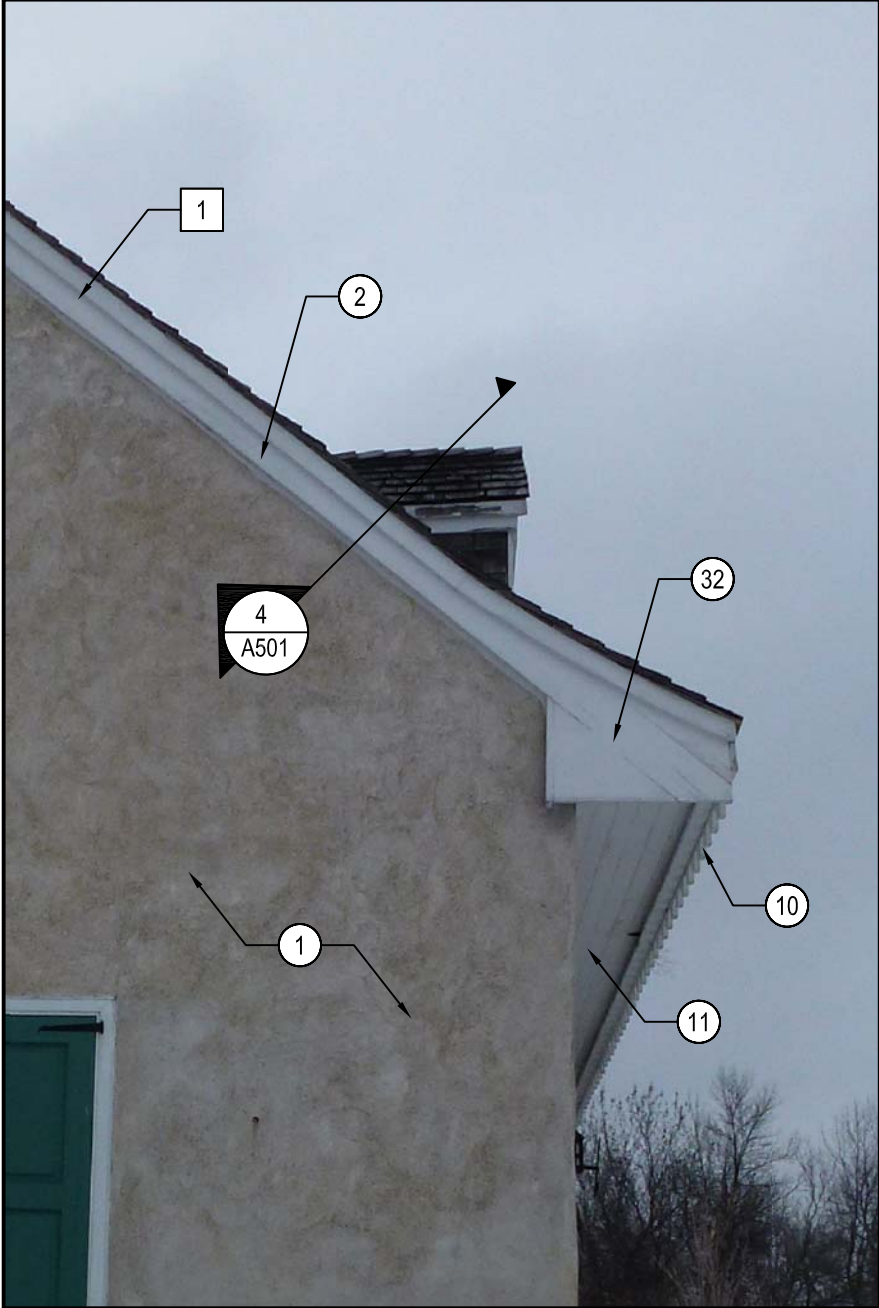

3 PHOTO - PIGNON EXISTANT
A501 N.T.S.

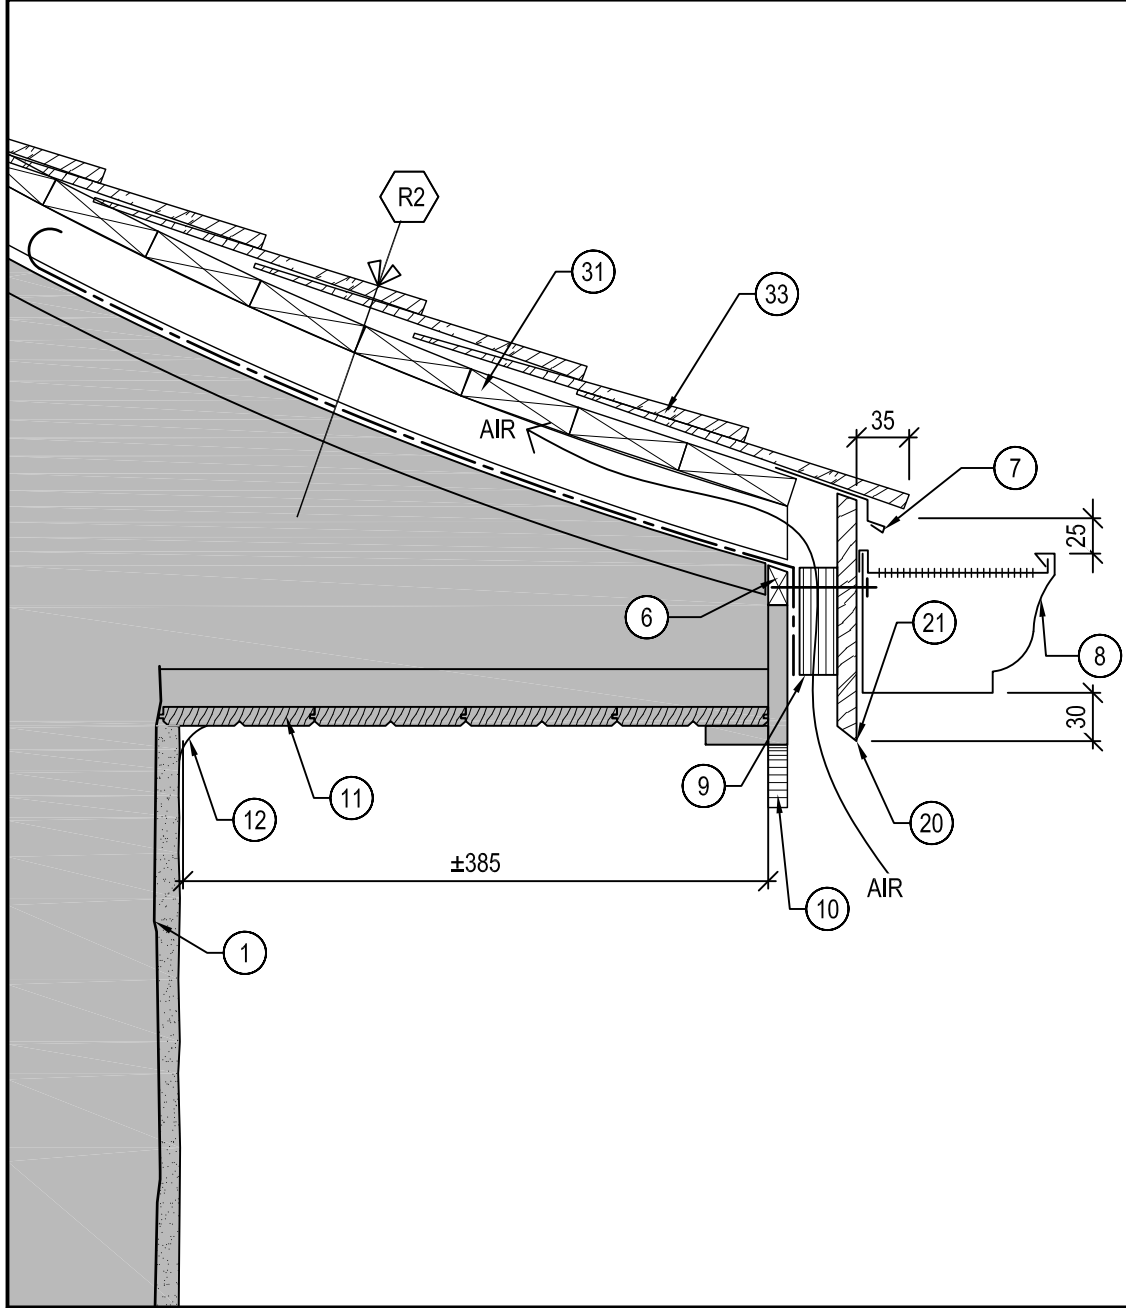

2 DÉTAIL - SOUS-FACE A
A501 1 : 5

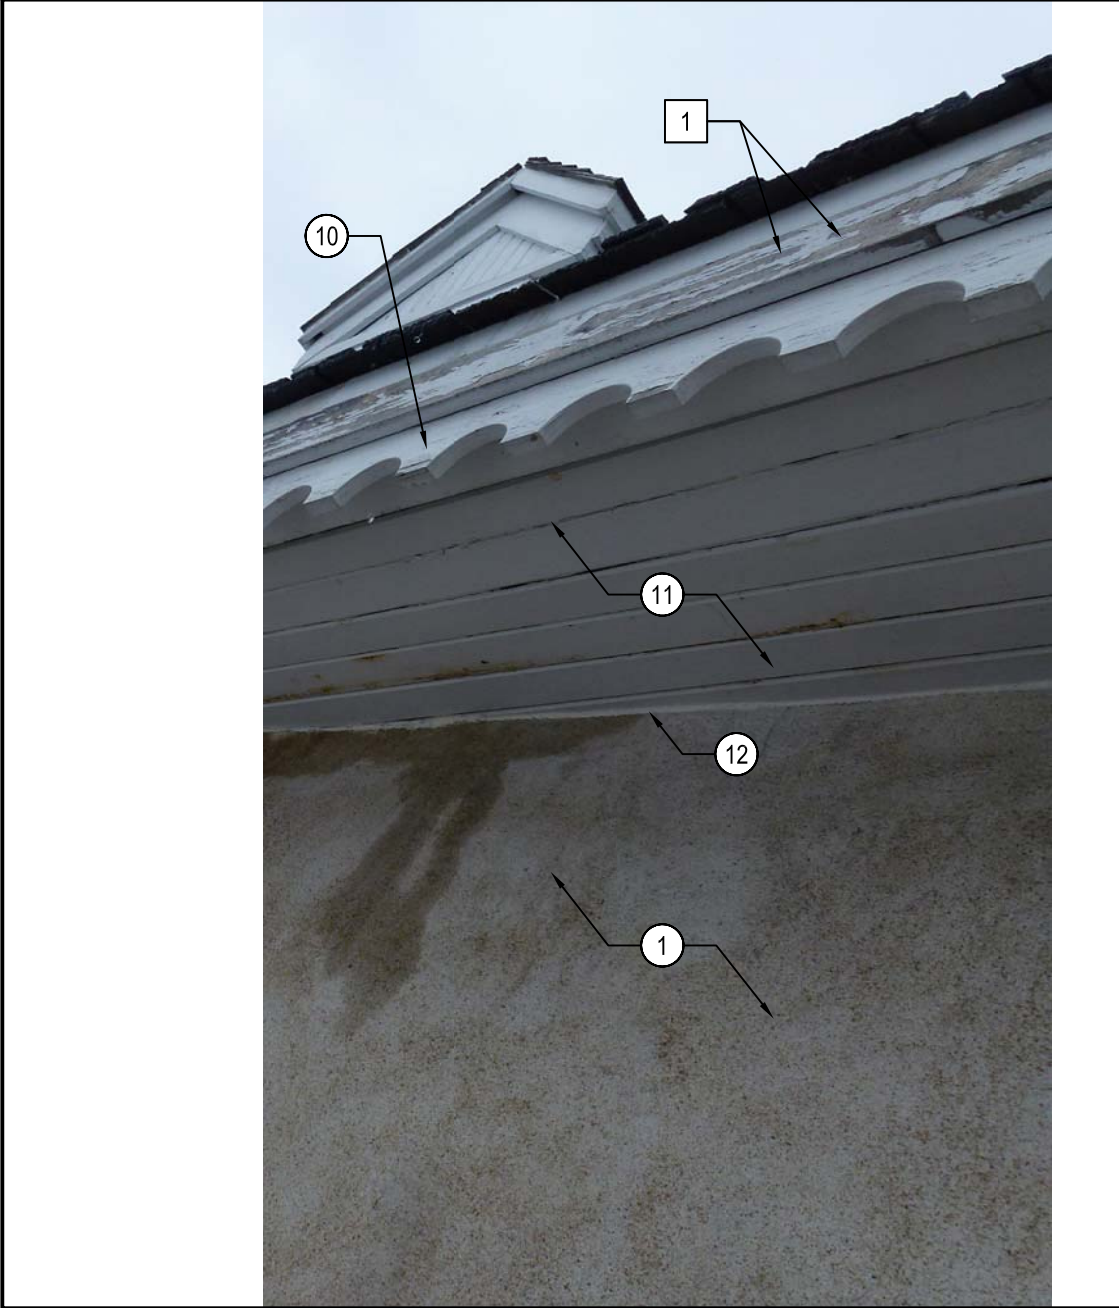

1 PHOTO - SOUS-FACE EXISTANT A
A501 N.T.S.

NOTES DE DÉMOLITION

- 1 ENLEVER LES PLANCHES POUR EXÉCUTER LES TRAVAUX NEUFS.
- 2 ENLEVER LES PLANCHES ET LE GRILLAGE DU SOUS-FACE.

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 RESTAURER LE STUCCO EXISTANT SUR LA MAÇONNERIE.
- 2 RESTAURER LA BORDURE DU TOIT EXISTANTE.
- 3 INSTALLER UNE PLANCHE DE TOIT PLUS HAUTE DE 19mm D'ÉPAISSEUR POUR CACHER LE BORD DU TOIT VENTILÉ.
- 4 SYSTÈME DE FAÎTIÈRE VENTILÉE PREFABRIQUÉ.
- 5 BANDE DE ZINC TYPIQUE CONTINUE DE 100MM DE LARGEUR AVEC 50MM EXPOSÉ.
- 6 INSTALLER UNE FOURRURE DE BOIS CONTINUE COMME BASE POUR VIS POUR FIXER LES GOUTTIÈRES.
- 7 LARMIER MÉTALLIQUE CONTINU.
- 8 SYSTÈME DE GOUTTIÈRE
- 9 BANDE DE VENTILATION CONTINUE.
- 10 RESTAURER LA BORDURE EXISTANTE DU TOIT.
- 11 RESTAURER LE SOUS-FACE ET LES MOULURES EXISTANTES.
- 12 REMPLACER LE SCELLANT.
- 13 PLANCHE DE MOULEUR DE 19mm D'ÉPAISSEUR.
- 14 INSTALLER LE SCELLANT.
- 15 INSTALLER LA PLANCHE DU SOUS-FACE EN BOIS À GORGE "v".
- 16 CHANTOURNER CONTRE LA SURFACE DU STUCCO / RECouvreMENT EN BOIS.
- 17 INSTALLER UN CONTREPLAQUÉ DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DE 19mm D'ÉPAISSEUR AU PIGNONS À 400mm D'ENTRAÎNE, MAX.
- 18 INSTALLER DES FOURRURE DE BOIS DE 38mm D'ÉPAISSEUR ENTRE LES CHEVRONS POUR ACCEPTER LES FIXATIONS DU SYSTÈME DE GOUTTIÈRES.
- 19 INSTALLER UNE PLANCHE DE BOIS AU BORD DU TOIT DE 19mm D'ÉPAISSEUR.
- 20 INSTALLER À LA MÊME HAUTEUR QUE LA PLANCHE PRÉALABLE.
- 21 BISAUTER À 5 DEGRÉS.
- 22 ASSEMBLAGE DU TOIT ET SOUS-FACE EXISTANT.
- 23 SOUS-FACE EXISTANT.
- 24 REMPLIR LE TABLEAU DE BAI EXISTANT DERRIÈRE LES GOUTTIÈRES EXISTANTES AND UN MORCEAU DE BOIS DE 19mm D'ÉPAISSEUR.
- 25 GLISSER LE SOLIN MÉTALLIQUES DESSOUS LE BORD DES BARDEAU EXISTANTS ET LE FIXER AU BORD DU TOIT EXISTANT.
- 26 CONTREPLAQUE DE QUALITÉ EXTÉRIEUR DE 19mm D'ÉPAISSEUR.
- 27 INSTALLER UN SOLIN À GRADIN MÉTALLIQUE..
- 28 INSTALLER UN CONTRE-COLIN MÉTALLIQUE.
- 29 MANCHON EN CAOUTCHOUS FLEXIBLE
- 30 BOUCHON-COLLET OUVERT MÉTALLIQUE.
- 31 INSTALLER UNE FOURRURE EN BOIS CONTRE LA COURBE DU TOIT.
- 32 RESTORER LA MOULURE EXISTANTE.
- 33 PLIÉ À VAPEUR LES BARDEAUX À LA COURBE DU TOIT.
- 34 CHEVAUCHER LA MEMBRANE DU TOIT AU -DESSUS DE L'ARÊTE.
- 35 MOULURE DE BOIS DE 16mm X 38mm.
- 36 SOLIN MÉTALLIQUE POUR COLONNE DE PLOMBERIE AVEC BAVETTE INTÉGRALE.
- 37 MOULURE EXISTANTE.
- 38 INSTALLER FOURRURE DE BOIS.
- 39 TOIT EXISTANT DE BARDEAUX.
- 40 BARDEAUX AU SYTLE "BOSTON HIP".

NOTES GÉNÉRALES

- A. APPLIQUER UN APPRÊT À L'ARRIÈRE DES PIÈCES DE BOIS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION.



Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture



mechanical/electrical



Issued or revised
émis ou révisé

no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/20

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

DÉTAILS
TOIT

approved by
approuvé par

L.L., R.M., J.M.

designed by
conçu par

J.M.

drawn by
dessiné par

C.U., S.S., N.B.

date

AOUT 2013

scale
échelle


COME INDIQUÉ

NCC project no.
no. du projet de la CCN


sheet no.
no. de la feuille

DC-4080


A-501

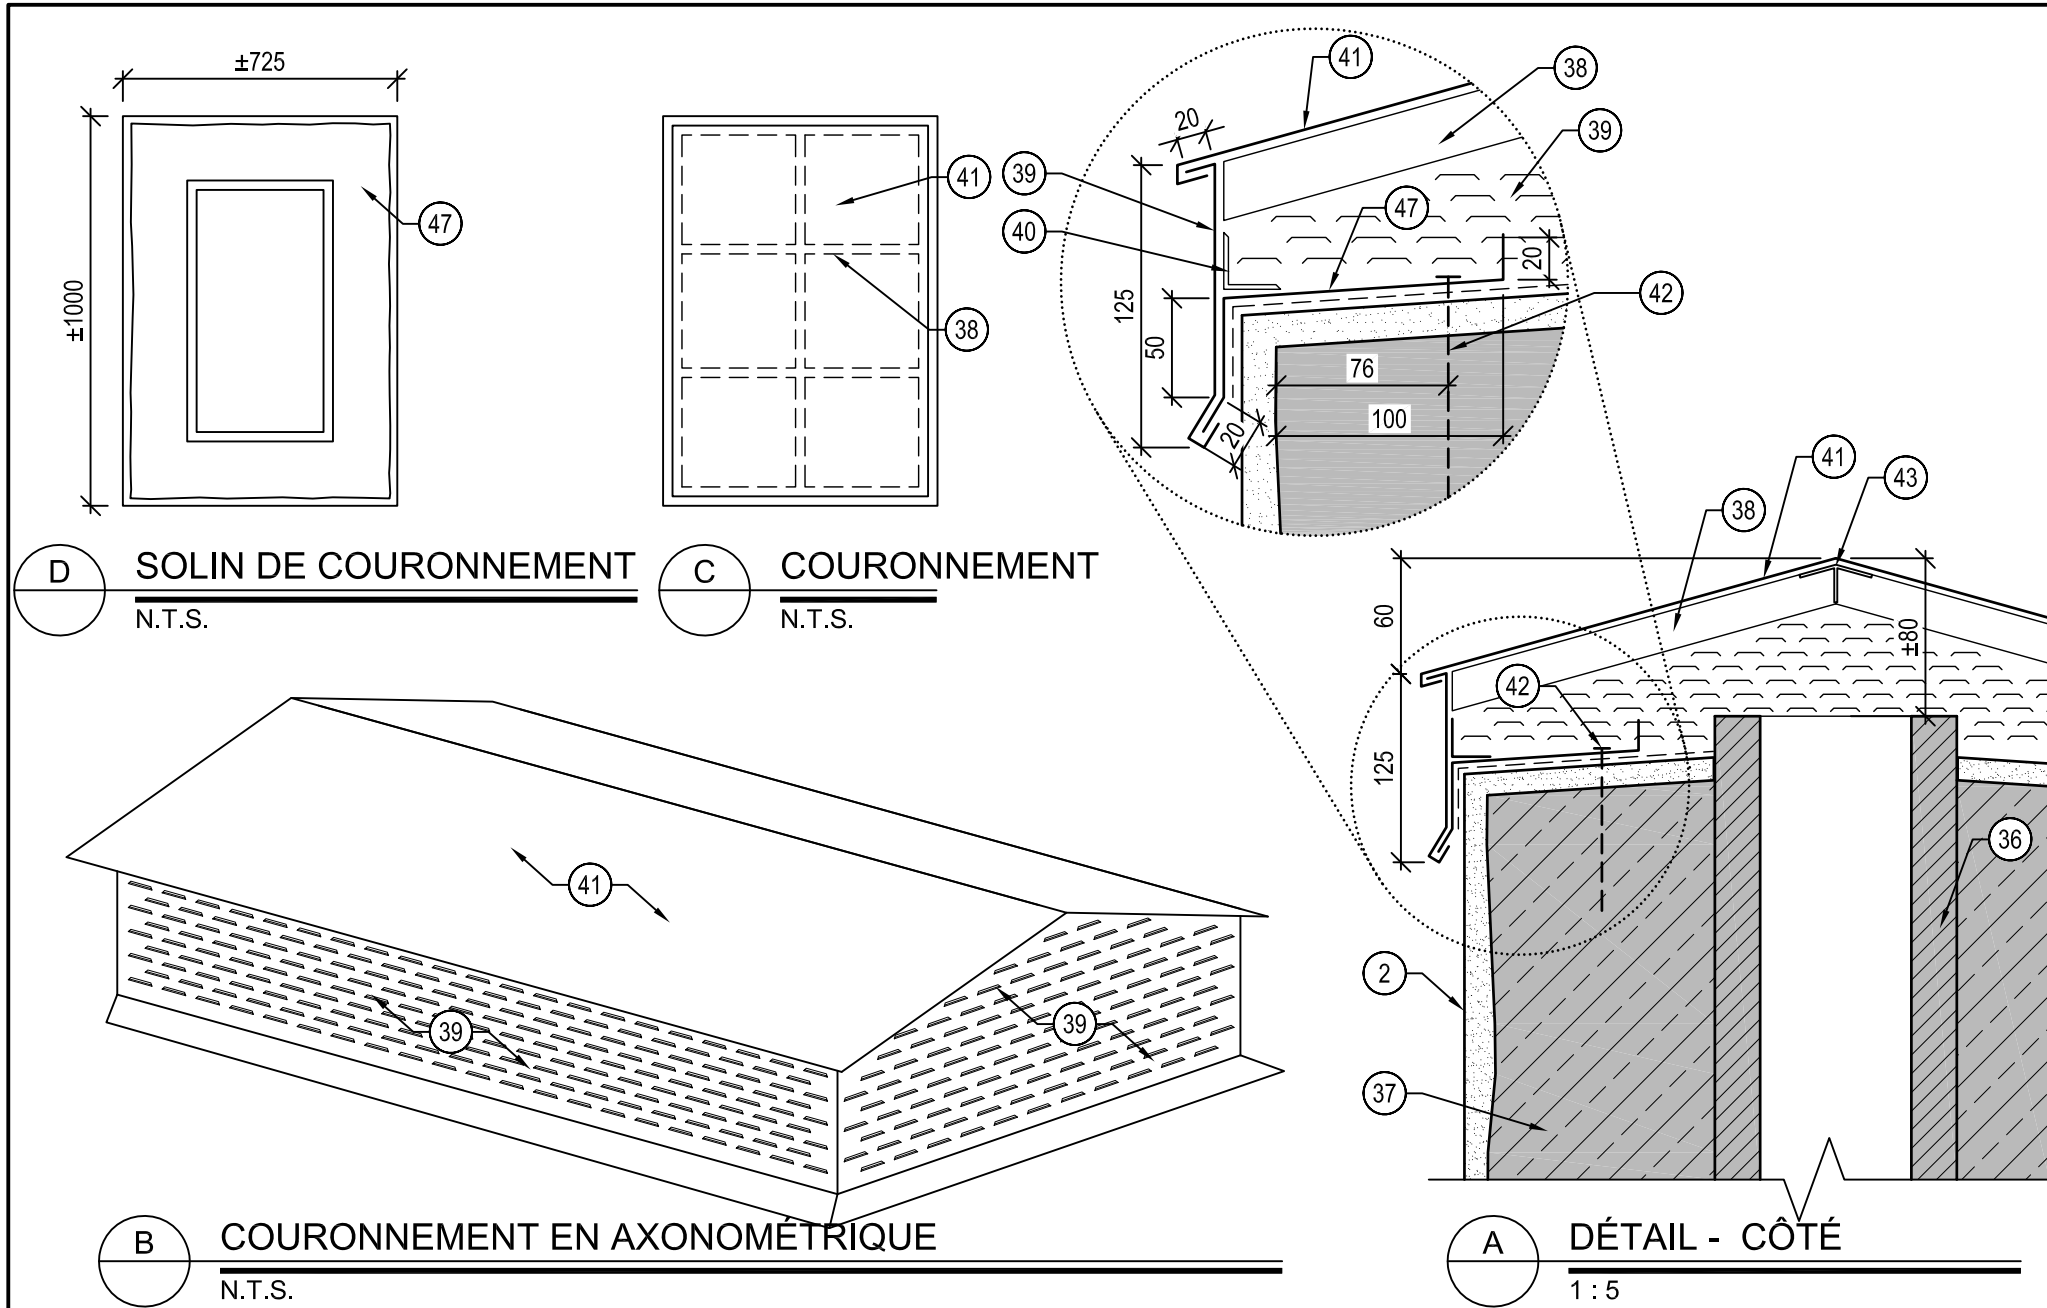


10 DÉTAIL - COOURONNEMENT DE CHEMINÉE
A502

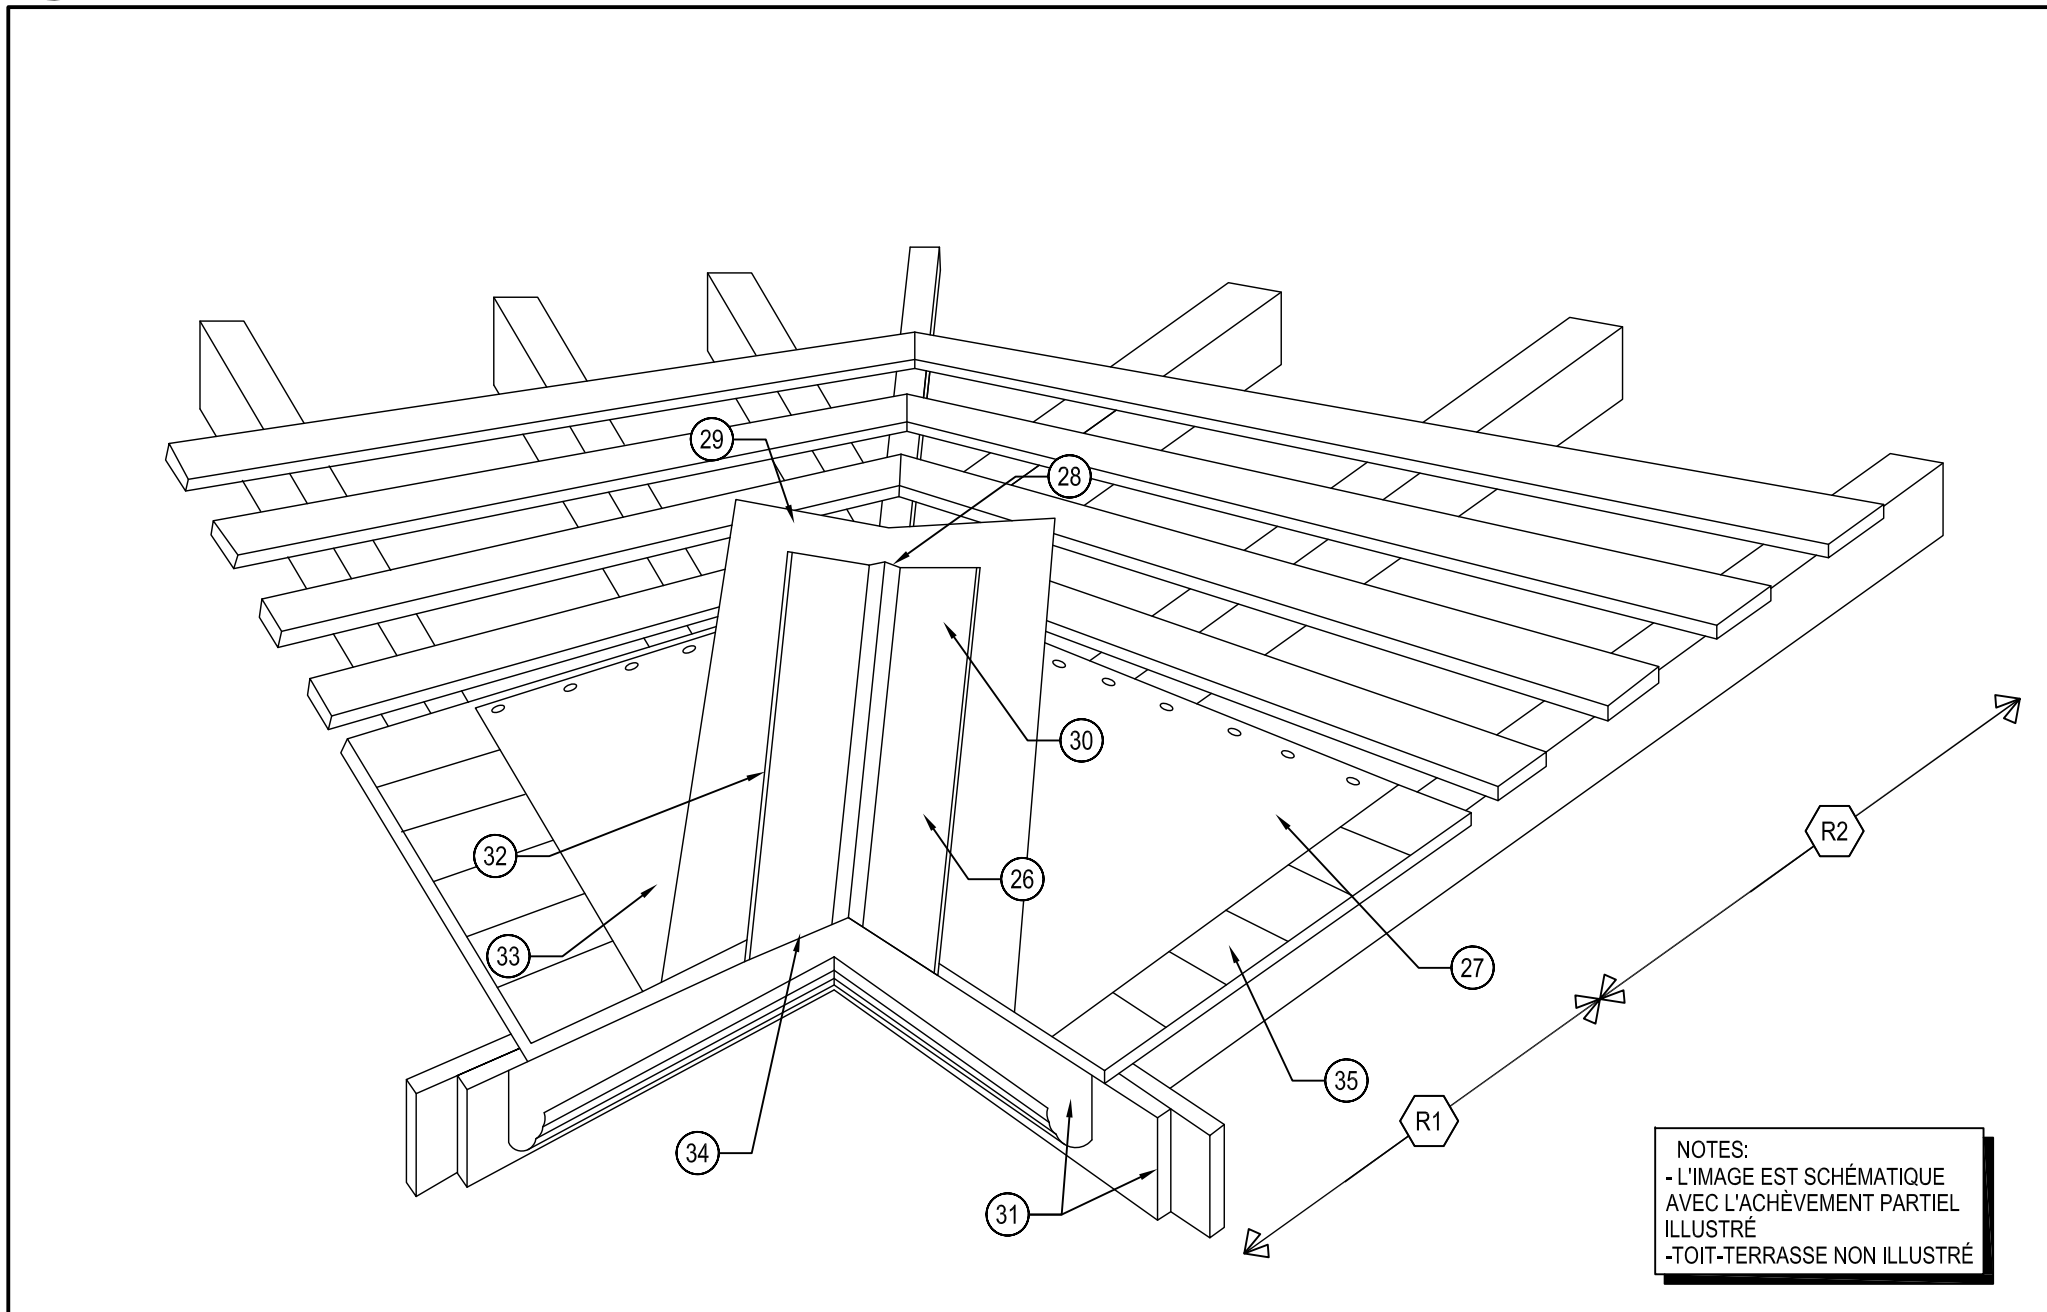

7 A502 DÉROULEMENT DE L'INSTALLATION DES SOLIN DE NOUE (SEMBLABLE POUR LES VOILETS)
N.T.S.

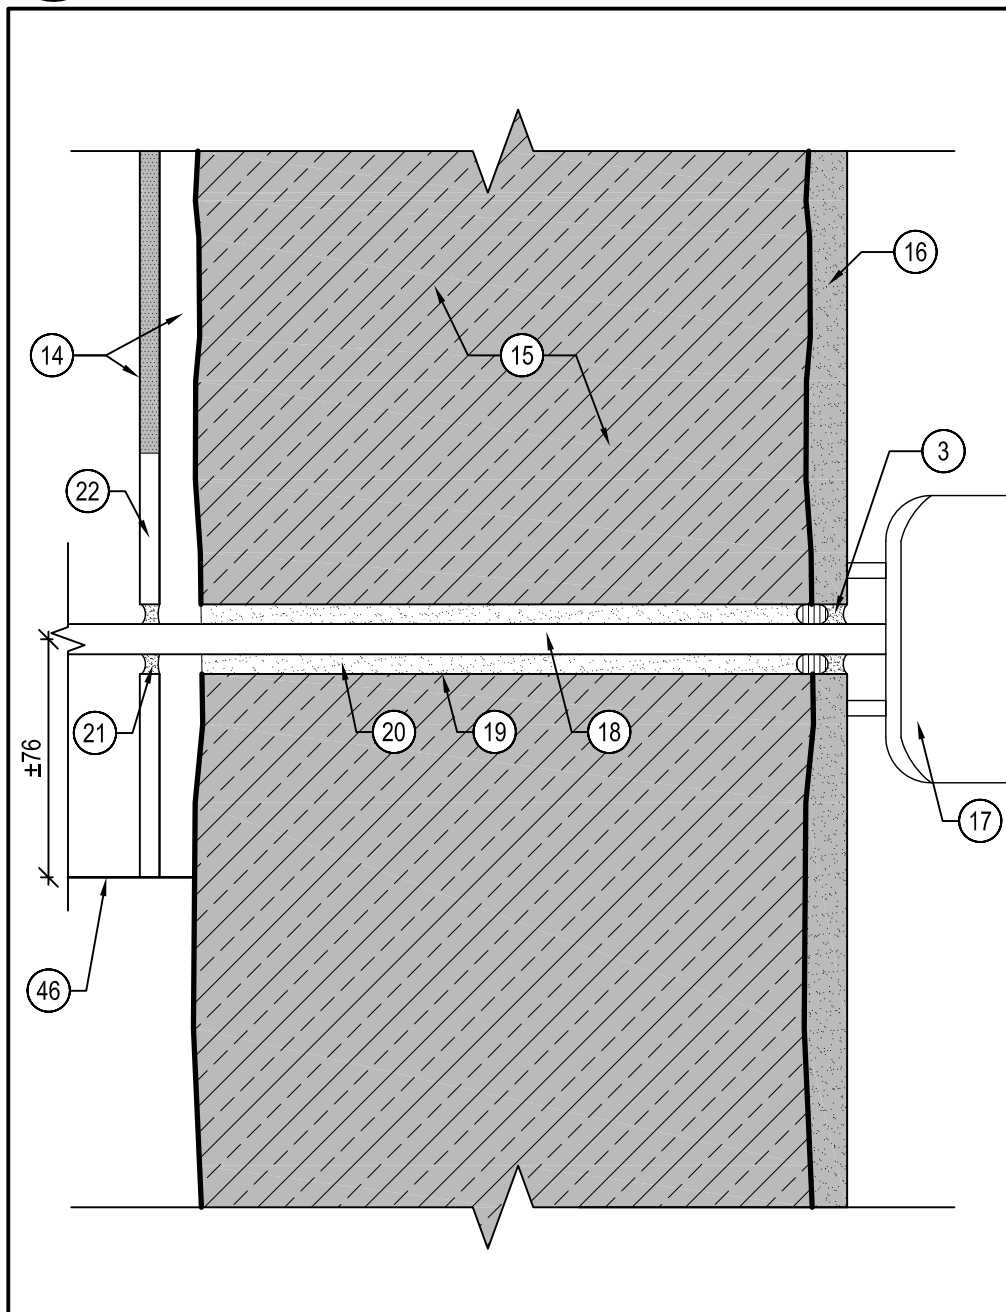


4 A502 DÉTAIL - TUYAU DANS UN MUR
1:5

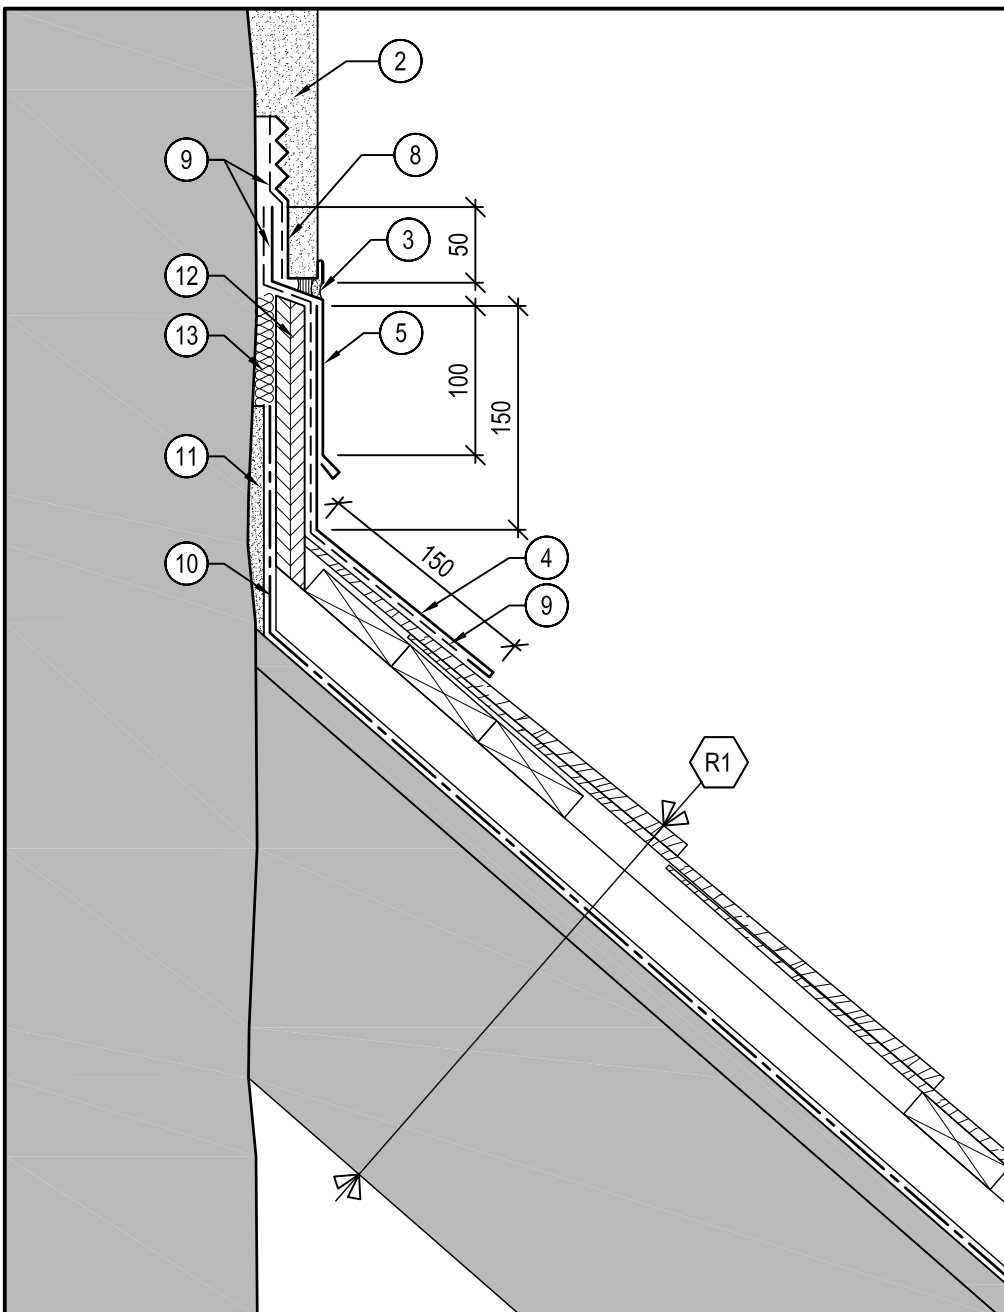


3 A502 DÉTAIL - SOLIN AUX CHEMINÉES
1:5




9 A502 RÉSERVÉ
N.T.S.

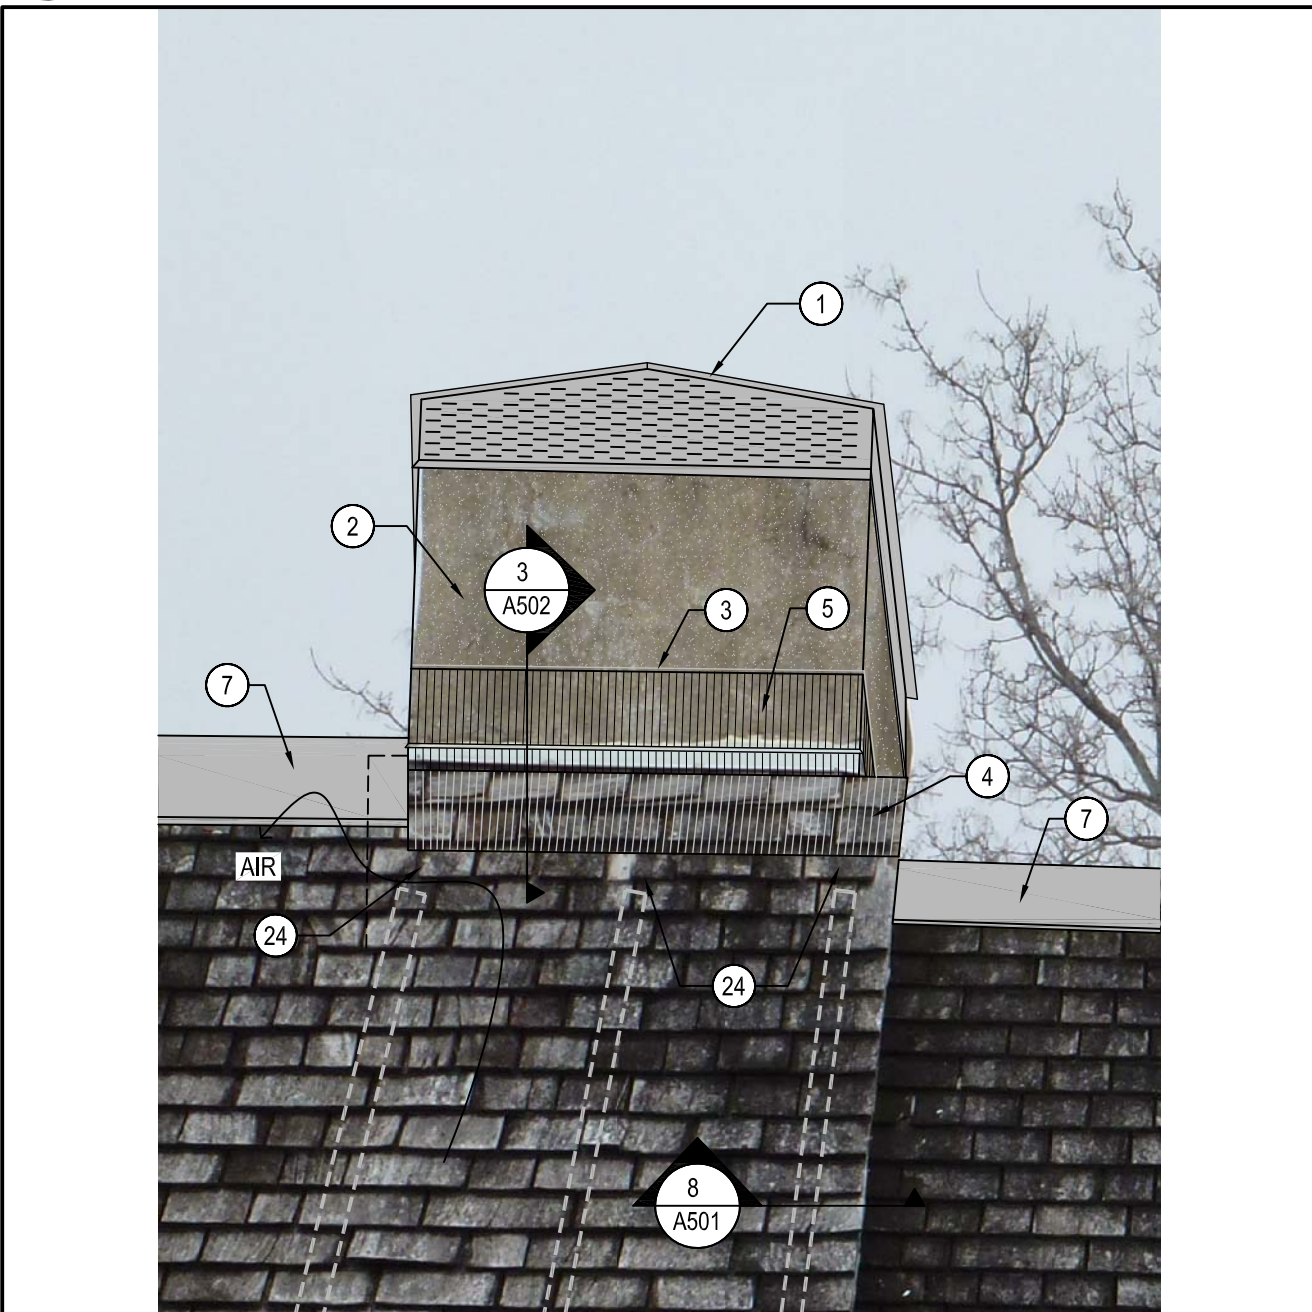


6 A502 DÉTAIL - CHEMINÉE B
N.T.S.

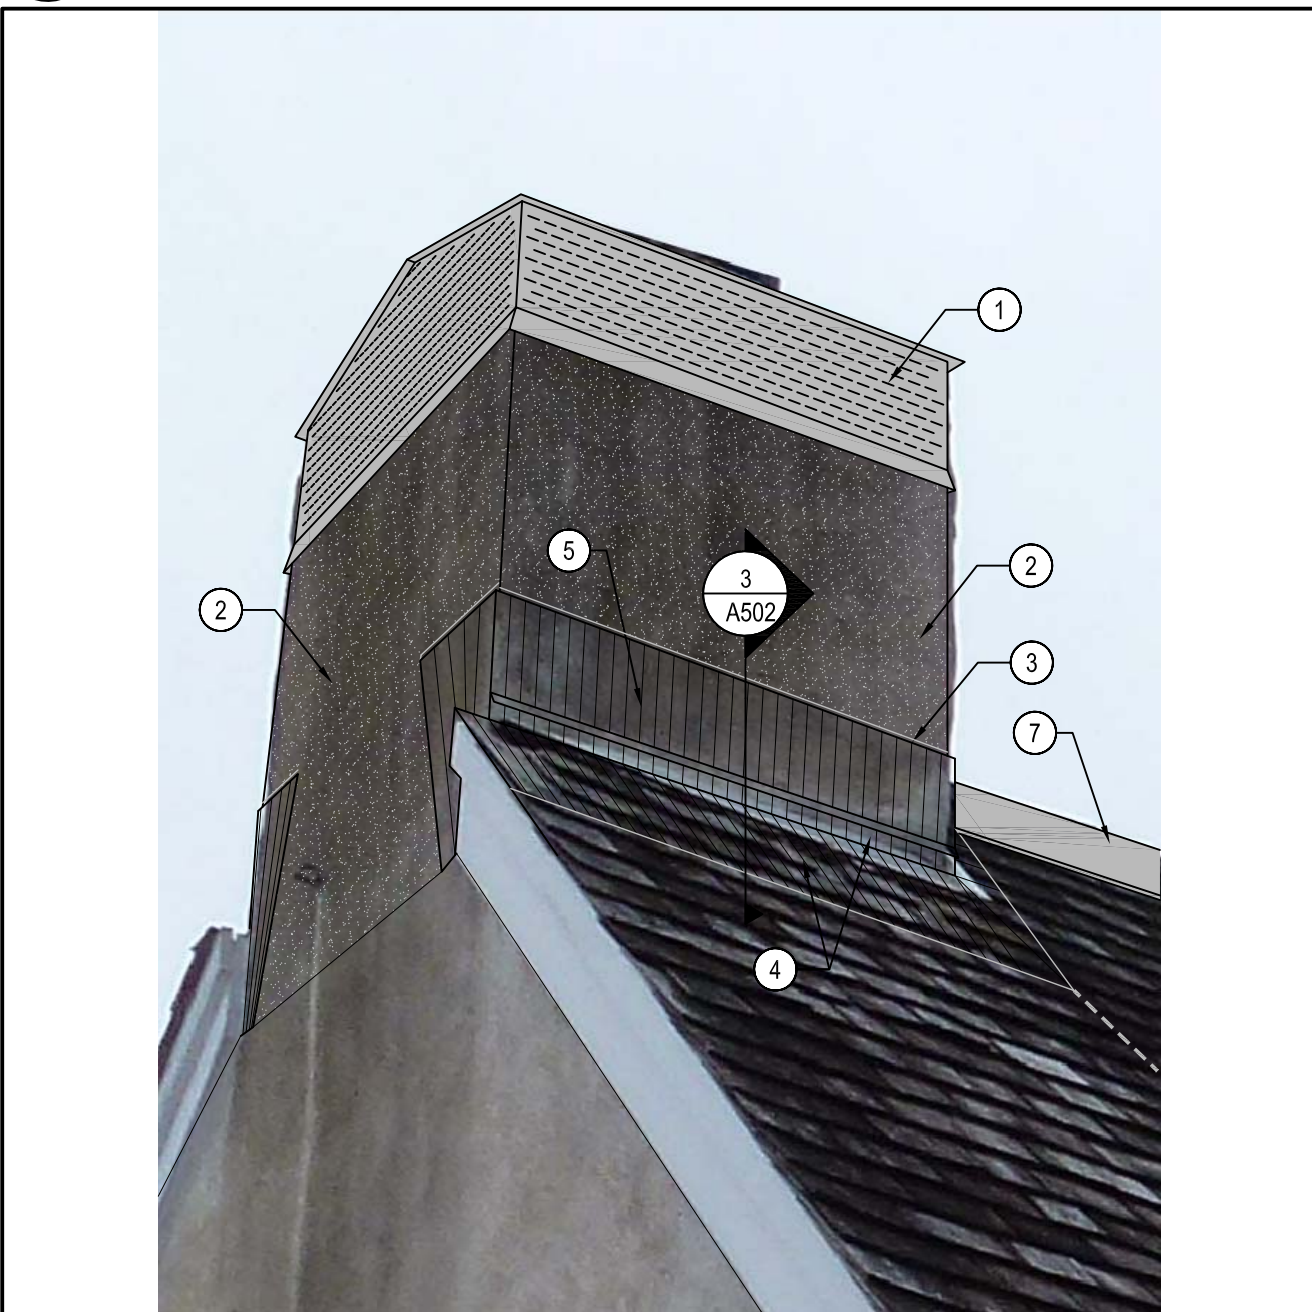


2 A502 DÉTAIL - CHEMINÉE A - (CHEMINÉE C SEMBLABLE)
N.T.S.



8 A502 RÉSERVÉ
N.T.S.

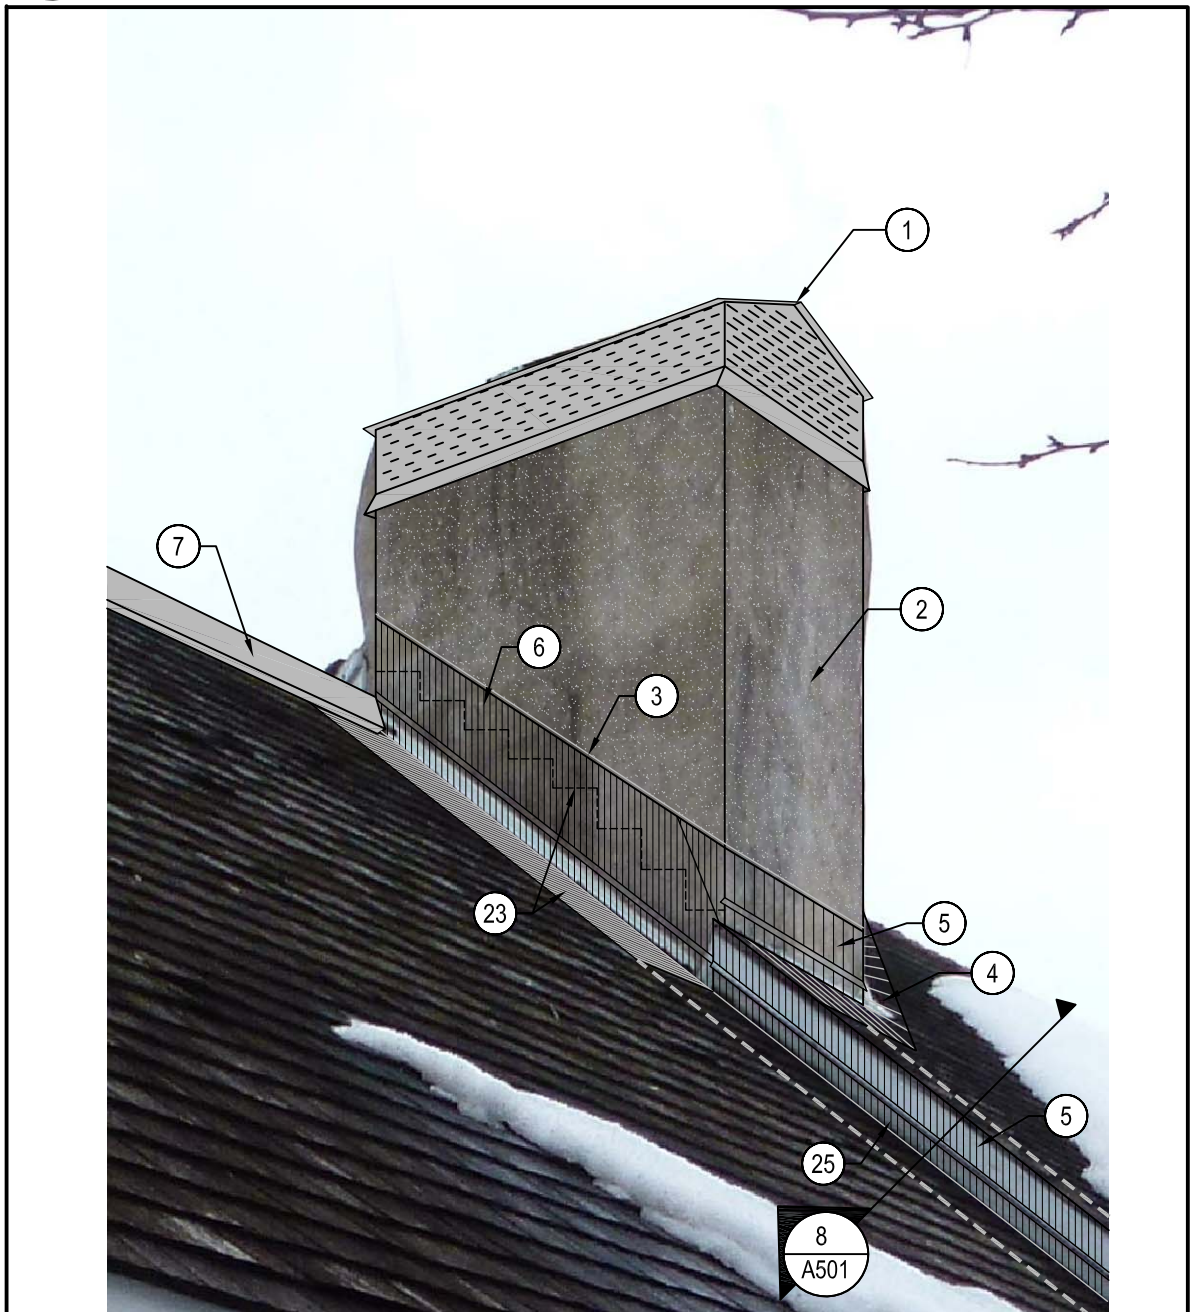

5 A502 DÉTAIL - CHIMINÉE B
N.T.S.

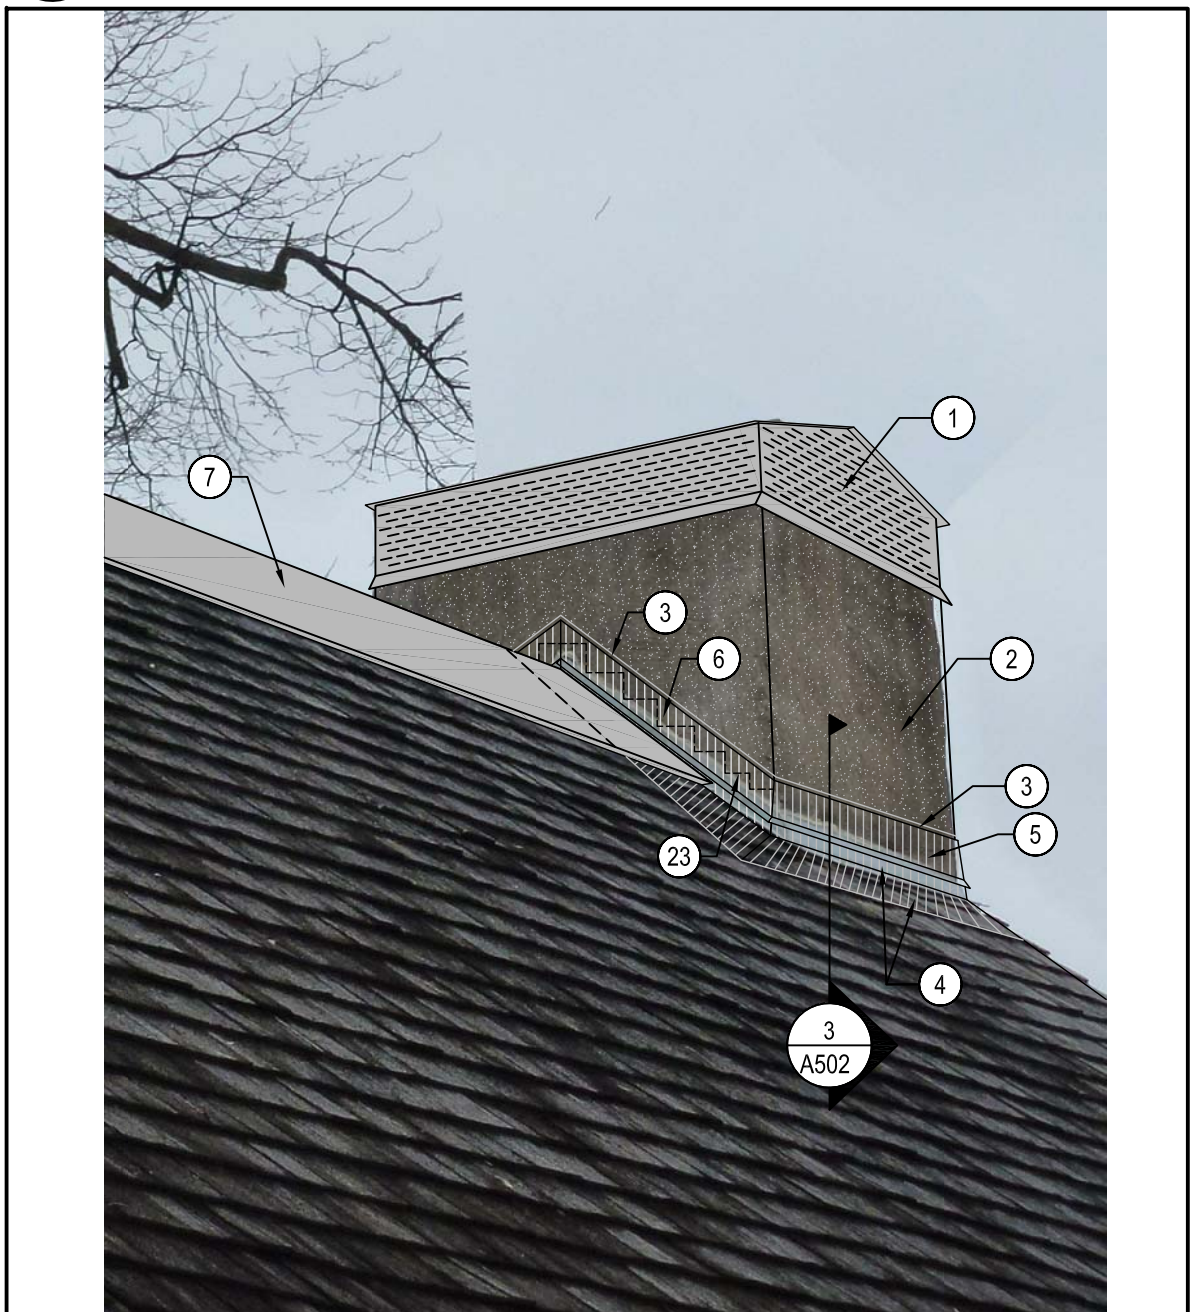

1 A502 DÉTAIL - CHEMINÉE A - (CHEMINÉE C SEMBLABLE)
N.T.S.

NOTES DE DÉMOLITION

NOTES DE CONSTRUCTION

- 1 COURONNEMENT MÉTALLIQUE VENTILÉ DE CHEMINÉE. VOIR 10/A502.
- 2 REPLACER LE FINI DE STUCCO EXISTANT
- 3 SCELLANT SUR UN SUPPORT.
- 4 BAVETTE MÉTALLIQUE.
- 5 CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE.
- 6 CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE AU-DESSUS DU SOLIN GRADÉ.
- 7 INSTALLER UNE FAÎTIÈRE VENTILÉE.
- 8 INSTALLER UNE MOULURE MÉTALLIQUE "J" COMBINÉE GRILLAGE ET STUCCO
- 9 FEUILLE DE SÉPARATION.
- 10 CHEVAUCHER LA MEMBRANE PERMÉABLE À LA VAPEUR AVEC LA MEMBRANE DE LA CHIMÉE.
- 11 INSTALLER UNE COUCHE DE MORTIER POUR FOURNIR UNE SURFACE PLAN POUR LA MEMBRANE.
- 12 INSTALLER UN CONTREPLAQUÉ DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DE 19mm D'ÉPAISSEUR FIXÉ À LA CHEMINÉE.
- 13 REMPLIR LES TROUS AVEC UNE NATTE DE LAINE MINÉRALE.
- 14 GYPSE EXISTANT SUR COLOMBAGES
- 15 MUR EXISTANT DE PIERRE
- 16 STUCCO EXISTANT
- 17 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE.
- 18 CANALISATION ÉLECTRIQUE
- 19 PERCER UN TROU DE ±13mm PLUS LARGE QUE LE DIMENSION DE LA CANALISATION.
- 20 REMPLIR LE VIDE AVEC DU MORTIER.
- 21 SCELLANT.
- 22 OUVRIR LE MUR POUR EFFECTUER LES TRAVAUX ET LE RAGREER ENSUITE.
- 23 SOLIN EN GRADINS DESSOUS.
- 24 LAISSER UNE OUVERTURE DE 50mm DE LONGUEUR À 300mm D'ENTRAXE POUR PERMETTRE L'AIR DE CIRCULER À LA FAÎTIÈRE.
- 25 SOLIN MÉTALLIQUE EN GRADINS.
- 26 LARGEUR DE LA NOUE OUVERTE DE 200mm MAX.
- 27 PROTECTION DU BORD DE TOIT (ALLONGÉ JUSQU'À L'ARRÊTE DE L'INCLINAISON)
- 28 MÉTAL DE NOUE W.
- 29 FEUTRE DE NOUE DE TOIT. CHEVAUCHER LES ARÊTES UN MINIMUM DE 150mm
- 30 UTILISER LE MINIMUM DE CLOUS POUR FIXER LE MÉTAL EN PLACE.
- 31 VOIR LES DÉTAILS POUR SOUS-FACE ET BORD DE TOIT POUR L'INSTALLATION DES PLANCHES ET DES GOUTTIÈRES.
- 32 SOLIN MÉTALLIQUE DE NOUE MIN. 2440mm DE LONGUEUR. CHEVAUCHER LES JOINTS 150mm.
- 33 FAUTRE DE TOIT.
- 34 ALLONGER LE SOLIN MÉTALLIQUE DE NOUE JUSQU'AUX BARDEAUX.
- 35 SUPPORT DE COUVERTURE SOLIDE AU BORD DE TOIT.
- 36 CONDUIT DE FUMÉE EXISTANT COUPÉ POUR DÉGAGEMENT.
- 37 MAÇONNERIE EXISTANTE.
- 38 SOUS-CADRE MÉTALLIQUE DE 25mm X 25mm X 3mm.
- 39 COURONNEMENT DE CÔTÉS EN MÉTAL AVEC LOUVRE POINÇONNÉ AVEC DES OUVERTURE DE 2mm X 38mm DE LONGUEUR.
- 40 APPUI DE MÉTAL DE 25mm X 25mm X 3mm X 100mm DE LONGUEUR À 300mm D'ENTRAXE.
- 41 COURONNEMENT MÉTALLIQUE.
- 42 FIXATION AVEC ANCRAGE À 300mm D'ENTRAXE MAX.
- 43 "T" MÉTALLIQUE DÉFORMÉ À L'ANGLE DE LA PENTE DU COURONNEMENT 25mm X 25mm X 3mm.
- 44 RÉSERVÉ.
- 45 RÉSERVÉ.
- 46 NIVEAU EXISTANT DU HAUT DE LA POUTRE DE PLANCER EXISTANTE
- 47 SOLIN DE COURONNEMENT MÉTALLIQUE.

NOTES GÉNÉRALES

- A. FOURNIR UN SCELLANT AUX JONCTIONS ENTRE LE MÉTAL ET LE BOIS.
- B. CONTROURNER LES MOULURES ET LES BORD DE TOIT POUR FERMER LES BOUTS OUVERTS.

Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture

Robertson Martin
Architects

216 Pretoria Ave.
Ottawa, ON K1S1K2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

(L+D)

LALANDE • DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2003 400-207 Queen Street
www.lgdsd.com Suite 102 Ottawa, Ontario K1P 6E5
Fax 613.233.1008

mechanical/electrical

mécanique/électrique

DESSAU

2625 QUEENSWAY DR.
SUITE 102
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



Issued or revised
émis ou révisé

no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POURCOORDINATION	2013/03/20

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

DÉTAILS
CHEMINÉES, TOITS, MURS


approved by
approuvé par LL., RM., J.M.

designed by
conçu par J.M.


drawn by
dessiné par C.U., S.S., N.B.

date AOÛT 2013 scale
échelle COME INDIQUÉ


NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille
DC-4080 A-502

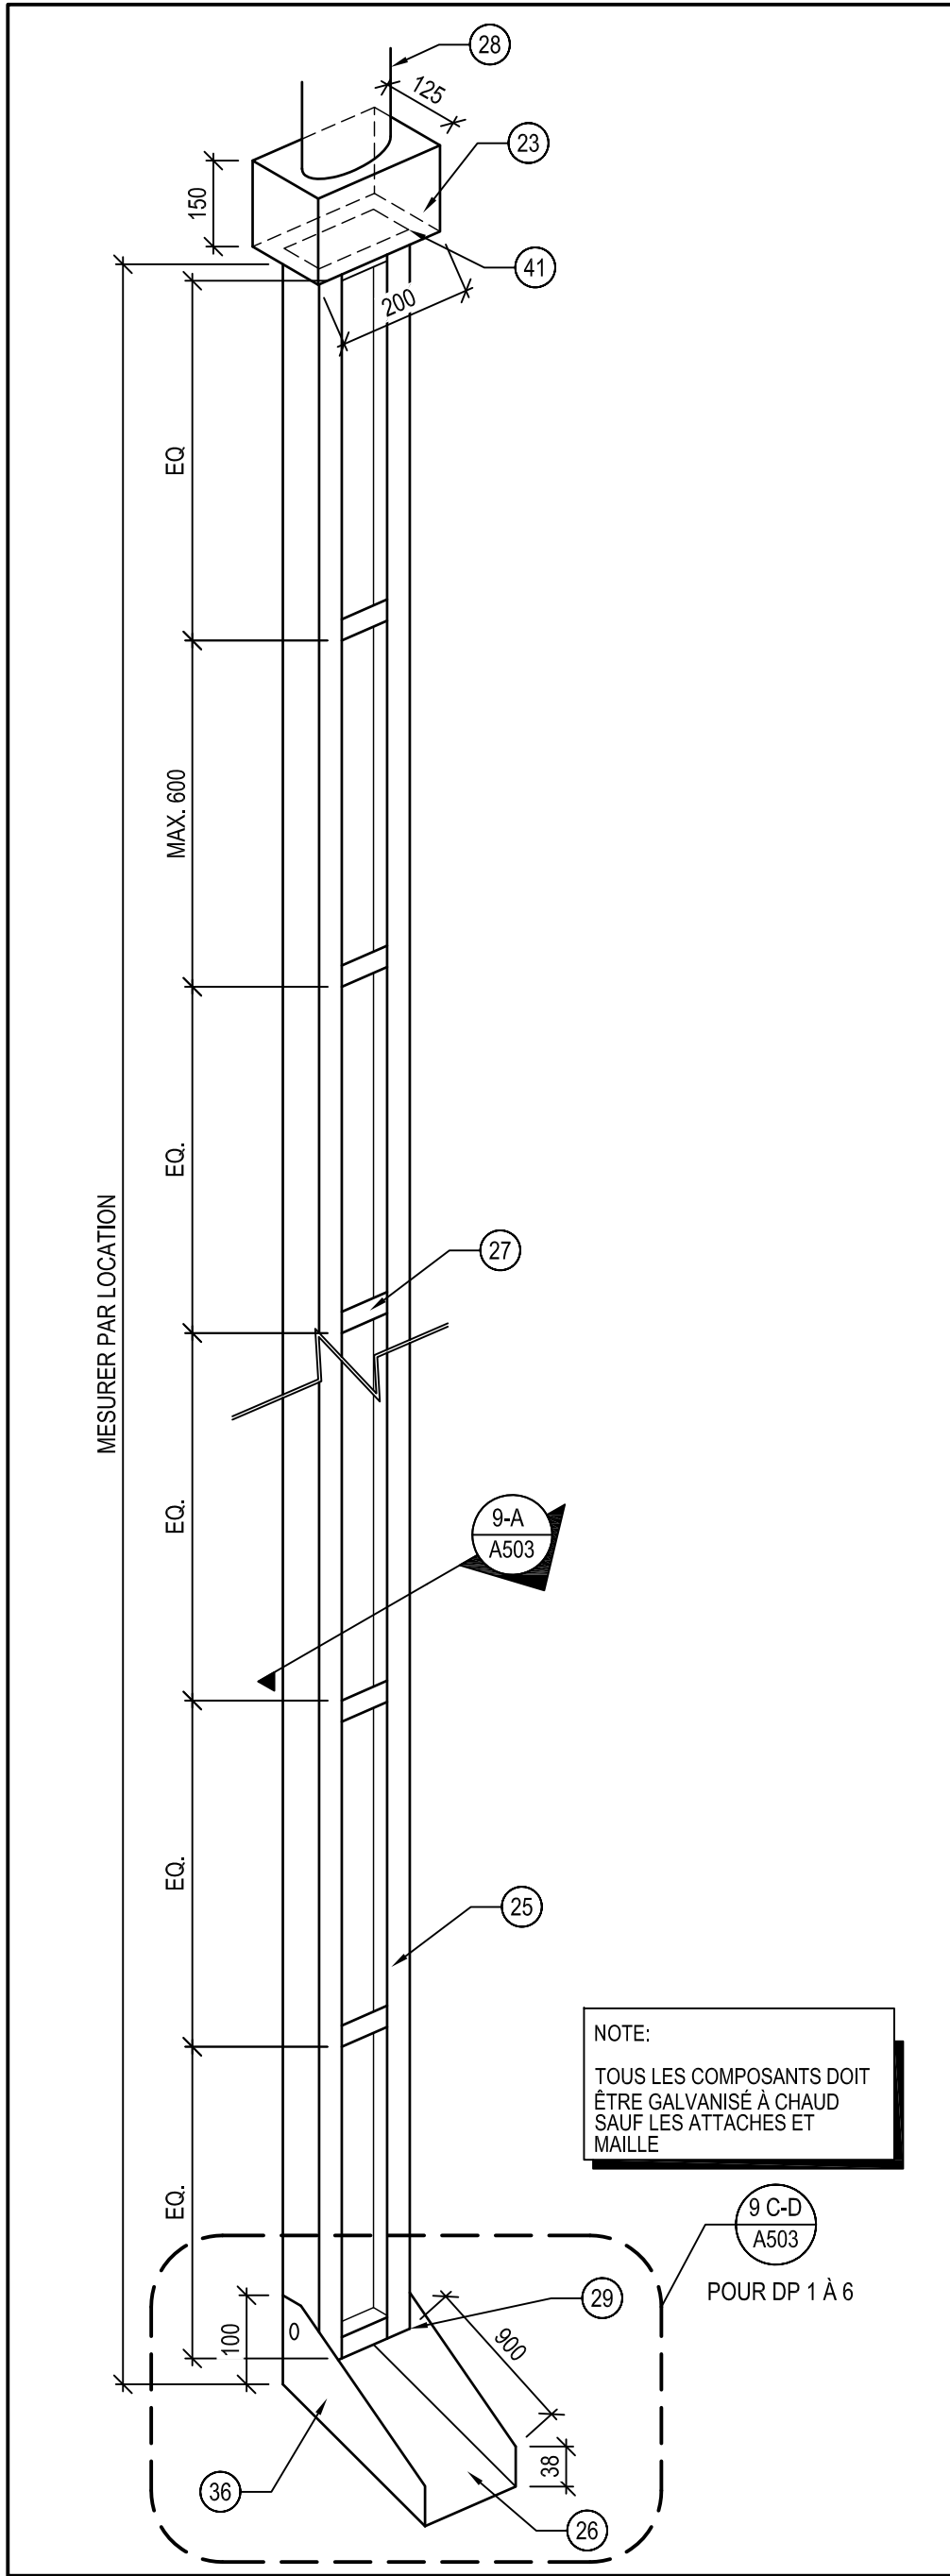

8 A503 TUYAU DE DESCENTE - AXO (DP 7 & 8 INDIQUÉ)
N.T.S.

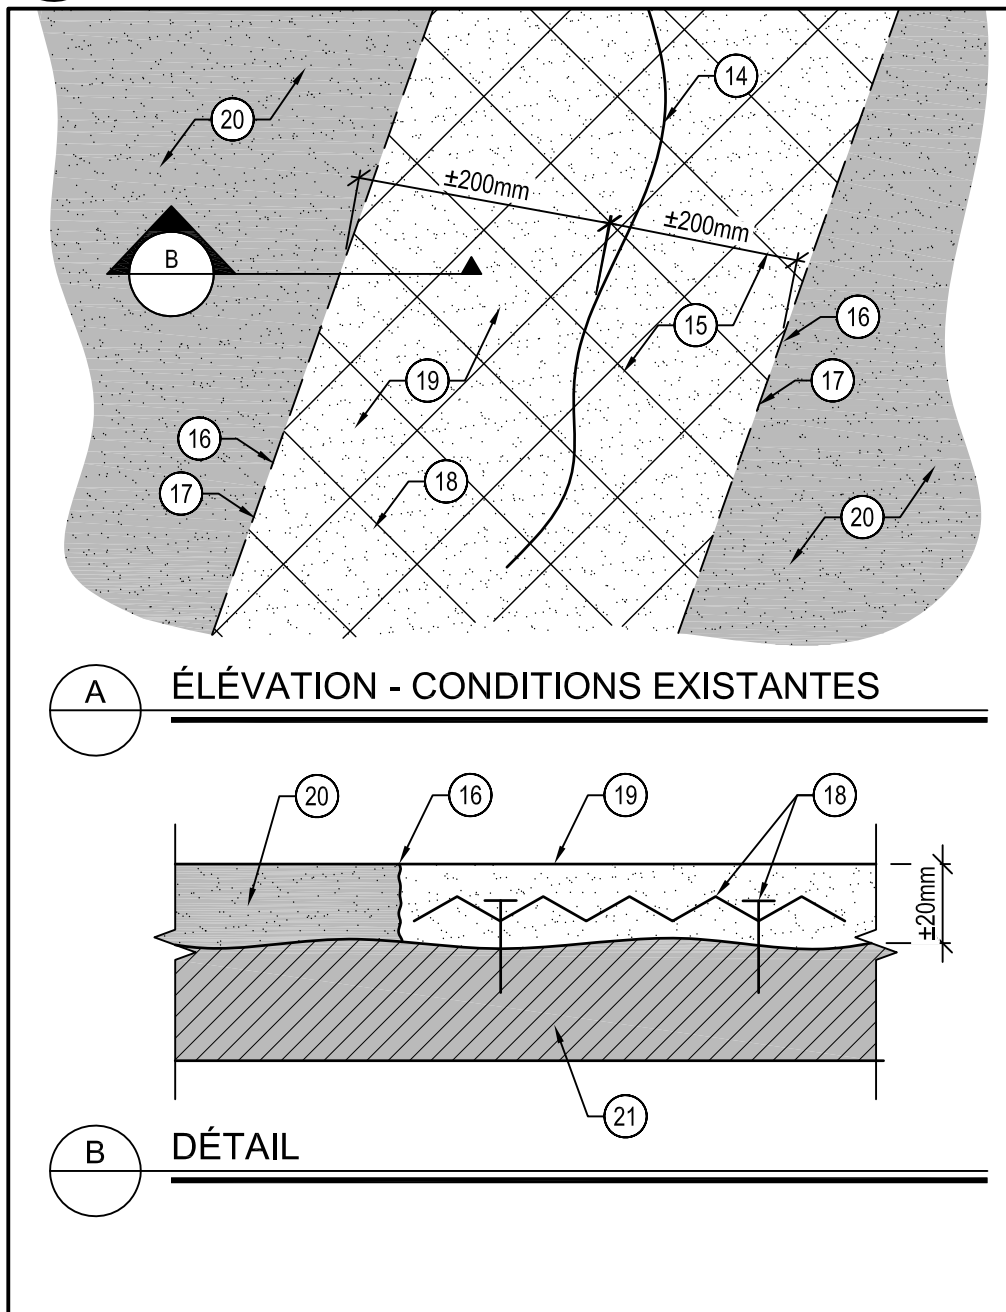


4 A503 DÉTAIL - APPROCHE AU RÉPARATION DU STUCCO
1:5

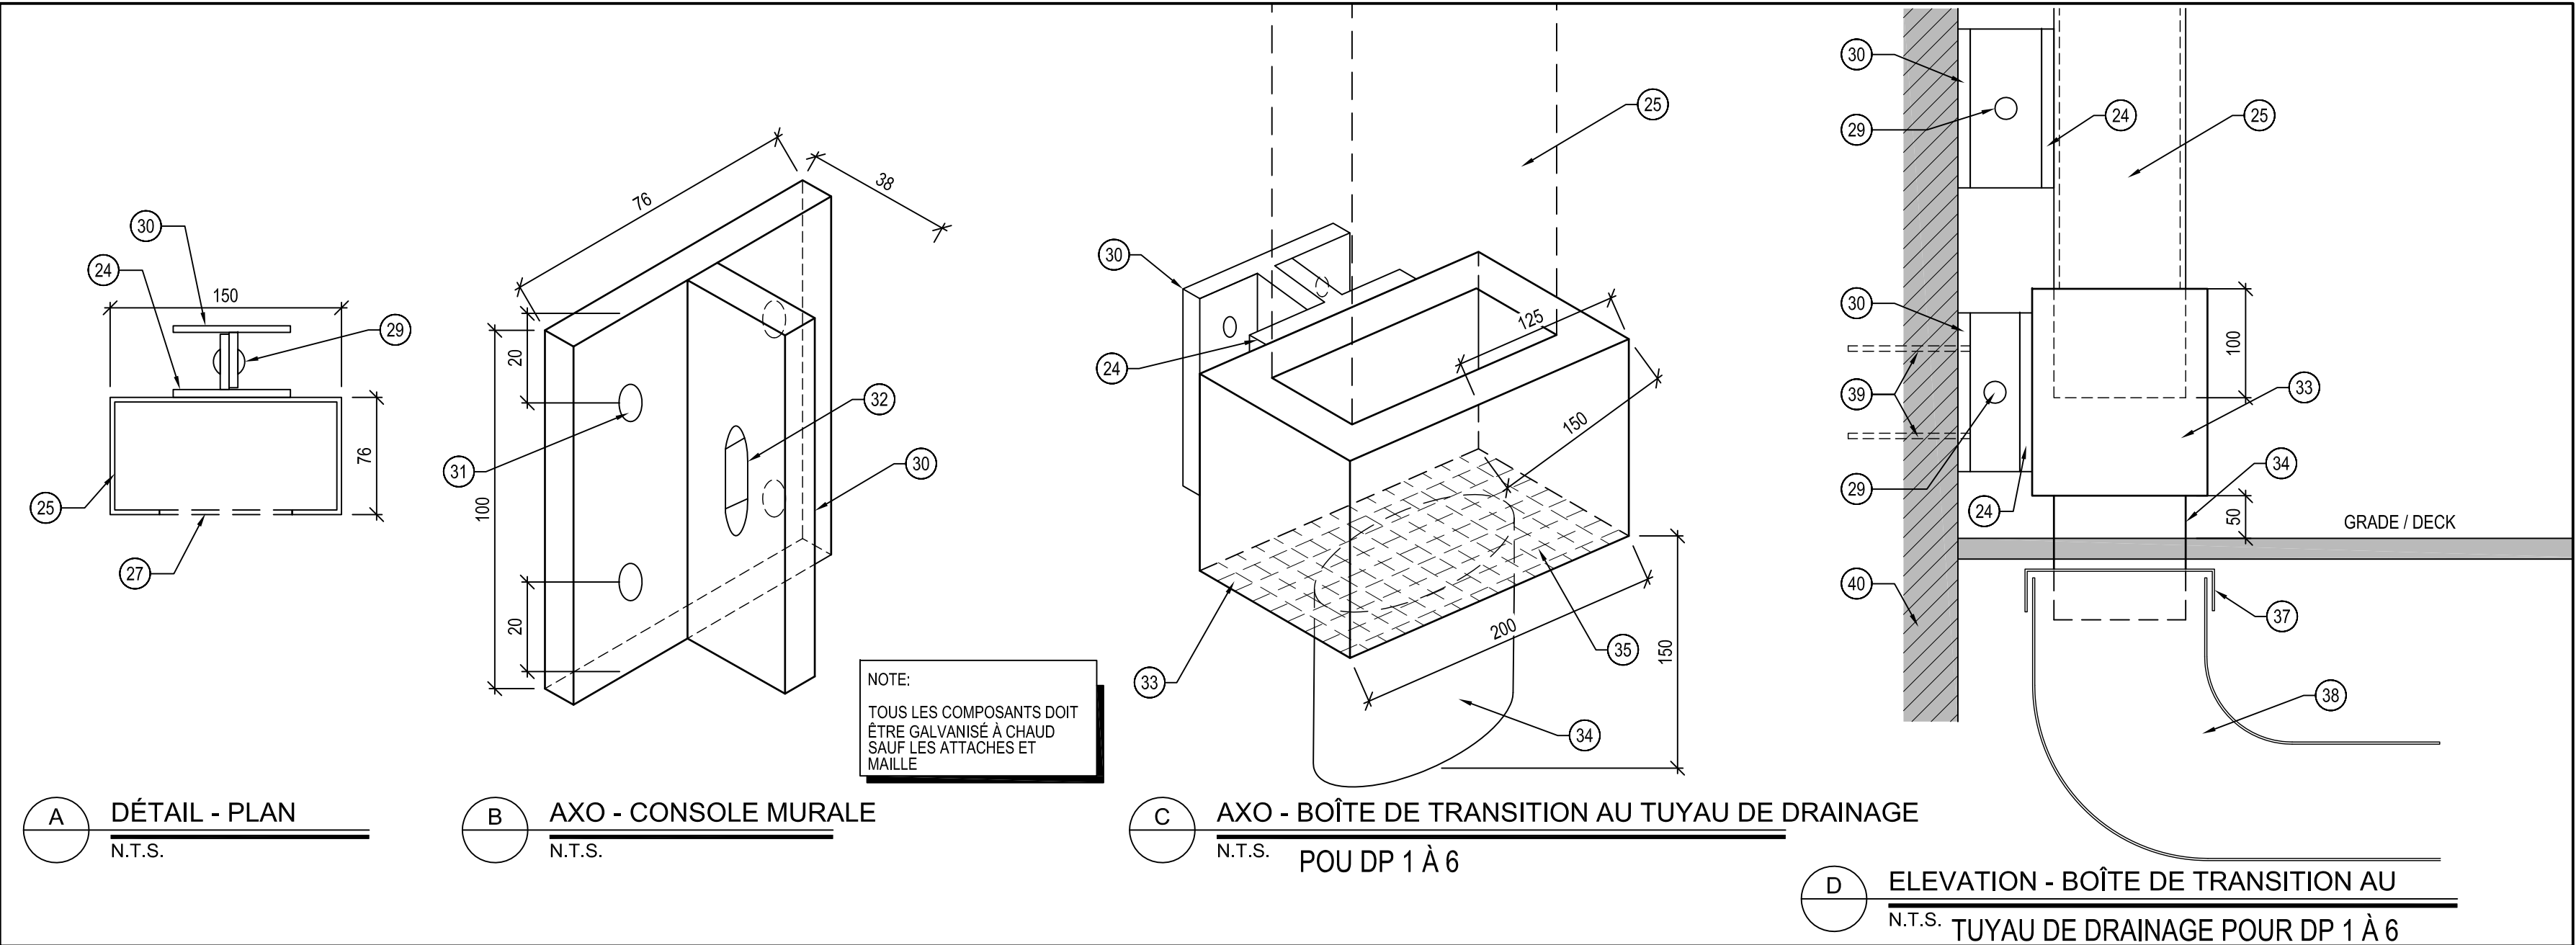


9 A503 DÉTAILS - TUYAU DE DESCENTE
N.T.S.




7 A503 PHOTO - FENÊTRE 110 - VOLETS À RÉPARER
N.T.S.

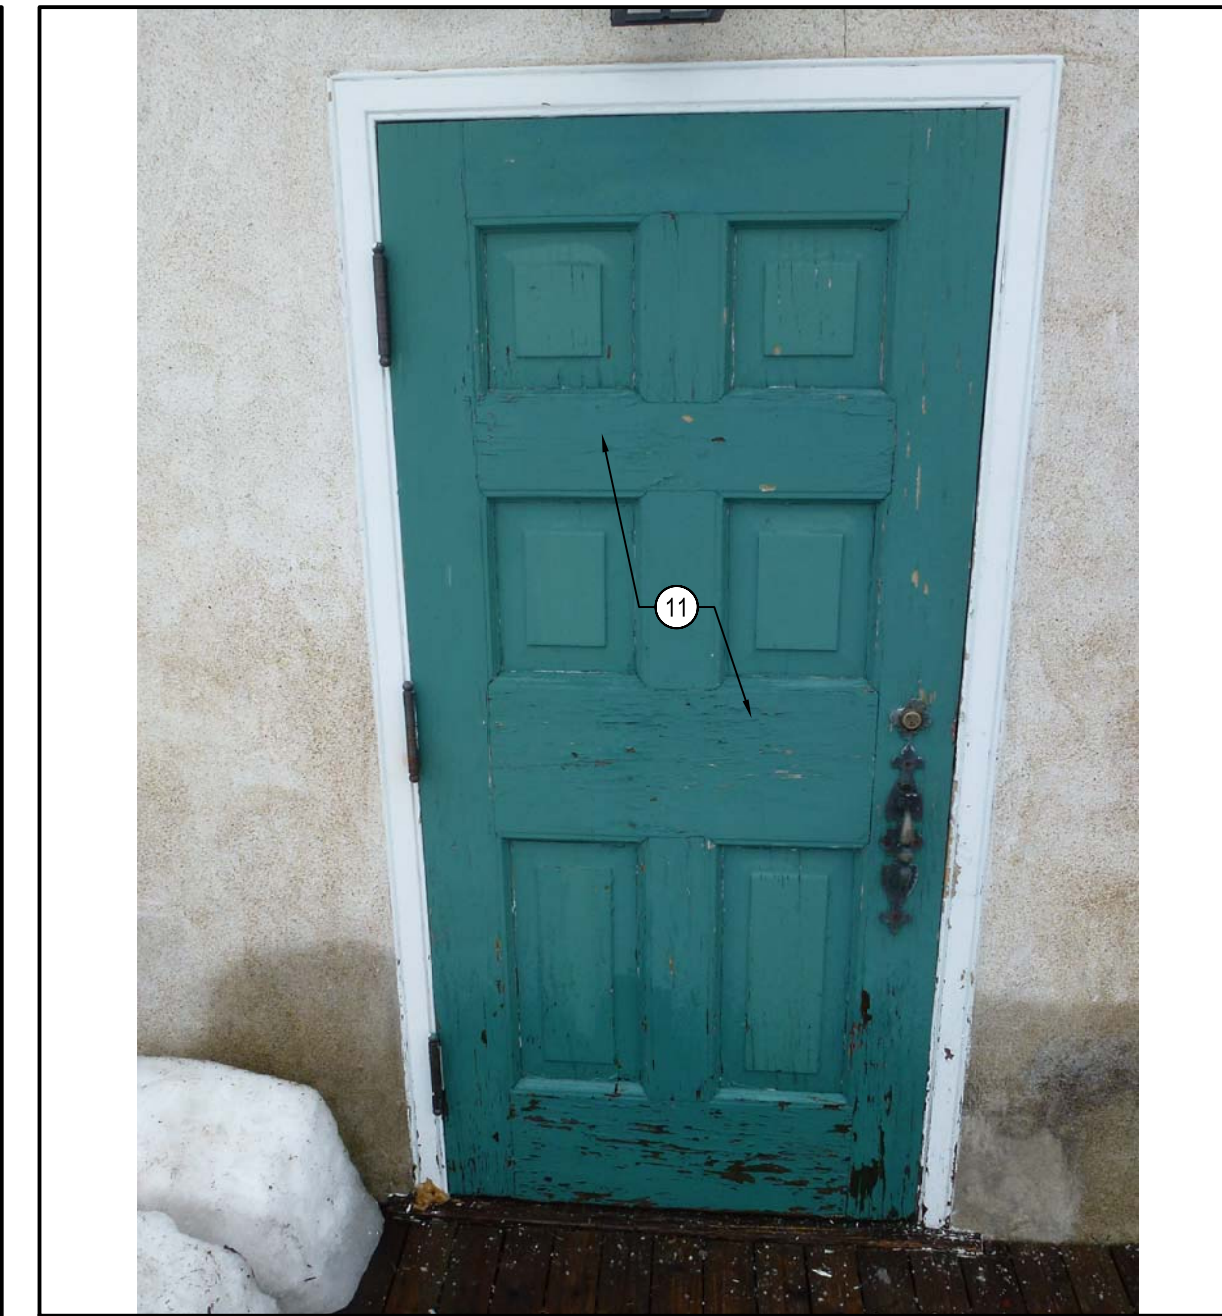


6 A503 PHOTO - PORTE 102
N.T.S.

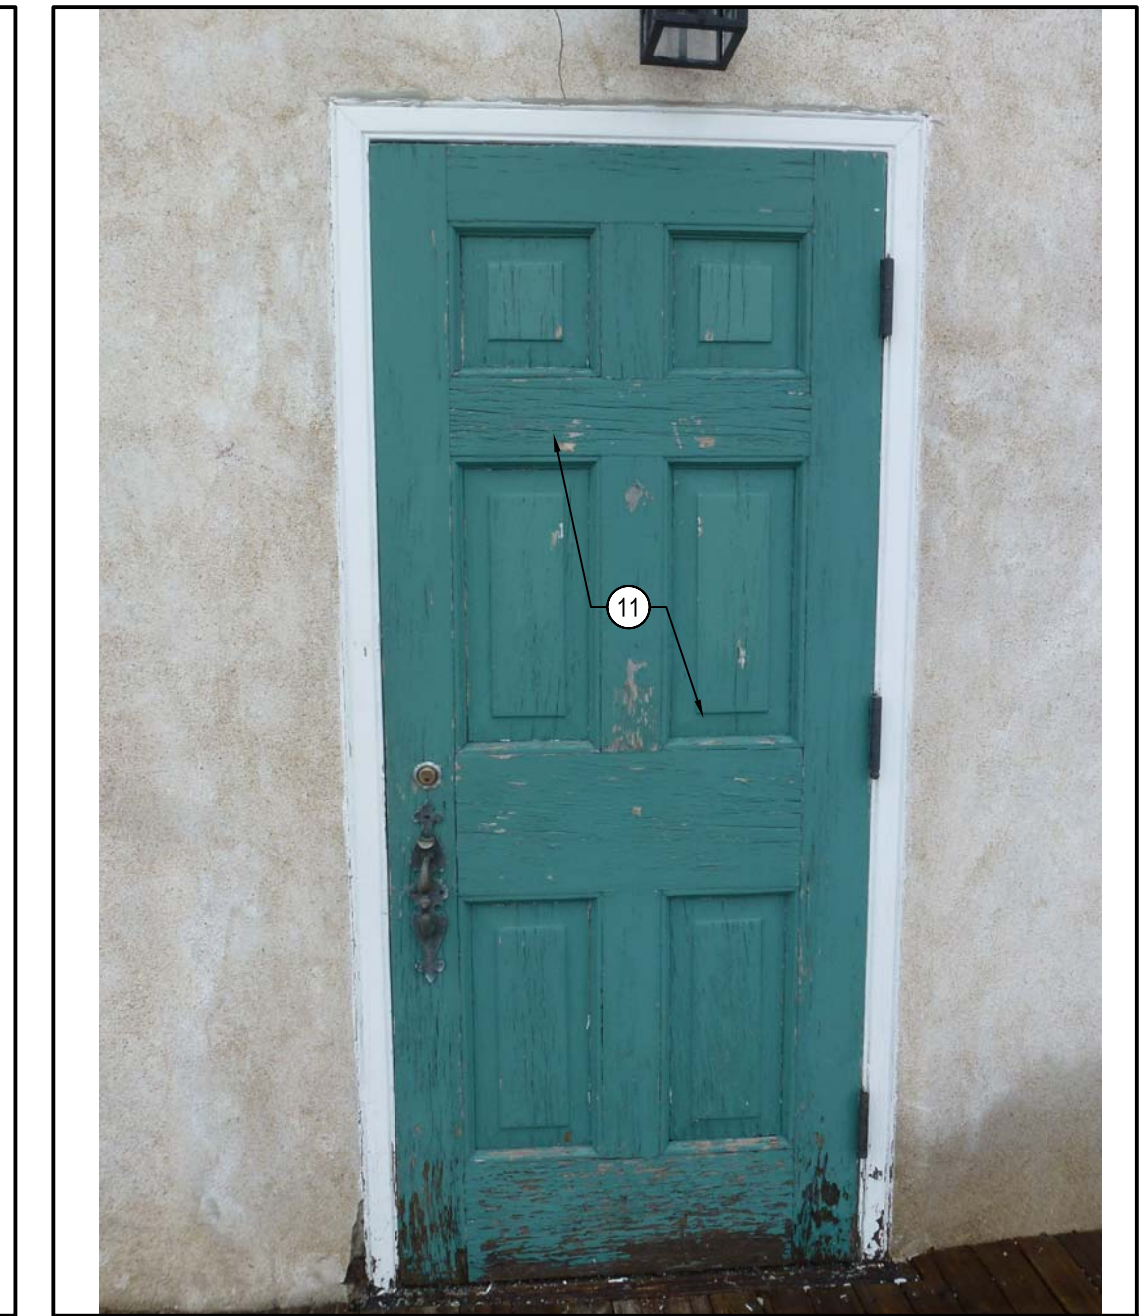


5 A503 PHOTO - PORTE 101
N.T.S.

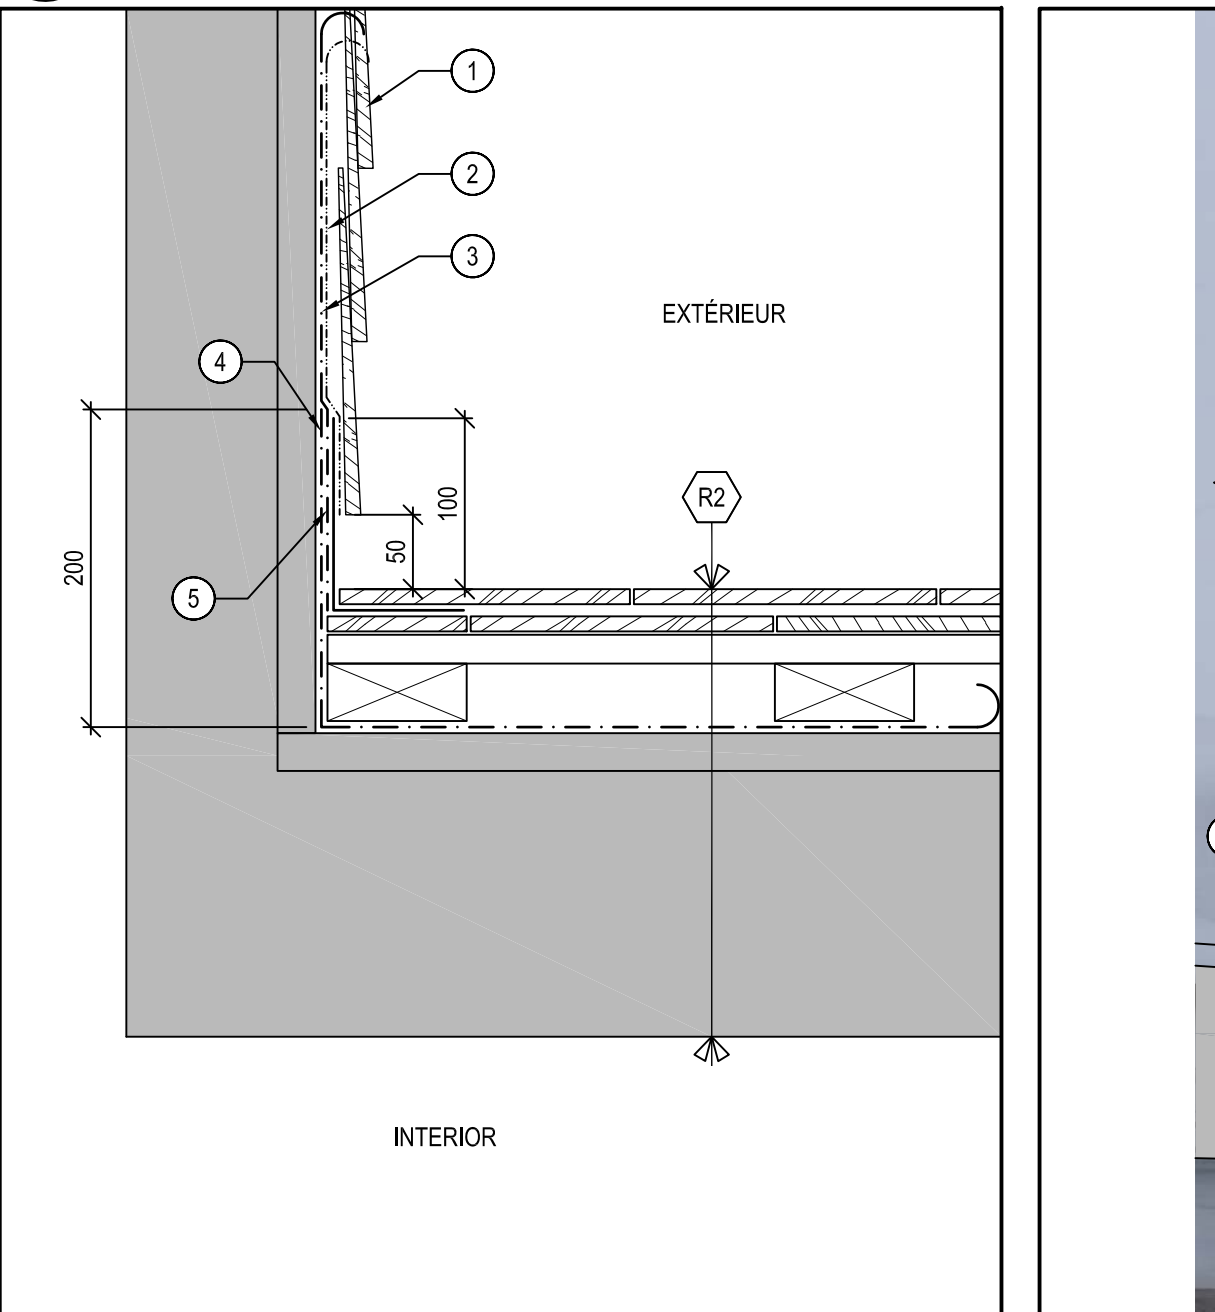

3 A503 DÉTAIL - TOIT/MURS DE LUCARNE
1:5

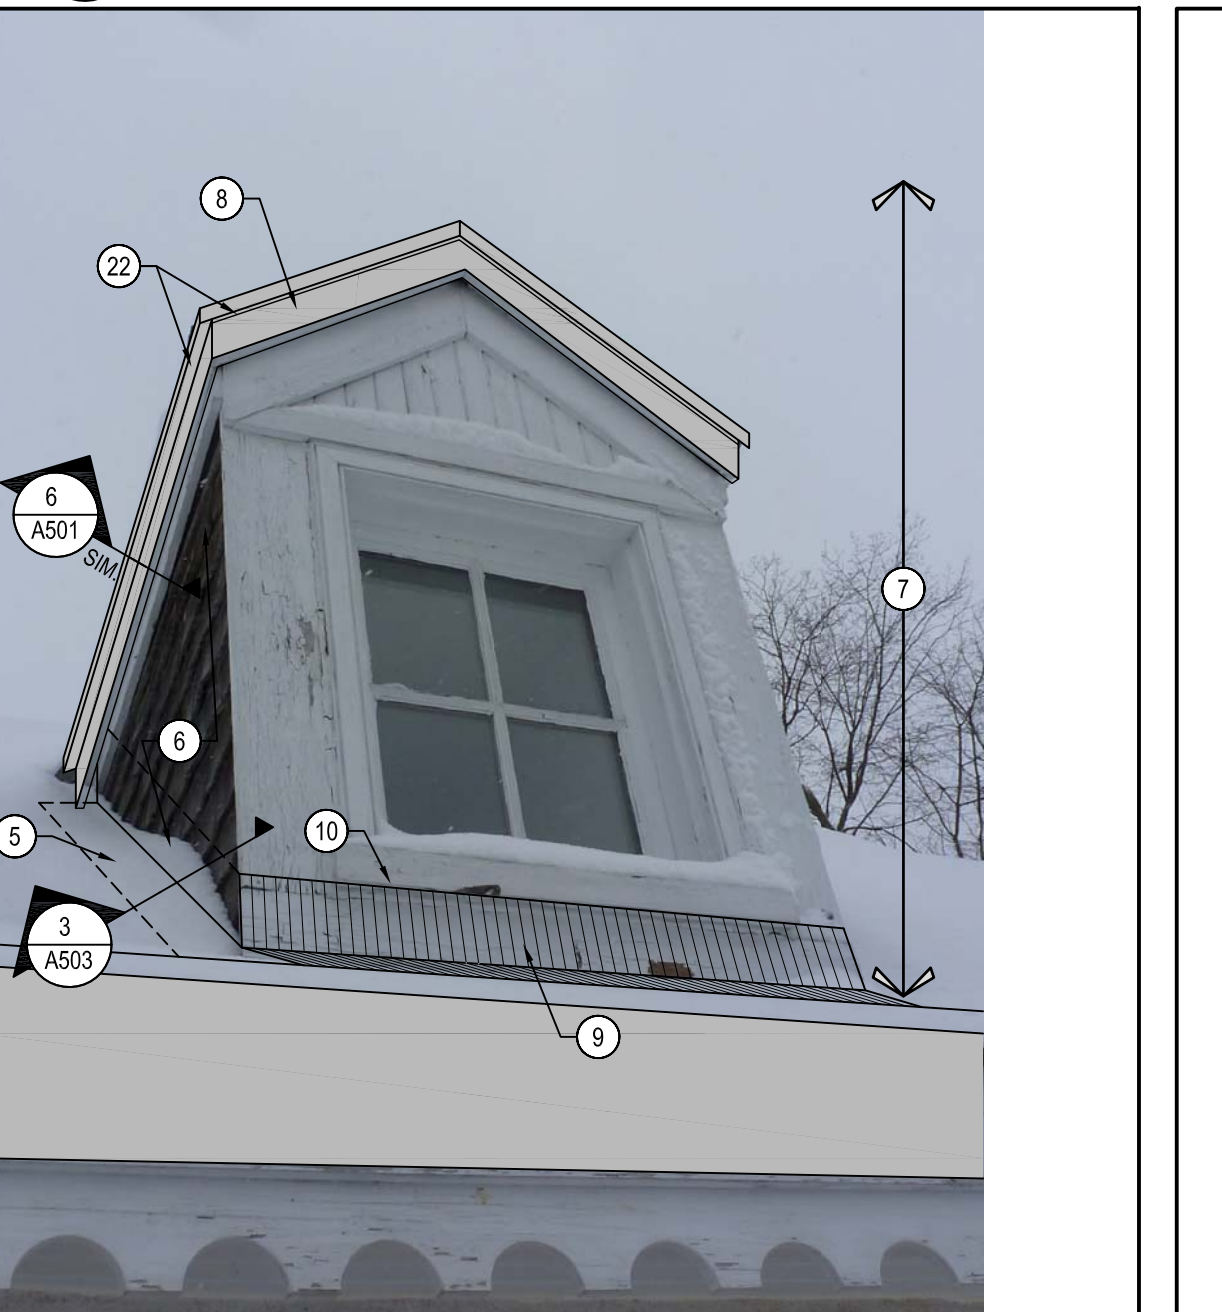

2 A503 PHOTO - LUCARNE B
N.T.S.

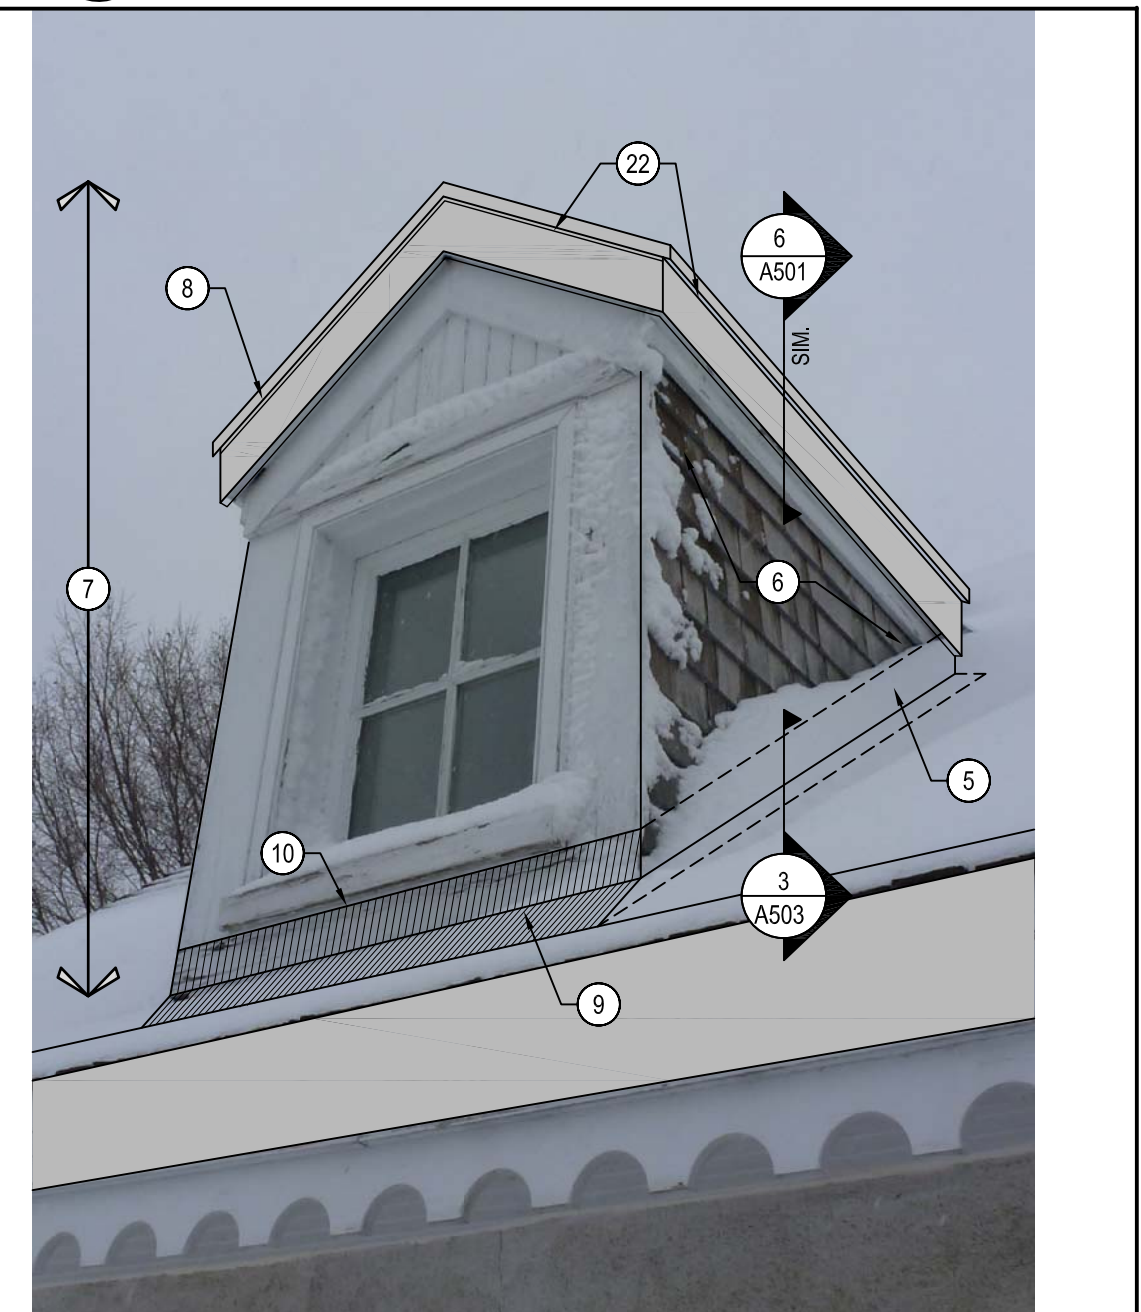

1 A503 PHOTO - LUCARNE A
N.T.S.

NOTES DE DÉMOLITION

1 BARDEAUX DE BOIS.
2 MEMBRANE RENIFLARD DE BARDEAU.
3 MEMBRANE DE TOITURE PERMÉABLE À LA VAPEUR/IMPERMÉABLE À L'EAU.
4 CHEVEAUCHER LA MEMBRANE IMPREMÉABLE PAR LE HAUT SUR LE MUR DE CÔTÉ EXISTANT.
5 SOLIN MÉTALLIQUE À GRADINS.
6 REMPLACER LE SYSTÈME DE BARDEAUX EXISTANTS AU MUR AVEC UN SYSTÈME DE BARDEAUX VENTILÉS.
7 RESTAURER LES BOISERIES ET LES FENÊTRES DANS PHASE I. REMPLACER LES MOULURES AU BORD DE TOIT DANS PHASE II.
8 REMPLACER LES MOULURES DE BOIS EXISTANTES AVEC DES MOULURES DE BOIS PLUS LARGES POUR RECOURVIR LES ARÊTES DU SYSTÈME DE BARDEAUX VENTILÉS. PEINTURER, FAIRE LE TRAVAIL DANS PHASE II.
9 INSTALLER UNE BAVETTE MÉTALLIQUE.
10 GLISSER LE HAUT DE LA BAVETTE DERRIÈRE LES MOULURES DE BOIS EXISTANTES ET DESSOUS LE SEUIL EXISTANT.
11 ENLEVER, RESTAURER ET RÉINSTALLER LA PORTE.
12 ENLEVER, RESTAURER ET RÉINSTALLER LE VOLET.
13 DÉCOUPER ET RENDRE D'ÉQUERRE LES ARÊTES ENDOMMAGÉES. REMPLIR AVEC UN "DUCTHMAN" DE BOIS.
14 FISSURE EXISTANTE.
15 ENLEVER LE STUCCO FRAGILE JUSQU'À LA MAÇONNERIE.
16 GRATTER LES ARÊTES DU STUCCO QUI DEMEURE.
17 APPLIQUER UN AMPLIFICATEUR DE LIEN AU ARÊTES COUPÉES.
18 INSTALLER DES FOURRURES À MÊME EN ACIER INOXYDABLE À LA MAÇONNERIE FIXÉES À L'AIDE DE CONSOLES D'ACIER INOXYDABLE AUX JOINTS DE MORTIER À 200mm D'ENTRAXE MAX.
19 APPLIQUER LE STUCCO. UNIR AVE L'EXISTANT.
20 STUCCO EXISTANT .
21 MAÇONNERIE EXISTANTE.
22 INSTALLER UN LARMIER MÉTALLIQUE DESSOUS LE BORD DES BARDEAUX.
23 BOÎTE COLLECTEUR DANS UNE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR.
24 BARRE D'APPUI EN "T" DE 6mm D'ÉPAISSEUR x 38mm x 100mm DE LONGUEUR @ ±1500 D'ENTRAXE. MAX. SOUDÉE EN PLACE TROUS SURDIMENSIONNÉS POUR PERMETTRE UN RÉGLAGE..
25 TUYAU DE DESCENTE EN FORME DE "C" PLAT; DE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR.
26 COUVERT DE DÉFLECTEUR EN FORME DE "U" PLAT; DE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR POUR DP7 AND DP8 SEULEMENT.
27 BANDE TRANSVERSALE HAUTE DE 2.6mm x 38mm SOUDÉE AU TUYAU DE DESCENTE.
28 DÉBOUCHÉ/ DESCENTE DE LA GOUTTIÈRE.
29 FIXATION D'ÉCROU, VEROU ET RONDELLE ANTI-VANDAL EN ACIER INOXYDABLE.
30 CONSOLE MURALE EN ACIER DE 6mm D'ÉPAISSEUR.
31 TROUS FRAISÉS POUR LES FIXATIONS ET LES ANCRAGES EN ACIER INOXYDABLE. QUANTITÉ: 4 PAR CONSOLE.
32 TROU OVALE SURDIMENSIONNÉ POUR PERMETTRE LE RÉGLAGE..
33 BOÎTE DE TRANSITION EN PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm POUR DP1 TO DP6. QUANTITÉ 6. SOUDER LE TUYAU D'EXTENSION AU BAS.
34 EXTENSION DE TUYAU ROND EN ACIER D'UN MINIMUM DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR Ø100mm.
35 FIXER LE GRILLAGE D'ACIER INOXYDABLE AVEC UN GRILLAGE DE 6mm AU-DESSUS DU BAS.
36 JOINT MÉCANIQUE POUR PERMETTRE LE RÉGLAGE DU JOINT À L'ANGLE DU NIVEAU DU SOL.
37 PERFORER LE BOUCHON SOLIDE AU BOUT DU TUYAU DE DRAINAGE POUR RECEVOIR LE TUYAU D'EXTENSION.
38 TUYAU DE DRAINAGE.
39 FIXATIONS ET CONSOLES EN ACIER INOXYDABLE À TÊTE FRAISÉE DE 100mm DE LONG; QUANTITÉ: 4 JEUX PAR CONSOLE MURALE.
40 SURFACE, MUR OU POTEAU D'APPUI.
41 RETOURNER LA PLAQUE AU BAS, SOUDER AU TUYAU DE DESCENTE.

NOTES DE CONSTRUCTION

1 BARDEAUX DE BOIS.
2 MEMBRANE RENIFLARD DE BARDEAU.
3 MEMBRANE DE TOITURE PERMÉABLE À LA VAPEUR/IMPERMÉABLE À L'EAU.
4 CHEVEAUCHER LA MEMBRANE IMPREMÉABLE PAR LE HAUT SUR LE MUR DE CÔTÉ EXISTANT.
5 SOLIN MÉTALLIQUE À GRADINS.
6 REMPLACER LE SYSTÈME DE BARDEAUX EXISTANTS AU MUR AVEC UN SYSTÈME DE BARDEAUX VENTILÉS.
7 RESTAURER LES BOISERIES ET LES FENÊTRES DANS PHASE I. REMPLACER LES MOULURES AU BORD DE TOIT DANS PHASE II.
8 REMPLACER LES MOULURES DE BOIS EXISTANTES AVEC DES MOULURES DE BOIS PLUS LARGES POUR RECOURVIR LES ARÊTES DU SYSTÈME DE BARDEAUX VENTILÉS. PEINTURER, FAIRE LE TRAVAIL DANS PHASE II.
9 INSTALLER UNE BAVETTE MÉTALLIQUE.
10 GLISSER LE HAUT DE LA BAVETTE DERRIÈRE LES MOULURES DE BOIS EXISTANTES ET DESSOUS LE SEUIL EXISTANT.
11 ENLEVER, RESTAURER ET RÉINSTALLER LA PORTE.
12 ENLEVER, RESTAURER ET RÉINSTALLER LE VOLET.
13 DÉCOUPER ET RENDRE D'ÉQUERRE LES ARÊTES ENDOMMAGÉES. REMPLIR AVEC UN "DUCTHMAN" DE BOIS.
14 FISSURE EXISTANTE.
15 ENLEVER LE STUCCO FRAGILE JUSQU'À LA MAÇONNERIE.
16 GRATTER LES ARÊTES DU STUCCO QUI DEMEURE.
17 APPLIQUER UN AMPLIFICATEUR DE LIEN AU ARÊTES COUPÉES.
18 INSTALLER DES FOURRURES À MÊME EN ACIER INOXYDABLE À LA MAÇONNERIE FIXÉES À L'AIDE DE CONSOLES D'ACIER INOXYDABLE AUX JOINTS DE MORTIER À 200mm D'ENTRAXE MAX.
19 APPLIQUER LE STUCCO. UNIR AVE L'EXISTANT.
20 STUCCO EXISTANT .
21 MAÇONNERIE EXISTANTE.
22 INSTALLER UN LARMIER MÉTALLIQUE DESSOUS LE BORD DES BARDEAUX.
23 BOÎTE COLLECTEUR DANS UNE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR.
24 BARRE D'APPUI EN "T" DE 6mm D'ÉPAISSEUR x 38mm x 100mm DE LONGUEUR @ ±1500 D'ENTRAXE. MAX. SOUDÉE EN PLACE TROUS SURDIMENSIONNÉS POUR PERMETTRE UN RÉGLAGE..
25 TUYAU DE DESCENTE EN FORME DE "C" PLAT; DE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR.
26 COUVERT DE DÉFLECTEUR EN FORME DE "U" PLAT; DE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR POUR DP7 AND DP8 SEULEMENT.
27 BANDE TRANSVERSALE HAUTE DE 2.6mm x 38mm SOUDÉE AU TUYAU DE DESCENTE.
28 DÉBOUCHÉ/ DESCENTE DE LA GOUTTIÈRE.
29 FIXATION D'ÉCROU, VEROU ET RONDELLE ANTI-VANDAL EN ACIER INOXYDABLE.
30 CONSOLE MURALE EN ACIER DE 6mm D'ÉPAISSEUR.
31 TROUS FRAISÉS POUR LES FIXATIONS ET LES ANCRAGES EN ACIER INOXYDABLE. QUANTITÉ: 4 PAR CONSOLE.
32 TROU OVALE SURDIMENSIONNÉ POUR PERMETTRE LE RÉGLAGE..
33 BOÎTE DE TRANSITION EN PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm POUR DP1 TO DP6. QUANTITÉ 6. SOUDER LE TUYAU D'EXTENSION AU BAS.
34 EXTENSION DE TUYAU ROND EN ACIER D'UN MINIMUM DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR Ø100mm.
35 FIXER LE GRILLAGE D'ACIER INOXYDABLE AVEC UN GRILLAGE DE 6mm AU-DESSUS DU BAS.
36 JOINT MÉCANIQUE POUR PERMETTRE LE RÉGLAGE DU JOINT À L'ANGLE DU NIVEAU DU SOL.
37 PERFORER LE BOUCHON SOLIDE AU BOUT DU TUYAU DE DRAINAGE POUR RECEVOIR LE TUYAU D'EXTENSION.
38 TUYAU DE DRAINAGE.
39 FIXATIONS ET CONSOLES EN ACIER INOXYDABLE À TÊTE FRAISÉE DE 100mm DE LONG; QUANTITÉ: 4 JEUX PAR CONSOLE MURALE.
40 SURFACE, MUR OU POTEAU D'APPUI.
41 RETOURNER LA PLAQUE AU BAS, SOUDER AU TUYAU DE DESCENTE.

1 BARDEAUX DE BOIS.
2 MEMBRANE RENIFLARD DE BARDEAU.
3 MEMBRANE DE TOITURE PERMÉABLE À LA VAPEUR/IMPERMÉABLE À L'EAU.
4 CHEVEAUCHER LA MEMBRANE IMPREMÉABLE PAR LE HAUT SUR LE MUR DE CÔTÉ EXISTANT.
5 SOLIN MÉTALLIQUE À GRADINS.
6 REMPLACER LE SYSTÈME DE BARDEAUX EXISTANTS AU MUR AVEC UN SYSTÈME DE BARDEAUX VENTILÉS.
7 RESTAURER LES BOISERIES ET LES FENÊTRES DANS PHASE I. REMPLACER LES MOULURES AU BORD DE TOIT DANS PHASE II.
8 REMPLACER LES MOULURES DE BOIS EXISTANTES AVEC DES MOULURES DE BOIS PLUS LARGES POUR RECOURVIR LES ARÊTES DU SYSTÈME DE BARDEAUX VENTILÉS. PEINTURER, FAIRE LE TRAVAIL DANS PHASE II.
9 INSTALLER UNE BAVETTE MÉTALLIQUE.
10 GLISSER LE HAUT DE LA BAVETTE DERRIÈRE LES MOULURES DE BOIS EXISTANTES ET DESSOUS LE SEUIL EXISTANT.
11 ENLEVER, RESTAURER ET RÉINSTALLER LA PORTE.
12 ENLEVER, RESTAURER ET RÉINSTALLER LE VOLET.
13 DÉCOUPER ET RENDRE D'ÉQUERRE LES ARÊTES ENDOMMAGÉES. REMPLIR AVEC UN "DUCTHMAN" DE BOIS.
14 FISSURE EXISTANTE.
15 ENLEVER LE STUCCO FRAGILE JUSQU'À LA MAÇONNERIE.
16 GRATTER LES ARÊTES DU STUCCO QUI DEMEURE.
17 APPLIQUER UN AMPLIFICATEUR DE LIEN AU ARÊTES COUPÉES.
18 INSTALLER DES FOURRURES À MÊME EN ACIER INOXYDABLE À LA MAÇONNERIE FIXÉES À L'AIDE DE CONSOLES D'ACIER INOXYDABLE AUX JOINTS DE MORTIER À 200mm D'ENTRAXE MAX.
19 APPLIQUER LE STUCCO. UNIR AVE L'EXISTANT.
20 STUCCO EXISTANT .
21 MAÇONNERIE EXISTANTE.
22 INSTALLER UN LARMIER MÉTALLIQUE DESSOUS LE BORD DES BARDEAUX.
23 BOÎTE COLLECTEUR DANS UNE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR.
24 BARRE D'APPUI EN "T" DE 6mm D'ÉPAISSEUR x 38mm x 100mm DE LONGUEUR @ ±1500 D'ENTRAXE. MAX. SOUDÉE EN PLACE TROUS SURDIMENSIONNÉS POUR PERMETTRE UN RÉGLAGE..
25 TUYAU DE DESCENTE EN FORME DE "C" PLAT; DE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR.
26 COUVERT DE DÉFLECTEUR EN FORME DE "U" PLAT; DE PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR POUR DP7 AND DP8 SEULEMENT.
27 BANDE TRANSVERSALE HAUTE DE 2.6mm x 38mm SOUDÉE AU TUYAU DE DESCENTE.
28 DÉBOUCHÉ/ DESCENTE DE LA GOUTTIÈRE.
29 FIXATION D'ÉCROU, VEROU ET RONDELLE ANTI-VANDAL EN ACIER INOXYDABLE.
30 CONSOLE MURALE EN ACIER DE 6mm D'ÉPAISSEUR.
31 TROUS FRAISÉS POUR LES FIXATIONS ET LES ANCRAGES EN ACIER INOXYDABLE. QUANTITÉ: 4 PAR CONSOLE.
32 TROU OVALE SURDIMENSIONNÉ POUR PERMETTRE LE RÉGLAGE..
33 BOÎTE DE TRANSITION EN PLAQUE D'ACIER DE 2.6mm POUR DP1 TO DP6. QUANTITÉ 6. SOUDER LE TUYAU D'EXTENSION AU BAS.
34 EXTENSION DE TUYAU ROND EN ACIER D'UN MINIMUM DE 2.6mm D'ÉPAISSEUR Ø100mm.
35 FIXER LE GRILLAGE D'ACIER INOXYDABLE AVEC UN GRILLAGE DE 6mm AU-DESSUS DU BAS.
36 JOINT MÉCANIQUE POUR PERMETTRE LE RÉGLAGE DU JOINT À L'ANGLE DU NIVEAU DU SOL.
37 PERFORER LE BOUCHON SOLIDE AU BOUT DU TUYAU DE DRAINAGE POUR RECEVOIR LE TUYAU D'EXTENSION.
38 TUYAU DE DRAINAGE.
39 FIXATIONS ET CONSOLES EN ACIER INOXYDABLE À TÊTE FRAISÉE DE 100mm DE LONG; QUANTITÉ: 4 JEUX PAR CONSOLE MURALE.
40 SURFACE, MUR OU POTEAU D'APPUI.
41 RETOURNER LA PLAQUE AU BAS, SOUDER AU TUYAU DE DESCENTE.

no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/20

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

DÉTAILS
LUCARNES, MURS, BOISERIES

approved by
approuvé par L.L., R.M., J.M.

designed by
conçu par J.M.

drawn by
dessiné par C.U., S.S., N.B.

date AOÛT 2013 scale
échelle COME INDIQUÉ

NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille

DC-4080 A-503

Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de l'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

architecture architecture

Robertson Martin
Architects
216 Pretoria Ave.
Ottawa, ON K1S1X2
Phone: 613-567-1361
Fax: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.ca

(L+D)
LALANDE • DOYLE ARCHITECTS INC. Tel 613.233.2003 400-207 Queen Street
www.lplusd.com Suite 102 Ottawa, Ontario K1P 6E5
Fax 613.233.1008

mechanical/electrical mécanique/électrique

DESSAU
2825 QUEENSWAY DR.
SUITE 102
OTTAWA, ONTARIO
K2B 8K2



no.	description	date
5	ÉMIS POUR SOUMISSION	2013/08/30
4	ÉMIS POUR 100%	2013/07/16
3	ÉMIS POUR 99%	2013/04/19
2	ÉMIS POUR 40%	2013/03/29
1	ÉMIS POUR COORDINATION	2013/03/20

project
projet

RÉHABILITATION DE LA
MAISON CHARRON

drawing
dessin

DÉTAILS
LUCARNES, MURS, BOISERIES

approved by
approuvé par L.L., R.M., J.M.

designed by
conçu par J.M.

drawn by
dessiné par C.U., S.S., N.B.

date AOÛT 2013 scale
échelle COME INDIQUÉ

NCC project no. sheet no.
no. du projet de la CCN no. de la feuille

DC-4080 A-503