

PLAN CLÉ / KEY PLAN

SCEAUX SEALS

00	ÉMIS POUR SOUMISSION ISSUED FOR TENDER	2020/02/11
révisions revisions		date

Projet Project	PARCS CANADA PARKS CANADA
-------------------	------------------------------

RÉFECTION DU PONT GAURON (7)
CANAL DE LACHINE – MONTRÉAL, QUÉBEC
REFECTION OF BRIDGE GAURON (7)
LACHINE CANAL – MONTRÉAL, QUÉBEC

Dessin
Drawing

STRUCTURE
STRUCTURE
DESCRIPTION DES TRAVAUX
2 DE 2
WORKS DESCRIPTION
2 OF 2

Conçu par
Jean-François Cloutier, ing.
2019/12/20
Date

Dessiné par
Gabriel Blanchette
2019/12/20
Date


Approuvé par
Jean Lizotte, ing.
2019/12/20
Date

Soumission
Parcs Canada / Parks Canada
Administrateur de projets APC
PCA Project Manager

No de projet
CLAC-1524
APC
PCA


Nom du fichier
CL-02-220.05.DWG
File name

No de plan ou dessin
CL-02-220.05
File name
No de classement
05/36
Drawing no

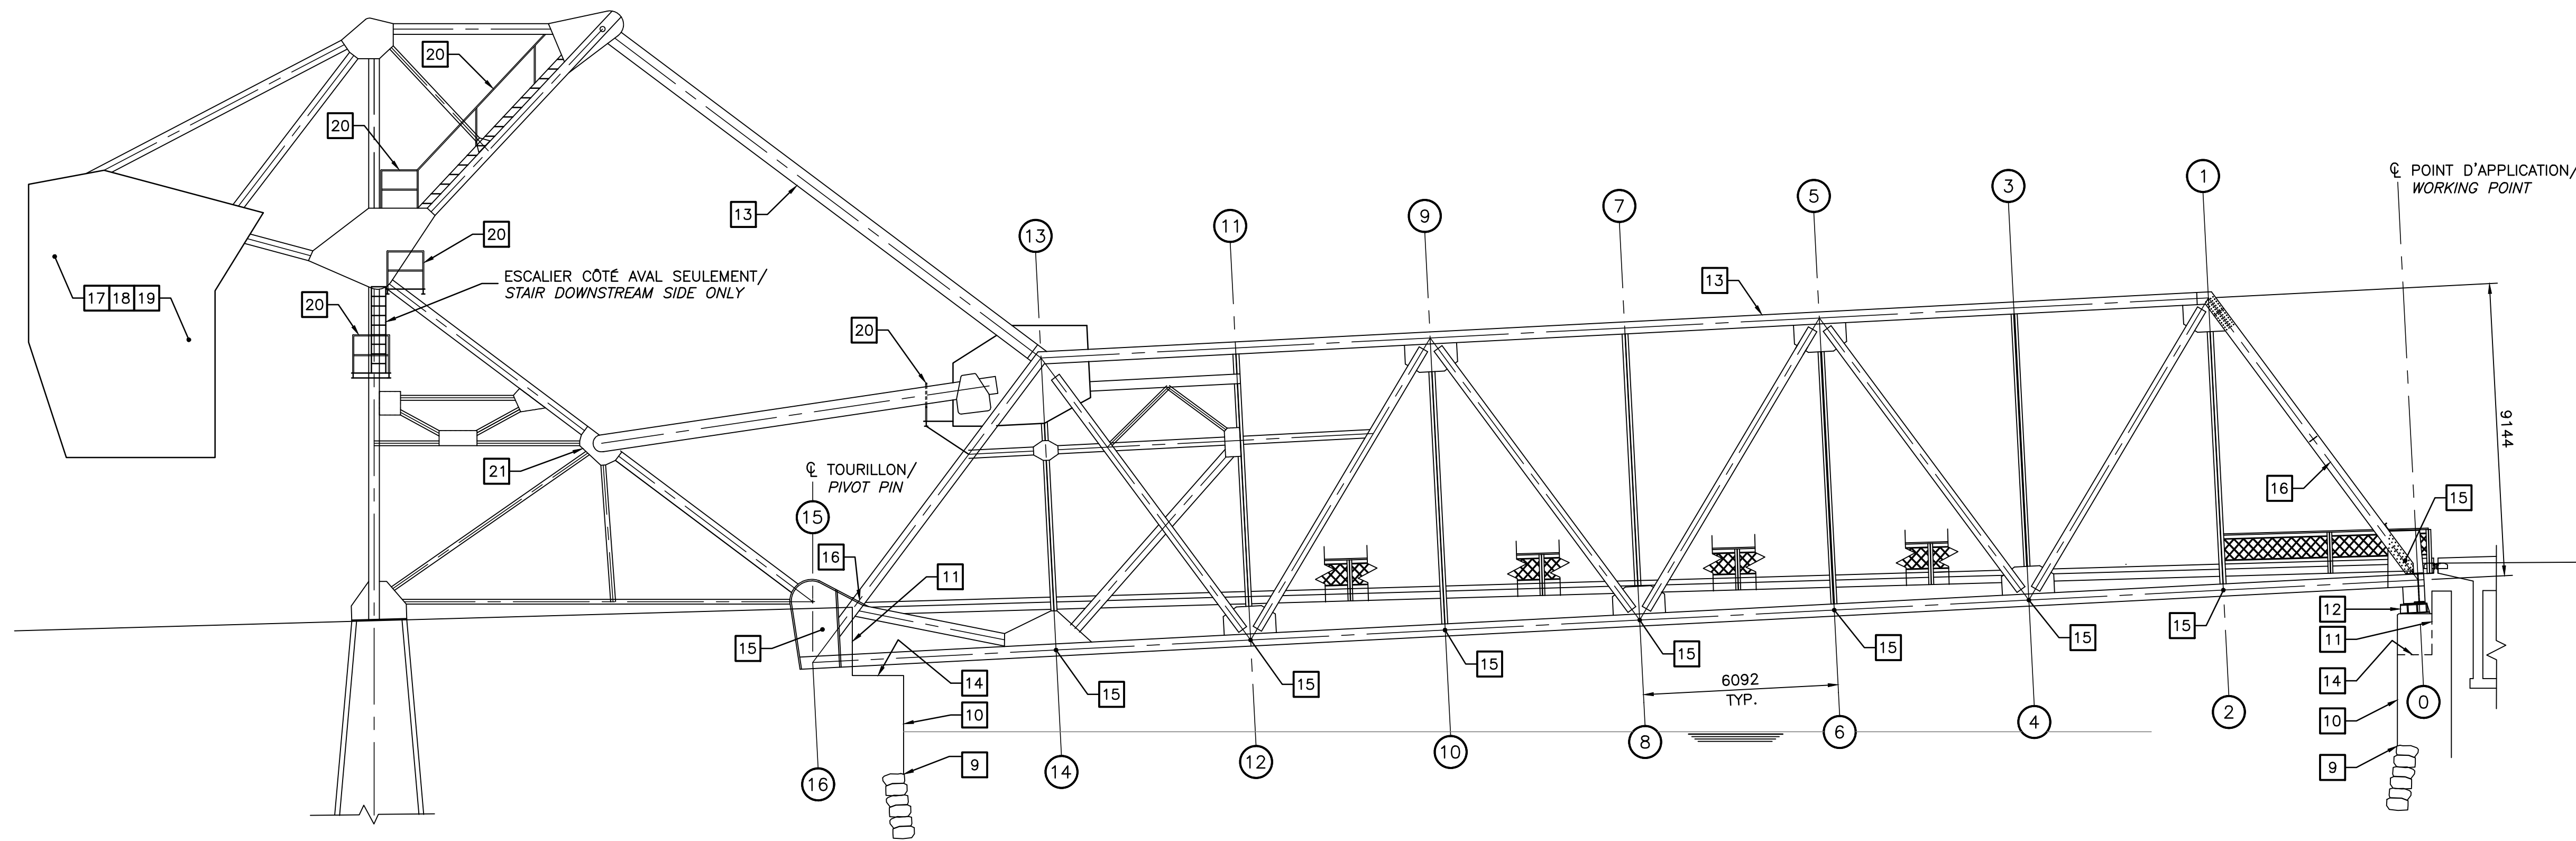

ÉLEVATION AMONT / UPSTREAM ELEVATION

ÉCH./SCALE 1:125

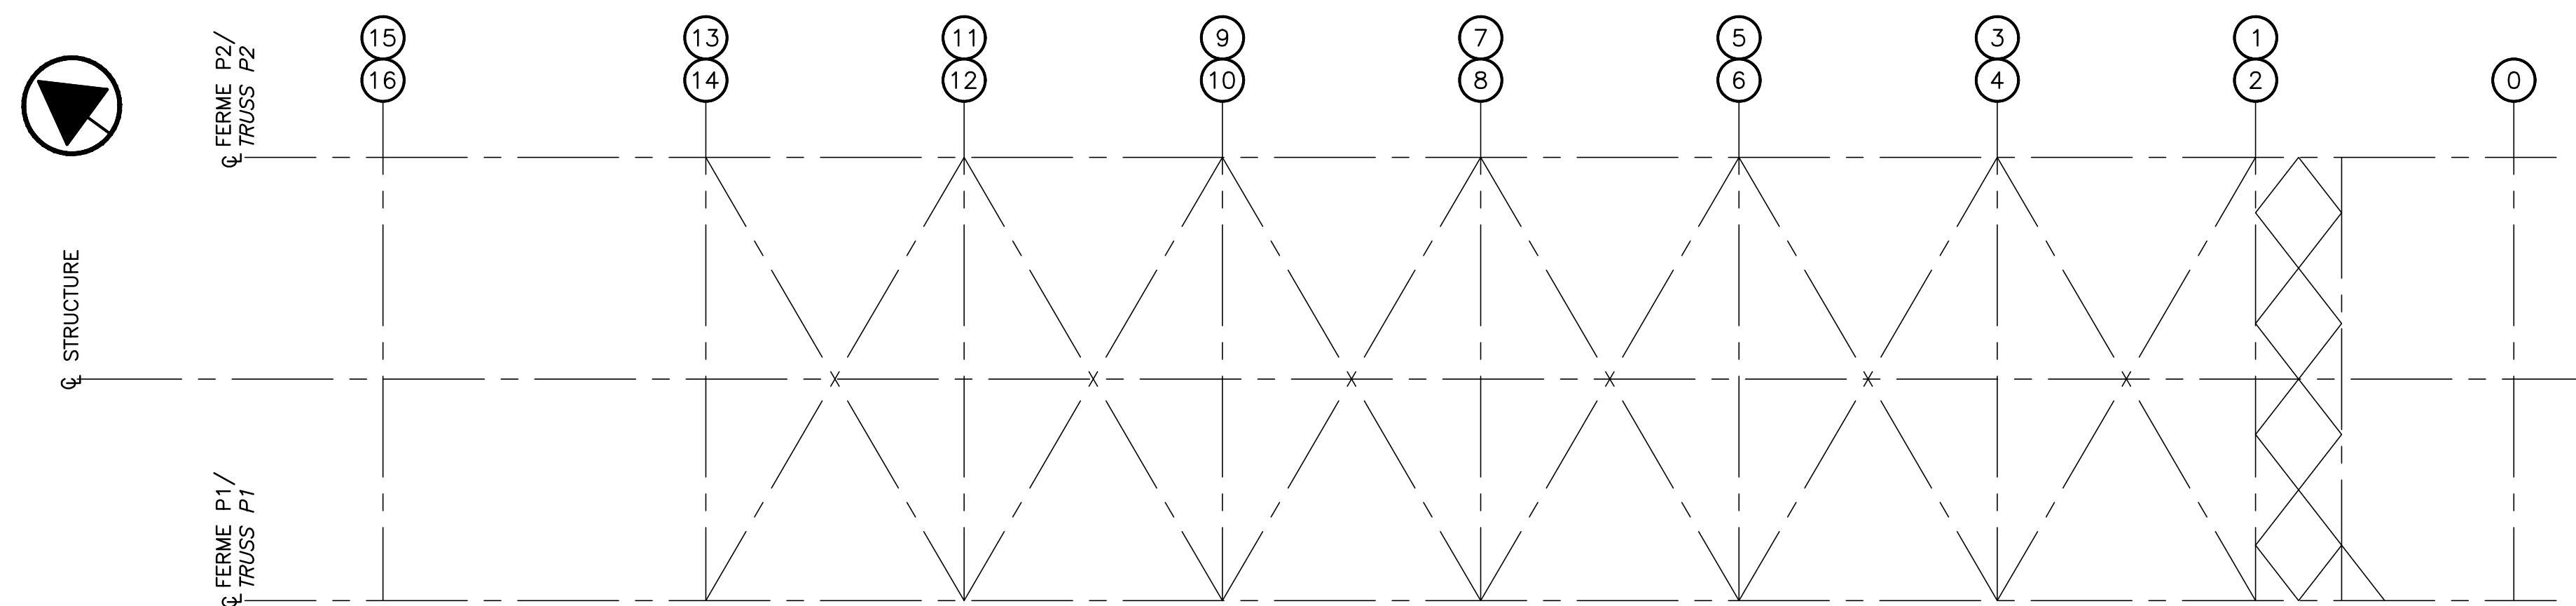

PLAN CLÉ / KEY PLAN

ÉCH./SCALE 1:125

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- 9 COLMATAGE DES OUVERTURES ENTRE LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE À LA BASE DU MUR DE FRONT DE LA CULÉE
10 TROUS EXISTANTS DE TIRANTS DE COFFRAGES DANS LE BÉTON DU MUR DE FRONT À COLMATER
11 BÉTON DU GARDE-GRÈVE À RÉPARER
12 APPAREILS D'APPUIS À PEINTURER
13 CHARPENTE MÉTALLIQUE À PEINTURER
14 NETTOYAGE DES ASSISES DU TABLIER
15 ASSEMBLAGES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE À RÉPARER ET/OU RENFORCER
16 DIAGONALE À RENFORCER
17 PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉS ENDOMMAGÉS DU CONTREPOIDS À ENLEVER ET REMPLACER
18 BÉTON ENDOMMAGÉ DU CONTREPOIDS À RÉPARER
19 IMPERMÉABILISANT À APPLIQUER SUR LA SURFACE DE BÉTON DU CONTREPOIDS
- 20 PASSERELLES ET GARDE-CORPS DE LA STRUCTURE DU CONTREPOIDS À DÉMANTÉLER PARTIELLEMENT
21 PANNEAU DE SIGNALISATION À ENLEVER ET REMPLACER

WORKS DESCRIPTION

- 9 PLUGGING OF OPENINGS BETWEEN CONCRETE AND STONEMWORK AT THE BASE OF ABUTMENT FRONT WALL
10 EXISTING HOLES FROM FORMWORKS TO BE PLUGGED
11 CONCRETE OF BACK WALL TO BE REPAIRED
12 BEARINGS TO BE PAINTED
13 STEELSTRUCTURE TO BE PAINTED
14 DECK SEATS TO BE CLEANED
15 CONNECTIONS OF STEELWORKS TO BE REPAIRED AND/OR REINFORCED
16 DIAGONAL TO BE REINFORCED
17 DAMAGED PLYWOOD PANELS OF COUNTERWEIGHT TO BE REMOVED AND REPLACED
18 COUNTERWEIGHT CONCRETE TO BE REPAIRED
19 APPLICATION OF WATERPROOFING PRODUCT ON THE CONCRETE SURFACE OF COUNTERWEIGHT
- 20 WALKWAYS AND GUARDRAILS OF COUNTERWEIGHT STRUCTURE TO BE PARTIALLY DISMANTLED
21 ROAD SIGNS TO BE REMOVED AND REPLACED

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE
USED FOR CONSTRUCTION